

小形高精度アクチュエータ

ミニガイドスライダ



地球環境に優しい **RoHS** 指令対応製品！


高精度 な取付け

走り平行度 **0.005^注mm**

取付平行度 **0.03^注mm**


注：一部異なります。詳細は14ページをご覧ください。

コンパクト 設計

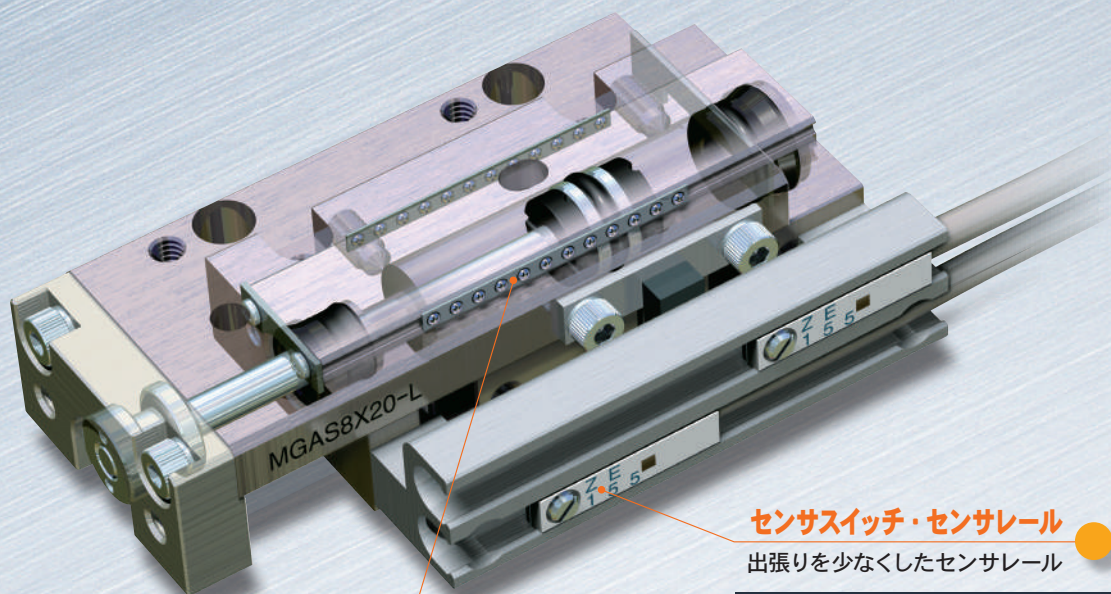


4点接触式リニアガイド

- 変動荷重・複合荷重に強い4点接触式
- 保持器入り有限軌道方式
- 予圧をかけて振れを少なくしています



センサスイッチ・センサレール

出張りを少なくしたセンサレール

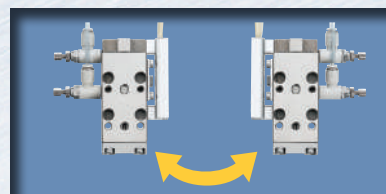


購入後にセンサスイッチ、配管方向の
組み換えが可能！



シリンダ径とストローク (赤字は今回追加されたシリンダ径です)

(mm)

シリンダ径	標準ストローク														
φ 4.5	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ 6	5	10	15	20	25	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ 8	5	10	15	20	25	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ 10	5	10	15	20	25	30	40	50	—	—	—	—	—	—	—
φ 12	—	10	15	20	—	30	40	50	60	70	80	—	—	—	—
φ 16	—	10	15	20	—	30	40	50	60	70	80	90	100	—	—
φ 20	—	10	15	20	—	30	40	50	60	70	80	90	100	120	125
NEW φ 25	—	10	—	20	—	30	40	50	60	—	80	—	100	—	130 150
NEW φ 32	—	10	—	20	—	30	40	50	60	—	80	—	100	—	130 150

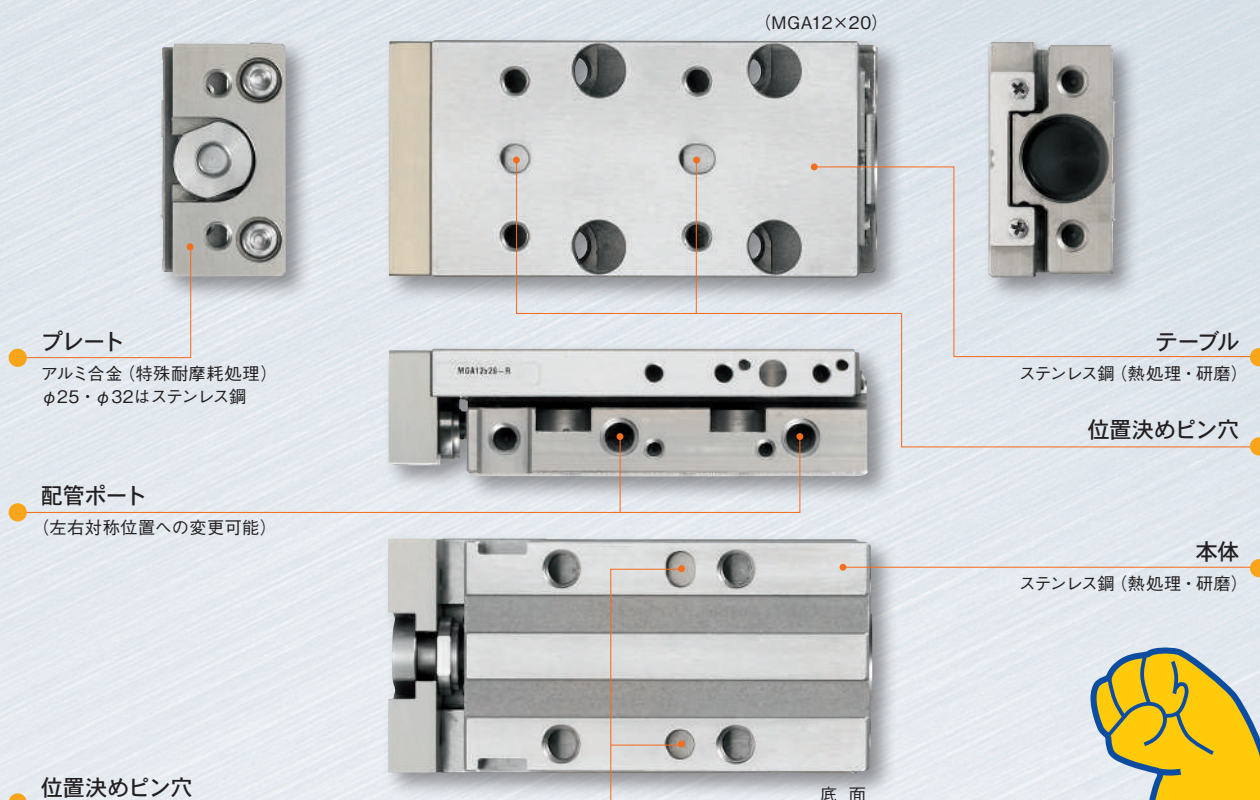


大径でも
省スペース

NEW バリエーション φ 25 ・ φ 32

パワフル!

推力・剛性大幅UP! 小形高精度をそのままにφ25・φ32を追加しました。

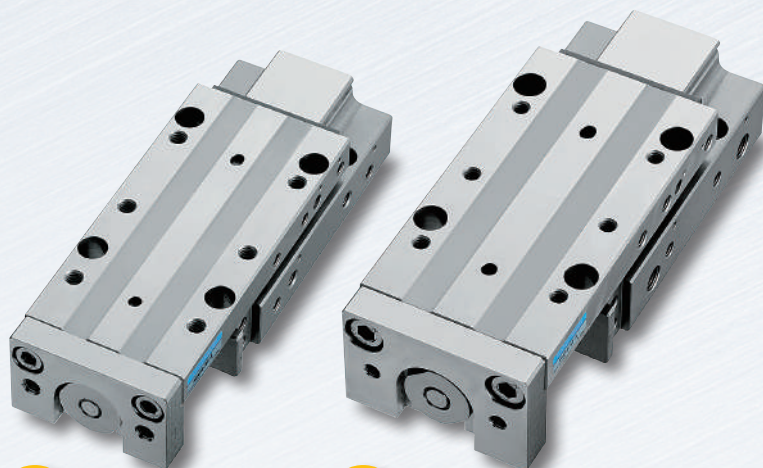


φ25

NEW

φ32

NEW

φ25・φ32はセンサレール側からの
配管も可能になりました。

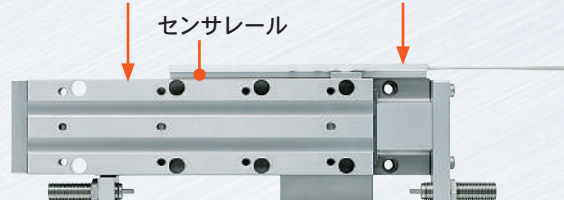

写真はφ32×150ストローク、ショックアブソーバ両
側端付、センサ付の場合
(MGAS32×150-R-SS2-ZE135A2)

精密に長さをセンシングする ストロークセンサ

エアシリンダの停止位置を1/100mm単位で測定することができます。
カウンタと組み合わせてワークの合否判定を行ったり、
データをPLCに取り込むことにより、履歴管理が可能です。

- アクチュエータと精密測定機能を一体化
- 測定用センサヘッドは小形、省スペース
- 分解能0.0025mm、精度±0.015mm(10mm測定時)
- 専用カウンタによるシリンダ速度計測が可能




ミニガイドスライダ

バリエーション

- スタンダードシリンダ
- クリーンシステム対応シリンダ
- バッファ付シリンダ
- ストローク調節シリンダ
- エンドキープ付シリンダ
- 側面取付シリンダ
- ショックアブソーバ付シリンダ

ストロークセンサとは？

アクチュエータテーブルに貼られたスケールテープを光学検出用センサで「A相B相位相差出力」と「4通倍機能」を用いて測定し、その結果をカウンタへ0.01mm単位で表示し4点の出力が可能です。
湿度補正ユニットを用いて測定環境の湿度変化を自動補正することができます。

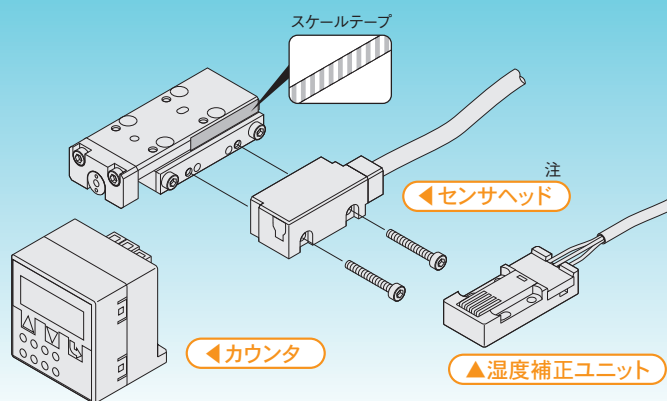


注：センサヘッド単品のご注文はできません。

使用例


●狭所でのワーク選別

狭所で5個のワークの寸法を同時計測し、NGのワークを選別します。

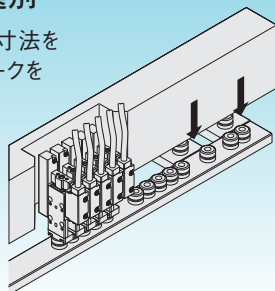

●寸法差の大きいワークを測定

寸法差のあるワーク(例：10mm～80mm)を計測し、NGのワークを選別します。

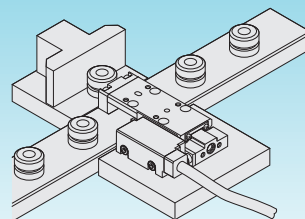

●上記使用例の他、圧入確認、部品検査など精密測定を必要とするラインに最適です。

ストロークセンサの詳細はコガネイホームページをご覧ください。


センシング範囲においてアクチュエータの位置を数値化します。

リニア磁気センサコントローラ ロングタイプ

- アナログ出力 (DC1~5V) 標準装備し、制御機器から検出位置の監視が可能です。
- 4点のスイッチ出力で測定範囲内の位置検出が可能です。
- センサヘッドはZEタイプ・□4タイプセンサと同形状のため、当社の幅広いアクチュエータに対応可能です。



リニア磁気センサコントローラ ロングタイプ
ZL2□-□

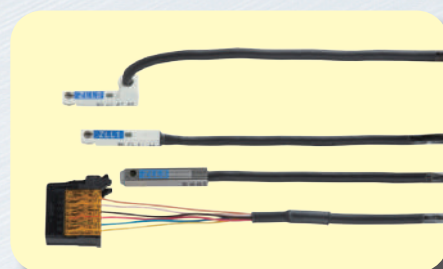

センサヘッド
ZLL□-□




出力モード

■ウィンドコンパレータモード

有効測定範囲内(センサヘッドのON範囲)に各出力のON範囲を設定できます。
応差は固定(2digit)


コントローラ設定およびセンサヘッド設置位置を下記のようにした場合。
OUT1 しきい値設定 上限600 下限400
ハンド全開時表示900

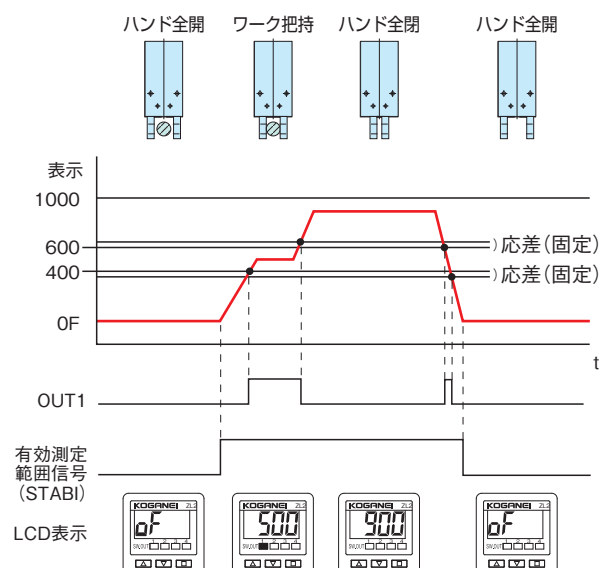

■ヒステリシスモード

有効測定範囲内(センサヘッドのON範囲)に各出力のON位置、OFF位置を設定できます。

コントローラ設定およびセンサヘッド設置位置を下記のようにした場合。
OUT1 しきい値設定 上限400 下限200
ハンド全開時表示900

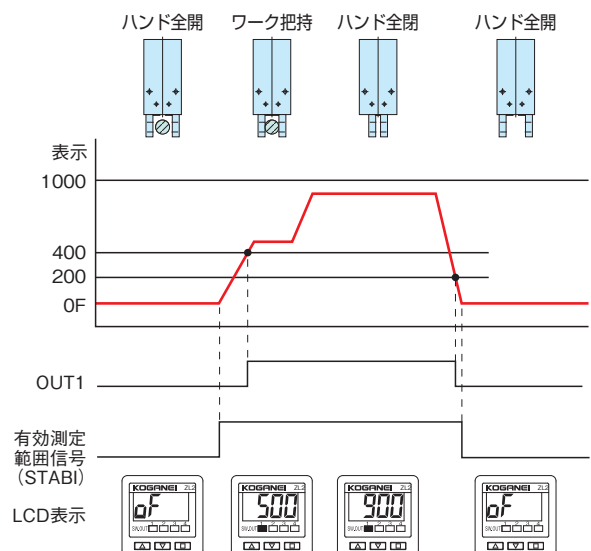

注: 有効測定範囲信号がOFFの場合(測定範囲外)はOUTもOFFします。

リニア磁気センサコントローラの詳細は179ページをご覧ください。


バリエーション

- シリンダ径9種類 (φ4.5、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16、φ20、φ25、φ32)
- 全14バリエーション (詳細は、7・8ページをご覧ください。)
- 全種類左右対称形を選択できます。

ページは仕様の掲載ページです。


●スタンダードシリンダ (MGA)

18ページ

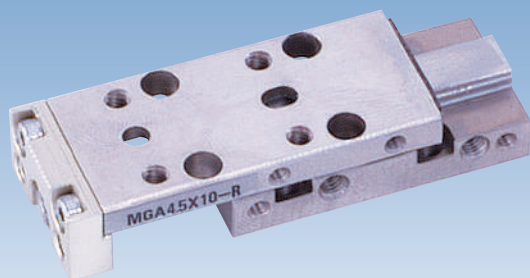

●クリーンシステム対応シリンダ (CS-MGA)

144ページ

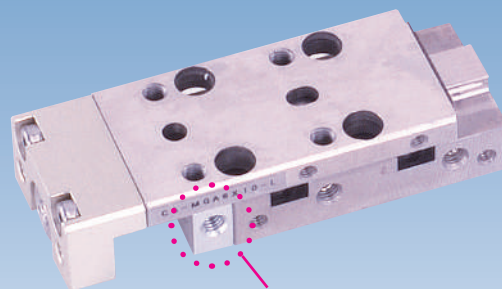


吸引用ポート

■クリーンシステム対応シリンダは、0.1μmパーティクル換算でφ4.5～φ10はクラス5[※]の実力。
(φ12～φ20はクラス6[※]となります)

注：弊社基準につきましては171ページをご覧ください。


●バッファ付シリンダ (MGAG)

20ページ

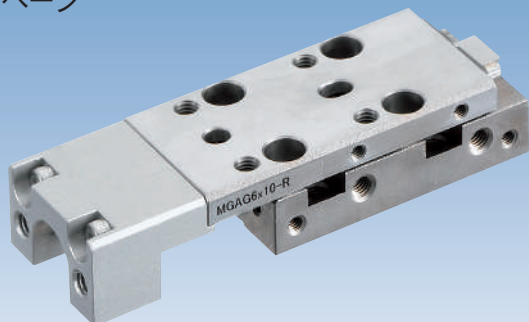


●出側ストローク調節シリンダ (MGAP)

18、19ページ

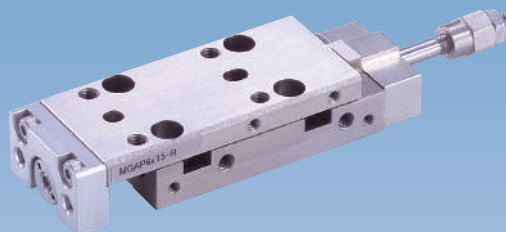

●出側・入側ストローク調節シリンダ (MGAE)

18、19ページ


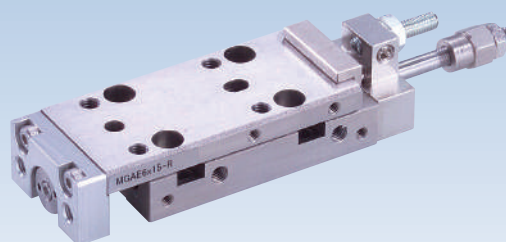


■ストローク調節は用途に合わせて2タイプの中から選べます。シリンダ中心に配置した焼入れメタルストッパにより高精度な繰返し位置精度が得られます。

●側面取付シリンダ (MGAL)

19ページ

テーブル左側 (-L)

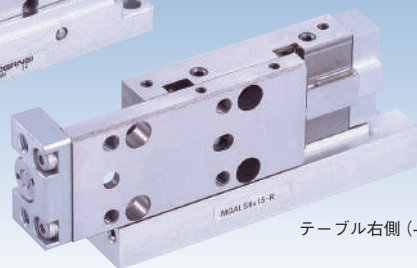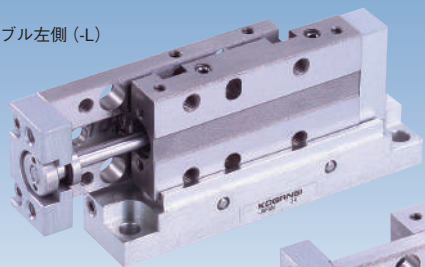

テーブル右側 (-R)


■短ピッチ取付に最適な側面取付シリンダ。用途に合わせてテーブル右側、左側が選べます。



配線、配管を一定方向に集中



●ショックアブソーバ付シリンダ (ショックアブソーバ付・メタルストップ付・ラバーストップ付)

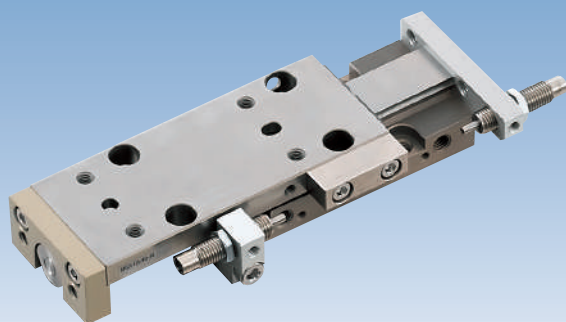

φ10、φ12、φ16、φ20、φ25、φ32に対応します。

注：φ10にラバーストップ付はありません。



ショックアブソーバ




メタルストップ



ラバーストップ

●後方配管仕様 (MGAH)

19ページ

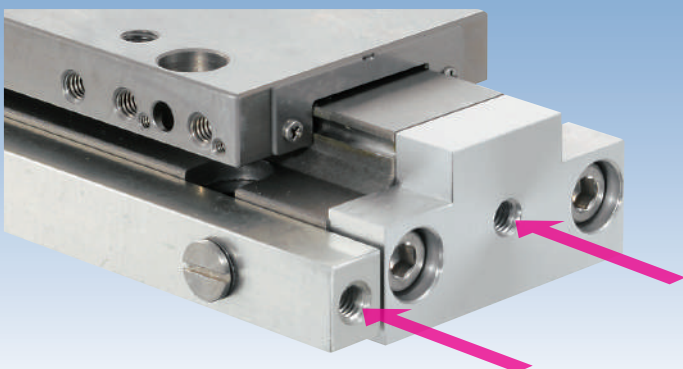

専用本体と配管ブロックにより配管を後方の一定方向に出すことができます。クリーン仕様にも対応。

対応シリンダ径は



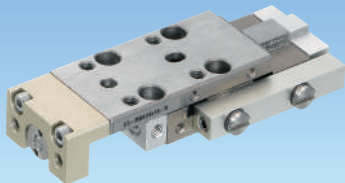
φ4.5、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16、φ20

■バリエーション、シリンダ径一覧表

ページは寸法図の掲載ページです。

バリエーション	基本形式	ショックアブソーバ	シリンダ径 φ								
			4.5	6	8	10	12	16	20	25	32
●スタンダードシリンダ 	MGA	—	35	43	51	59	79	99	119	139	141
		ショックアブソーバ付	—	—	—	60	80	100	120	140	142
		メタルストップ付	—	—	—	60	80	100	120	140	142
		ラバーストップ付	—	—	—	—	80	100	120	140	142
●出側ストローク調節シリンダ 	MGAP	—	36	44	52	61	81	101	121	—	—
		ショックアブソーバ付 (出側のみ)	—	—	—	62	82	102	122	—	—
		ラバーストップ付 (出側のみ)	—	—	—	—	82	102	122	—	—
●出側・入側ストローク調節シリンダ 	MGAE	—	36	44	52	63	83	103	123	—	—
		ショックアブソーバ付	—	—	—	64	84	104	124	—	—
		ラバーストップ付	—	—	—	—	84	104	124	—	—
●側面取付シリンダ  テーブル左側 (-L) テーブル右側 (-R)	MGAL	—	37	45	53	65	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●バッファ付シリンダ  ■ワーク挿入によるストローク下降端での位置ずれ、および衝撃をバッファ機構が吸収します。	MGAG	—	36	44	52	67	85	105	125	—	—
		ショックアブソーバ付 (入側のみ)	—	—	—	68	86	106	126	—	—
		メタルストップ付 (入側のみ)	—	—	—	68	86	106	126	—	—
		ラバーストップ付 (入側のみ)	—	—	—	—	86	106	126	—	—
●出側ストローク調節 バッファ付シリンダ 	MGAPG	—	36	44	52	69	87	107	127	—	—
●出側・入側ストローク調節 バッファ付シリンダ 	MGAEG	—	36	44	52	71	89	109	129	—	—
		ショックアブソーバ付 (入側のみ)	—	—	—	72	90	110	130	—	—
		ラバーストップ付 (入側のみ)	—	—	—	—	90	110	130	—	—

注：バッファ付シリンダの場合、入側のみ選択可能。

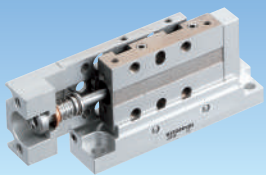



バリエーション	基本形式	ショックアブソーバ	シリンダ径 φ								
			4.5	6	8	10	12	16	20	25	32
●側面取付バッファ付シリンダ 	MGALG	—	39	47	55	73	—	—	—	—	—
●エンドキープ付シリンダ 	MGAH	—	—	—	—	—	91	111	131	—	—
		ショックアブソーバ付 (出側のみ)	—	—	—	—	92	112	132	—	—
		メタルストッパ付 (出側のみ)	—	—	—	—	92	112	132	—	—
		ラバーストッパ付 (出側のみ)	—	—	—	—	92	112	132	—	—
●バッファエンドキープ付シリンダ 	MGAGK	—	—	—	—	—	93	113	133	—	—
●スタンダードシリンダ 後方配管仕様 	MGAH	—	41	49	57	75	95	115	135	—	—
		ショックアブソーバ付 (出側のみ)	—	—	—	76	96	116	136	—	—
		メタルストッパ付 (出側のみ)	—	—	—	76	96	116	136	—	—
		ラバーストッパ付 (出側のみ)	—	—	—	—	96	116	136	—	—
●バッファ付シリンダ 後方配管仕様 	MGAGH	—	42	50	58	77	97	117	137	—	—
●クリーンシステム対応シリンダ 	CS-MGA	—	149	151	153	155	159	163	167	—	—
		ショックアブソーバ付	—	—	—	156	160	164	168	—	—
		ラバーストッパ付	—	—	—	—	160	164	168	—	—
■クリーンシステム対応シリンダは、0.1μmパーティクル換算でφ4.5～φ10はクラス5※の実力。 (φ12～φ20はクラス6※となります) ●クリーンシステム対応シリンダ 後方配管仕様 	CS-MGAH	—	150	152	154	157	161	165	169	—	—
		ショックアブソーバ付 (出側のみ)	—	—	—	158	162	166	170	—	—
		ラバーストッパ付 (出側のみ)	—	—	—	—	162	166	170	—	—

注：当社基準につきましては171ページをご覧ください。

機種のご選定および当該製品のご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下に示す注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するためのものです。ISO4414 (Pneumatic fluid power-General rules and safety requirements for systems and their components Media and price), JIS B 8370 (空気圧システム通則) の安全規則と併せて必ず守ってください。

指示事項は危険度、障害度により「危険」、「警告」、「注意」、「お願い」に区分けしています。

 危険	明らかに危険が予見される場合を表わします。 表示された危険を回避しないと、死亡もしくは重傷を負う可能性があります。 または財産の損傷、損壊の可能性があります。
 警告	直ちに危険が存在するわけではないが、状況によって危険となる場合を表わします。 表示された危険を回避しないと、死亡もしくは重傷を負う可能性があります。 または財産の損傷、損壊の可能性があります。
 注意	直ちに危険が存在するわけではないが、状況によって危険となる場合を表わします。 表示された危険を回避しないと、軽度もしくは中程度の傷を負う可能性があります。 または財産の損傷、損壊の可能性があります。
 お願い	負傷する等の可能性はないが、当該製品を適切に使用するために守っていただきたい内容です。

■当該製品は、一般産業機械用部品として、設計、製造されたものです。

■機器の選定および取扱いにあたってはシステム設計者または担当者等十分な知識と経験を持った人が必ず「安全上のご注意」、「カタログ」、「取扱説明書」等を読んだ後に取扱ってください。取扱いを誤ると危険です。

■「取扱説明書」等をお読みになった後は、当該製品をお使いになる方がいつでも読むことができる場所に、必ず保管してください。

■「取扱説明書」等は、お使いになっている当該製品を譲渡されたり貸与される場合には、必ず新しく所有者となられる方が安全で正しい使い方を知らるために、製品本体の目立つところに添付してください。

■この「安全上のご注意」に掲載しています危険・警告・注意はすべての場合を網羅していません。カタログ、取扱説明書をよく読んで常に安全を第一に考えてください。

危険

●下記の用途に使用しないでください。

1. 人命および身体の維持、管理等に関わる医療器具
2. 人の移動や搬送を目的とする機構、機械装置
3. 機械装置の重要保安部品

当該製品は、高度な安全性を必要とする用途に向けて企画、設計されていません。人命を損なう可能性があります。

- 発火物、引火物等の危険物が存在する場所で使用しないでください。当該製品は防爆形ではありません。発火、引火の可能性があります。
- 製品を取り付ける際には、必ず確実な保持、固定(ワークを含む)を行ってください。製品の転倒、落下、異常作動等によって、ケガをする可能性があります。
- ベアスメーカー等を使用している方は、製品から1メートル以内に近づかないでください。製品内の強力なマグネットの磁気により、ベアスメーカーが誤作動を起こす可能性があります。
- 製品は絶対に改造しないでください。異常作動によるケガ、感電、火災等の原因になります。
- 製品の基本構造や性能・機能に関わる不適切な分解組立、修理は行なわないでください。ケガ、感電、火災などの原因になります。
- 製品に水をかけないでください。水をかけたり、洗浄したり、水中で使用すると、異常作動によるケガ、感電、火災などの原因になります。
- 製品の作動中は、手を触れたり身体を近づけたりしないでください。また、作動中の製品に内蔵または付帯する機構(ショックアブソーバ、ストローク調節機構、センサスイッチ取付位置、配管チューブや封止プラグの離脱等)の調節作業を行なわないでください。シリンダが不意に動くなどして、ケガをする可能性があります。
- 製品を作動する際は、必ずスピードコントローラを取り付けて、ニードル弁を絞った状態から徐々にゆるめて速度を上げて調整してください。調整しない場合には、エア供給により急激に作動し、人命を損なう危険性があります。

警告

- 製品の仕様範囲外では使用しないでください。仕様範囲外で使用されますと、製品の故障、機能停止や破損の原因となります。また著しい寿命の低下を招きます。
- 製品にエアや電気を供給する前および作動させる前には、必ず機器の作動範囲の安全確認を行ってください。不用意にエアや電気を供給すると、感電したり作動部との接触によりケガをする可能性があります。
- 電源を入れた状態で、端子部、各種スイッチ等に触れないでください。感電や異常作動の可能性があります。
- 製品は火中に投げないでください。製品が破裂したり、有毒ガスが発生する可能性があります。
- 製品の上に乗ったり、足場にしたり、物を置かないでください。転落事故、製品の転倒、落下によるケガ、製品の破損、損傷による誤作動、暴走等の原因になります。
- 製品に関わる保守点検、整備、または交換等の各種作業は、必ずエアの供給を完全に遮断して、製品および製品が接続されている配管内の圧力がゼロになったことを確認してから行なってください。特にエアコンプレッサとエアストレージタンクにはエアが残留していますので注意してください。配管内に圧力が残留しているとシリンダが不意に動くなどして、ケガをする可能性があります。
- シリンダは、機械装置の衝撃や振動の吸収を目的とする機器としては使用しないでください。破損してケガをしたり機械装置を破損する可能性があります。
- センサスイッチのリード線等のコードは傷つけないでください。コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、巻き付けたり、重いものを載せたり、挟み込んだりすると、漏電や導通不良による火災や感電、異常作動等の原因になります。
- シリンダ作動中、センサスイッチに外部より磁界を加えないでください。意図しない作動により装置の破損やケガの原因となります。
- 推奨負荷・仕様頻度以内で使用してください。推奨負荷・仕様頻度以上で使用するするとテーブル等の破損により装置の破損やケガの可能性があります。また著しい寿命の低下を招きます。
- 非常停止、停電等システムの異常時にテーブルやワーク等が落下するような制御を構成しないでください。装置の破損、人身事故の危険性があります。必ず落下防止制御等の安全回路あるいは装置の設計をしてください。
- シリンダの外力により圧力が増加する場合はシリンダの使用圧力を超えないようにリリーフ装置等を取り付けて使用してください。使用圧力を超えると、故障や破損の原因となります。
- 48時間以上の作動休止および保管後の初回作動時には摺動部に固着現象が発生する可能性があり、機器に作動の遅れや急激な動きを引き起こします。初回作動時には試し作動をして正常な動きを確認してからご使用ください。

⚠ 注意

- 直射日光(紫外線)のあたる場所、塵埃、塩分、鉄粉のある場所、多湿状態の場所、流体および雰囲気中に有機溶剤、リン酸エステル系作動油、亜硫酸ガス、塩素ガス、酸類等が含まれている時は、使用しないでください。短期間の機能停止、急激な性能低下もしくは寿命の低下を招きます。なお使用材質については各主要部材質を参照してください。
- 製品の取付けには、作業スペースの確保をお願いします。作業スペースの確保がされないで日常点検や、メンテナンスなどができなくなり装置の停止や製品の破損につながります。
- 製品の1メートル以内に磁気メディアおよび磁気媒体等を近づけないでください。マグネットの磁気により磁気メディア内のデータが破壊される可能性があります。
- センサスイッチは、大電流や高磁界が発生している場所で使用しないでください。誤作動の原因となります。
また、取付け部材には磁性体を使用しないでください。磁気が漏れて誤作動する可能性があります。
- 磁性体に近づけないでください。磁性体や高磁界が発生している場所に近づけると、本体・ケーブルが磁化されセンサスイッチの誤作動や鉄粉などの付着による不具合が発生する可能性があります。
- 当該製品には絶対に他社のセンサスイッチを使用しないでください。誤作動、暴走などを起こす可能性があります。
- 製品の上に乗りたり、足場にしたり、物を置くことによる駆動部分への傷、打痕、変形を与えないでください。製品の破損、損傷による作動停止や性能低下の原因になります。
- 据付・調整等作業する場合は、不意にエア・電源等が入らぬよう作業中の表示をしてください。不意にエア源・電源等が入ると感電や突然のシリンダの作動によりケガをする可能性があります。
- シリンダに取り付けられたセンサスイッチのリード線等のコードは、引っ張ったり、持って運んだり、重い物を載せたりして過剰な負荷を与えないください。漏電や導通不良による火災や感電、異常作動等の原因になります。
- 露点温度がマイナス 20 度を超える乾燥空気を使用する場合は使用潤滑油の質が変化する可能性があります。性能の低下や機能停止等の原因になります。

⚠ お願い

- 「カタログ」、「取扱説明書」等に記載のない条件や環境での使用、および航空施設、燃焼装置、娯楽機械、安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格、性能に対し余裕を持った使い方やフェールセーフ等の安全対策に十分な配慮をしてください。尚、必ず弊社営業担当までご相談ください。
- 製品の配線、配管は「カタログ」等で確認しながら行なってください。
- 機械装置等の作動部分は、人体が直接触れる事がないよう防護カバー等で隔離してください。
- 停電時にワークが落下するような制御を構成しないでください。機械装置の停電時や非常停止時における、テーブルやワーク等の落下防止制御を構築してください。
- 製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、保護メガネ、安全靴等を着用して安全を確保してください。
- 製品が使用不能、または不要になった場合は、産業廃棄物として適切な廃棄処理を行ってください。
- 空気圧機器は寿命による性能・機能の低下があります。空気圧機器は日常点検を実施し、システム上必要な機能を満たしていることを確認して未然に事故を防いでください。
- 製品に関してのお問い合わせは、最寄りの弊社営業所または技術サービスセンターをお願いいたします。住所と電話番号はカタログの巻末に表示してあります。

⚠ その他

- 下記の事項を必ずお守りください。
 1. 当該製品を使用して空気圧システムを組む場合は弊社の純正部品または適合品(推奨品)を使用すること。
保守整備等を行なう場合、弊社純正部品、または適合品(推奨品)を使用すること。
所定の手段・方法を守ること。
 2. 製品の基本構造や性能・機能に関わる、不適切な分解組立は行わないこと。

安全上のご注意全般についてお守りいただけない場合は、弊社は一切の責任を負えません。

安全上のご注意(センサスイッチ)

ご使用になる前に必ずお読みください。



設計・選定

⚠ 警告

1. 仕様を確認してください。
仕様範囲外の電圧、電流、温度、衝撃等で使用しますと、破壊や作動不良の原因となりますので、仕様を熟読した上で正しくお使いください。
2. シリンダ同士の接近に注意してください。
センサスイッチ付シリンダを2個以上並行に近づけて使用する場合は、お互いの磁力干渉のためセンサスイッチが誤作動することがあります。
3. ストローク中間位置での位置検出では、センサスイッチのオン時間に注意してください。
センサスイッチをシリンダストロークの中間位置に設定し、ピストンの通過を検出する場合は、シリンダスピードが速すぎますと、センサスイッチの作動時間が短くなり負荷(プログラマブルコントローラ等)が作動しない場合がありますのでご注意ください。
検出可能な最大シリンダ速度は

$$V \text{ [mm/s]} = \frac{\text{センサスイッチ作動範囲 [mm]}}{\text{負荷の作動に必要な時間 [ms]}} \times 1000$$

4. 配線はできるだけ短くしてください。
無接点センサスイッチは、EN規格上 30m 以内にしてください。
また有接点センサスイッチでは、配線が長くなりますと(10m以上)容量性サージにより、センサスイッチの寿命が短くなります。
長い配線になる場合はカタログに記載されている保護回路を設けてください。
負荷が誘導性、容量性の場合もそれぞれカタログに記載されている保護回路を設けてください。
5. リード線に繰り返しの曲げや引っ張り力が加わらないようにしてください。
リード線に繰り返しの曲げ応力および引っ張り力が加わりますと断線の原因になります。
6. 漏れ電流に注意してください。
2線式無接点センサスイッチは、オフ時にも内部回路を作動させるための電流(漏れ電流)が負荷に流れますので、下式を満足することを確認してください。
$$\text{プログラマブルコントローラの入力オフ電流} > \text{漏れ電流}$$

上式を満足できない場合は、3線式無接点センサスイッチを選定してください。また、センサスイッチを並列に n 個接続しますと、漏れ電流は n 倍になります。

⚠ 注意

1. センサスイッチの内部降下電圧に注意してください。
表示灯付有接点センサスイッチ、2線式無接点センサスイッチを直列に接続しますと、内部降下電圧が大きくなり、負荷が作動しない場合があります。n 個接続しますと内部降下電圧は n 倍になります。
下記の式を満足するようにしてください。
$$\text{電源電圧} - \text{内部降下電圧} \times n > \text{負荷の最低作動電圧}$$

定格電圧が DC24V よりも小さいリレーの場合は、n=1 の場合でも上式を満足することを確認してください。
上式を満足できない場合は、表示灯なし有接点センサスイッチを選定してください。
2. 当社のシリンダ以外の組合せで使用しないでください。
センサスイッチは、当社の各シリンダとの組合せで使用するよう設計されています。その他のシリンダとの組合せで使用しますと正常に作動しない可能性があります。



取付・調節

⚠ 警告

1. シリンダ作動中、センサスイッチに外部より磁界を加えないでください。誤作動の原因となります。また、取付け部材には磁性体を使用しないでください。誤作動の原因となります。

⚠ 注意

1. センサ付シリンダの取付環境には注意してください。
センサスイッチは大電流や高磁界が発生している場所で使用しないでください。誤作動の原因となります。また、取付け部材には磁性体を使用しないでください。誤作動の原因となります。
2. センサスイッチは作動範囲の中央に取り付けてください。
センサスイッチの取付位置は、作動範囲(オンしている範囲)の中央にピストンが停止するように調整してください。作動範囲の端部(オン、オフの境界)に設定した場合、作動が不安定になります。また作動範囲は温度変化により変動しますので、考慮してください。
3. センサスイッチは締付トルクを守って取り付けてください。
許容締付トルクを超えて締め付けた場合、取付ねじ、取付金具、センサスイッチ等が破損する場合があります。また、締付トルクが不足しますと、センサスイッチが位置のずれを生じ、作動が不安定になることがあります。締付トルクについては170ページを参照してください。
4. センサスイッチのリード線取付け状態でシリンダを運搬しないでください。
センサスイッチをシリンダに取り付け後、リード線を掴んでシリンダを運搬しないでください。リード線の断線の原因だけでなく、センサスイッチ内部に応力が加わり内部素子が破損する可能性がありますので、絶対に行わないでください。
5. 落としたり、ぶついたりしないでください。
取り扱いの際に叩いたり、落としたり、ぶついたりして過大な衝撃(294.2m/s²以上)を加えないようにしてください。
有接点センサスイッチの場合、接点が誤作動し瞬間的に信号が出たり、切れたりすることがあります。また、接点間隔が変化し、それによってセンサスイッチの感度が変化して、誤作動の原因になります。センサスイッチケース本体が破損していなくても、センサスイッチ内部が破損し誤作動する可能性があります。



配線

⚠ 危険

1. センサスイッチの近傍に可動物体がある場合は、接触に注意してください。
センサスイッチ付シリンダが可動する場合、あるいは近くに可動物体がある場合は、お互いに接触しないようにしてください。特にリード線は摩耗、損傷によりセンサスイッチの作動不安定を生じます。また最悪の場合は、漏電、感電を引き起こすことがあります。
2. 配線作業は、必ず電源を切って行なってください。
電源を入れたまま配線作業を行ないますと、誤って感電することがあります。また、誤配線した場合、瞬時にセンサスイッチが破損することがあります。配線作業が完了してから電源を入れてください。

⚠ 警告

1. センサスイッチの配線は「カタログ」等で確認しながら正しく行なってください。
誤った配線をしますと異常作動の原因になります。
2. 動力線・高圧線との同一配線はしないでください。
動力線・高圧線との並行配線や同一配線管は避けてください。
センサスイッチや制御回路が、ノイズで誤作動することがあります。
3. リード線に繰り返しの曲げや引っ張り力が加わらないようにしてください。
リード線に繰り返しの曲げ応力および引っ張り力が加わりますと断線の原因になります。
4. 配線の極性に注意してください。
極性(+, -, 出力)が指示されているセンサスイッチは、極性を間違えないよう配線してください。間違えますとセンサスイッチを破損させる原因になります。

⚠ 注意

1. 負荷を短絡させないでください。
負荷短絡の状態、センサスイッチをオンさせますと、過電流によりセンサスイッチは瞬時に破損します。
負荷短絡の例: センサスイッチの出力リード線を直接電源に接続する。

保証および免責事項

1. 保証期間

弊社製品についての保証期間は、製品納入後1年間です。
※一部2年保証の製品がありますので、最寄の弊社営業所または技術サービスセンターにご確認ください。

2. 保証の範囲および免責事項

- (1) 弊社および正規販売店・代理店で購入された製品が、保証期間内に弊社の責により故障が生じた場合には、無償修理もしくは無償交換をいたします。また保証期間内であっても、製品には作動回数などの寿命を定めているものがありますので、最寄の弊社営業所または技術サービスセンターにご確認ください。
- (2) 弊社製品の保証は製品単体の保証です。したがって、弊社製品の故障および機能低下、性能低下に起因した付随的損害(本製品の修理、交換に要した諸費用など)に関しては、弊社は一切責任を負いません。
- (3) 弊社製品の故障および機能低下、性能低下により誘発された損害、もしくはそれに起因した他の機器の損害に関しては、弊社は一切責任を負いません。
- (4) 弊社カタログおよび、取扱説明書に記載されている製品仕様の範囲を超えた使用や保管、および取付け、据付、調整、保守等の注意事項に記載された以外の行為がされた場合の損害に関しては、弊社は一切責任を負いません。
- (5) 弊社の責任以外での火災や、天災、第三者による行為、お客様の故意または、過失等により弊社製品が故障した場合の損害に関しては、弊社は一切責任を負いません。

(リニア磁気センサコントローラ)

⚠ 危険

- リニア磁気センサコントローラ、センサヘッドを発火物、引火物等の危険物が存在する場所で使用しないでください。これらセンサは防爆形ではありません。発火、引火の可能性があります。
- 製品の作動中は付帯する機構（配線用コネクタの着脱、センサヘッドの取付けまたは位置決め等）の調整作業を行なわないでください。異常作動によって、ケガをする可能性があります。

⚠ 警告

- センサヘッドのリード線等のコードは傷つけないでください。コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、巻き付けたり、重いものを載せたり、挟み込んだりすると、漏電や導通不良による火災や感電、異常作動等の原因になります。
- リニア磁気センサコントローラ作動中、コントローラおよびセンサヘッドに外部より磁界を加えないでください。意図しない作動により装置の破損やケガの原因となります。
- 動力線・高圧線との並行配線や同一配線管はしないでください。リニア磁気センサコントローラが、ノイズで誤作動することがあります。
- 配線の極性を間違えないように注意して配線してください。間違えますとリニア磁気センサコントローラおよびセンサヘッドを破損させる原因になります。
- リニア磁気センサコントローラのセンサヘッドを取り付けたシリンダを2本以上並行に取り付ける際、シリンダの間隔を40mm以下にはしないでください。シリンダの間隔を40mm以上離さない場合は誤作動することがあります。

⚠ 注意

- リニア磁気センサコントローラ、センサヘッドは、大電流や高磁界が発生している場所で使用しないでください。誤作動の原因となります。
- リニア磁気センサコントローラ、センサヘッドのリード線等のコードは、引っ張ったり、持って運んだり、重い物を載せたりして過剰な負荷を与えないでください。漏電や導通不良による火災や感電、異常作動等の原因になります。
- 当該製品には、必ず指定のセンサヘッドを使用してください。指定以外のものを使用されますと誤作動・破損の原因となります。
- リニア磁気センサコントローラおよびセンサヘッドは取扱いの際に叩いたり、落したり、ぶつかけたりして過大な衝撃（294.2m/s²以上）を加えないようにしてください。外部が破損していなくても、内部が破損し誤作動する可能性があります。
- 負荷を短絡させないでください。負荷短絡の状態、スイッチ出力をオンさせますと、過電流によりリニア磁気センサコントローラが破損する可能性があります。負荷短絡の例：スイッチ出力の出力リード線を直接電源に接続する。
- センサヘッドを取り付ける際の締付トルクは0.2N・mとしてください。締付トルクを超えて締め付けた場合、センサヘッド等が破損する可能性があります。センサヘッドとコントローラは、必ず電源を切った状態で接続してください。電源が入った状態でセンサヘッドを接続しますとサージ電圧等により、コントローラが誤作動する可能性があります。

取扱い要領と注意事項（ミニガイドスライダ）



一般注意事項

許容運動エネルギー

慣性負荷を駆動させる場合は、許容値以下の運動エネルギーでミニガイドスライダを作動させてください。負荷とテーブル速度の関係は、15ページの「負荷の許容範囲」をご覧ください。

配管

ミニガイドスライダに配管する前に、必ず配管内のフラッシング（圧縮空気の吹き出し）を十分に行なってください。配管作業中に発生した切り屑やシールテープ、錆などが混入すると、空気漏れなどの作動不良の原因となります。

空気源

1. 使用流体は空気を使用し、それ以外の流体の場合は最寄りの弊社営業所へご相談ください。
2. ミニガイドスライダに使用される空気は、劣化したコンプレッサ油などを含まない清浄な空気を使用してください。ミニガイドスライダやバルブの近くにエアフィルタ（ろ過度 40 μm 以下）を取り付けて、ドレンやゴミを取り除いてください。またエアフィルタのドレン抜きは定期的に行なってください。ドレンやゴミなどがミニガイドスライダに入ると作動不良の原因となります。

潤滑

1. クリーンシステム対応シリンダには給油しないでください。給油しますと作動不良の原因となります。
2. スタンダードシリンダは、無給油で使用できますが、給油をする場合には、タービン油 1 種 (ISO VG32) 相当品を使用してください。スピンドル油、マシン油の使用は避けてください。
3. ガイド部は 6 ヶ月または、作動回数で 300 万回を目安にトラックレール軌道面に CGL グリース（日本トムソン（株）製）を塗布してください。

環境

1. 水滴、油滴などがかかる場所や、粉塵が多い場所で使用する場合は、カバーなどで保護してください。
2. ミニガイドスライダは、腐食の恐れがある雰囲気で使用しないでください。このような環境での使用は、損傷、作動不良の原因となります。
3. 本体、テーブルの材質はステンレス鋼を使用していますが、使用環境によっては錆が発生する場合があります。定期的に防錆油を塗布してください。なお本体を素手で触ると汗の塩分等で錆が発生する可能性があります。手袋等の着用を推奨します。
4. 極度乾燥状態での使用はしないでください。
5. ミニガイドスライダを使用する最も望ましい周囲温度の範囲は、5 ~ 60℃です。60℃を超える場合は、損傷、作動不良などの発生の原因になりますので使用はしないでください。また、5℃以下の場合、水分が凍結し、損傷、作動不良の発生原因になりますので、凍結防止を配慮してください。

使用時

1. スライダ作動方向に、手などを置かないでください。
2. 初期作動時、スライダ作動方向に十分注意してください。
3. スライダ引込時、スライダ本体とプレート間に、身体などを挟まないように注意してください。
4. メンテナンス時、スライダ内に残圧がない事を確認してから、作業してください。
5. スライダスピードは、500mm/s 以下（クリーンシステム対応シリンダは 300mm/s 以下）にして使用してください。但し、許容範囲内であっても、速度、負荷が大きい場合は、外部ストッパなどを設けて、スライダに直接、衝撃がかからないようにしてください。
6. 本製品は有限軌道ガイドを採用しているため、外部ストッパなどでストローク調整可能範囲より短いストロークで連続作動させた場合、マイクロスリップにより鋼球の位置がずれ、ガタが発生する可能性があります。機種選定にあたっては、実使用に近いストローク形式を選定願います。また、ストロークを一時的に短くして使用する場合、低圧での使用時に外部ストッパやワークを外してもフルストロークしなくなる可能性がありますので、一定期間または一定作動回数ごとにフルストロークで可動させ、鋼球を正規の位置に復帰させてください。
7. ミニガイドスライダは、マルテンサイト系ステンレス鋼のため、磁石および磁化した物を吸着させると、着磁します。この着磁によりセンサスイッチが誤作動する可能性がありますので、ご注意ください。




取付・ストローク調節・配管

取付

1. 取付姿勢は自由（バッファ付を除く）ですが、ワーク、ベースなど相手側の取付面の平面度は 0.02mm 以下にしてください。平面度が悪いと、ガイド部のガタの発生や転がり抵抗の増加、寿命に悪影響を及ぼします。
2. スライダの取付面に傷や打痕をつけると、平面度を損なうことがありますので、ご注意ください。
3. 衝撃が大きい場合には、ボルト取付以外にシリンダ本体に、サポート機構などを取り付けてください。
4. プレート・テーブルは鋼球で支持されていますので、ワーク取付けの際強い衝撃や過大のモーメントを与えないよう注意してください。ワークをボルトでプレート・テーブルに固定する際は、プレート・テーブルを保持して行なってください。本体を保持して締め付けますと、ガイド部に過大なモーメントがかかり、精度の悪化につながります。
5. シリンダ本体および先端プレートの取付ボルトは、十分な強度を確保してください。また、本体取付時の締付トルクは、制限範囲内のトルク値で適正に締め付けてください。
6. 衝撃または振動によるボルトの緩みの恐れがある場合は、緩み止めなどを考慮してください。
7. ピストンロッドおよびガイドの揺動部には傷、打痕などをつけないでください。パッキン類の損傷やエア漏れの原因となります。
8. 位置決め用ピン穴には、すきまばめの段付ピン（オプション）を使用してください。ピンを圧入すると、圧入時の過大な荷重によりガイド部の故障の原因となります。また、テーブルのピン穴は貫通となっているため、段付以外のピンを使用するとピンが本体に接触し、故障の原因となります。

※ ミニガイドスライダは、薄く作られておりますので取付時は、配管継手類が取付面と干渉しない様にしてください。


●ワークの取付け

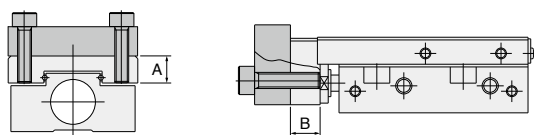

形式	使用ボルト	最大締付トルク N・m	最大ねじ込み深さ A mm	最大ねじ込み深さ B mm
MGA□4.5	M3×0.5	0.63	4	4.5
MGA□6	M3×0.5	0.63	4	4.5
MGA□8	M3×0.5	0.63	5	5.5
MGA□10	M3×0.5	0.63	5	7
MGA□12	M4×0.7	1.5	7	7
MGA□16	M4×0.7	1.5	8.5	8
MGA□20	M5×0.8	3	10	9
MGA□25	M6×1	9.2	12	10
MGA□32	M6×1	9.2	12	12

※ ワーク取付ボルトの長さは最大ねじ込み深さ以下としてください。長いと本体に当たり破損の原因となります。


●本体の取付け（側面取付仕様）

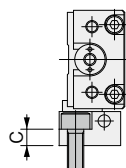

※ ワッシャ等を使用しないでください。取付ボルトがガイドに当たり破損の原因となります。

形式	使用ボルト	最大締付トルク N・m	C mm
MGAL□4.5	M3×0.5	1.14	5
MGAL□6	M3×0.5	1.14	5
MGAL□8	M4×0.7	2.7	4
MGAL□10	M4×0.7	2.7	4

●本体の取付け

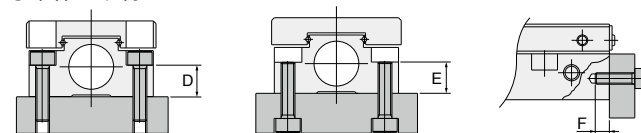

形式	使用ボルト	最大締付トルク N・m	D mm
MGA□4.5	M2×0.4	0.32	3.5
MGA□6	M2.5×0.45	0.65	5
MGA□8	M2.5×0.45	0.65	5.5
MGA□10	M3×0.5	1.14	7
MGA□12	M4×0.7	2.7	6
MGA□16	M4×0.7	2.7	9
MGA□20	M5×0.8	5.4	12
MGA□25	M5×0.8	5.4	14
MGA□32	M6×1	9.2	18

形式	使用ボルト	最大締付トルク N・m	E mm
MGA□4.5	M2.5×0.45	0.65	3.5
MGA□6	M3×0.5	1.14	5
MGA□8	M3×0.5	1.14	5.5
MGA□10	M4×0.7	2.7	7
MGA□12	M5×0.8	5.4	6
MGA□16	M5×0.8	5.4	9
MGA□20	M6×1	9.2	12
MGA□25	M6×1	9.2	14
MGA□32	M8×1.25	22	16

形式	使用ボルト	最大締付トルク N・m	最大ねじ込み深さ F mm
MGA□4.5	M2×0.4	0.32	2.5
MGA□6	M2.5×0.45	0.65	2.5
MGA□8	M3×0.5	1.14	3
MGA□10	M3×0.5	1.14	3
MGA□12	M4×0.7	2.7	4
MGA□16	M5×0.8	5.4	4
MGA□20	M5×0.8	5.4	5
MGA□25	M6×1	9.2	8
MGA□32	M6×1	9.2	8


側面取付仕様最小取付ピッチ（センサなしの場合）

ミニガイドスライダ側面取付仕様を短ピッチで取り付ける場合は、取付ピッチを下表以上で取り付けてください。

形式	A mm
MGAL□4.5	12
MGAL□6	14
MGAL□8	16
MGAL□10	18

※但し、取付面が平面の場合。

※ 無接点・有接点センサ付の場合は 176 ページ
リニア磁気センサ付の場合は 181 ページをご覧ください。



バッファ付

使用条件

1. バッファ付の場合、バッファ機構側を垂直下向きまたは水平横置き以外の姿勢で、使用しないでください。尚、負荷や速度によってはバッファがフルストロークした状態で作動してしまうことがありますので、負荷と速度の関係を調整してください。
2. 入側時にバッファ機構を作動させないでください。

ストローク調節

φ4.5～φ32のストローク調節機構をオプション選択すると18ページに示す範囲でストローク調節が容易にできます。出側・入側共、ストローク調節用のストップボルトまたはショックアブソーバを右(時計回り)に回すとストロークが短くなります。調節後はロックナットを締めて固定してください。

ショックアブソーバを取り付ける場合、六角ナットは下記の最大締付トルクを守って取り付けてください。それ以上の力で締め付けると破損する可能性があります。

形 式	最大締付トルク
KSHJ4×3、CS-KSHC3×3	0.5
KSHA4×4、CS-KSHC4×4	0.85
KSHA5×5、CS-KSHC5×5	2.5
KSHA6×8、CS-KSHC6×8	6.5
KSHJ12×6-01	8.0
KSHJ14×8-01	12.0

出入側ストローク調整部ナット締付トルク

対象形式：MGAP (E)、MGAE (G)

シリンダ径	出側ストローク調整ナット	入側ストローク調整ナット
φ4.5	0.315	1.14
φ6	1.14	1.14
φ8	1.14	1.14
φ10	2.7	2.7
φ12	5.4	9.2
φ16	9.2	22
φ20	22	44

ストローク調節金具セット

アディショナルパーツのストローク調節金具を取り付ける際は下記の締付トルク値で適正に締め付けてください。

①ストップ



②ブラケット A



③ブラケット B



ストローク調節金具締付トルク

形式	①ストップ		②ブラケットA		③ブラケットB	
	使用ボルト	締付トルク N・m	使用ボルト	締付トルク N・m	使用ボルト	締付トルク N・m
MGA□10	M2.5×0.45	0.65	M3×0.5	1.14	M3×0.5	1.14
MGA□12	M3×0.5	1.14	M4×0.7	2.7	M4×0.7	2.7
MGA□16	M4×0.7	2.7	M5×0.8	5.4	M5×0.8	5.4
MGA□20	M4×0.7	2.7	M6×1	9.2	M5×0.8	5.4
MGA□25	M5×0.8	5.4	M5×0.8	5.4	M6×1	9.2
MGA□32	M6×1	9.2	M6×1	9.2	M6×1	9.2

推奨継手

ミニガイドスライダの配管には、下記のクイック継手、クイック継手付スピードコントローラを推奨します。

● φ4.5～φ10

TS2-M3M(ストレート) TSH2-M3M(六角穴付ストレート)

TL2-M3M(エルボ) SCC2-M3-□(エルボ)

● φ12～φ25

SSF4-M5-□(フリータイプ)


● φ32

SSF6-01-□(フリータイプ)

注：クイック継手付スピードコントローラの詳細は、クイック継手総合カタログをご覧ください。

センサレール、マグネットの取付

ミニガイドスライダは、両側面にセンサレール、マグネット取付用タップがあり、センサレールの位置を変更または後付けすることができます。ボルト取付時の締付トルクは、制限範囲内のトルク値で適正に締め付けてください。配管接続口のプラグは必ずセンサレール側にしてください。プラグの位置を変更する場合は、ねじ込む前にプラグねじ部にシール剤を塗布してください。プラグは取付面から頭が出ない位置で、かつ底突きしない中間位置で止めてください。なお、シール剤がスライダ内部に浸入しないよう注意してください。短期間の機能停止、急激な性能低下もしくは寿命の低下を招きます。

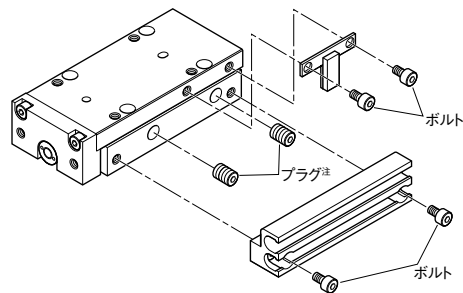

注：ねじ込む前にプラグねじ部にシール剤を必ず塗布してください。

使用ボルト	最大締付トルク N・m
M2×0.4	0.30
M2.5×0.45	0.65

精度


取付平行度 (A面に対するC面 B面に対するD面)

シリンダ径	ストローク																
	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	125	130	150
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4.5	0.03	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	0.03	0.03	0.03	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	—	—	—	—	—	—
16	—	0.03	0.03	0.03	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	—	—	—	—
20	—	0.03	0.03	0.03	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	—	—
25	—	0.03	—	0.03	—	0.03	0.03	0.03	0.06	—	0.06	—	0.06	—	—	0.08	0.08
32	—	0.04	—	0.04	—	0.04	0.04	0.04	0.07	—	0.07	—	0.07	—	—	0.1	0.1

走り平行度 (A面に対するC面 B面に対するD面)

シリンダ径	ストローク																
	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	125	130	150
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4.5	0.005	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	0.005	0.005	0.005	—	0.005	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01	—	—	—	—	—	—
16	—	0.005	0.005	0.005	—	0.005	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01	0.015	0.015	—	—	—	—
20	—	0.006	0.006	0.006	—	0.006	0.006	0.006	0.006	0.01	0.01	0.015	0.015	0.015	0.015	—	—
25	—	0.007	—	0.007	—	0.007	0.007	0.007	0.015	—	0.015	—	0.015	—	—	0.02	0.02
32	—	0.012	—	0.012	—	0.012	0.012	0.012	0.025	—	0.025	—	0.025	—	—	0.035	0.035

形式	MGA□4.5～□32
Eの寸法許容差	±0.05
Fの寸法許容差	±0.05
Gの寸法許容差	±0.05

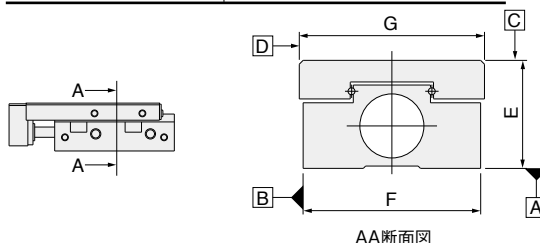


取扱い要領と注意事項

負荷の許容範囲


①φ4.5～φ10（φ10の-MS□、-SS□を除く）

形式	MGA□4.5	MGA□6	MGA□8	MGA□10
許容運動エネルギーJ	1.59×10^{-3}	2.83×10^{-3}	5.02×10^{-3}	7.85×10^{-3}

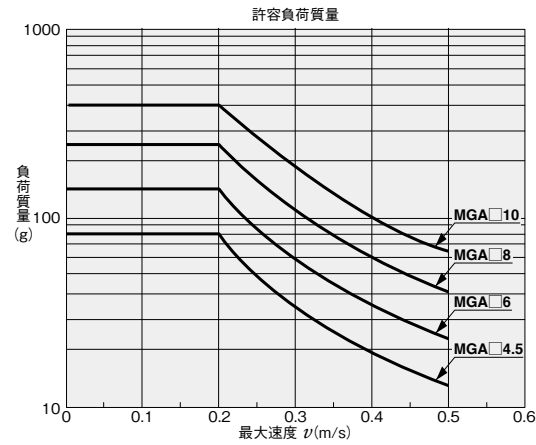


②φ12～φ32（ストローク調節なし）

形式	MGA□12	MGA□16	MGA□20	MGA□25	MGA□32
許容運動エネルギーJ	0.036	0.063	0.090	0.135	0.225

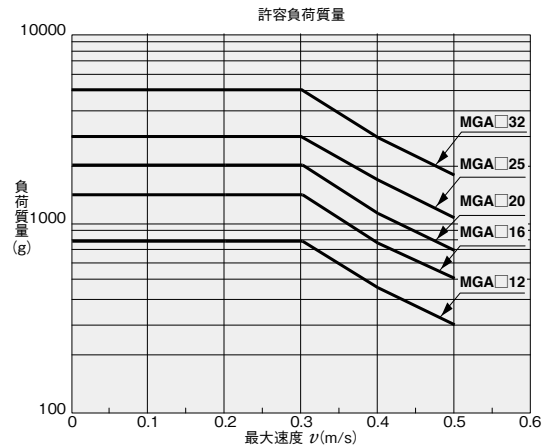


③φ10～φ32ショックアブソーバ付（-SS□）

形式	MGA□10	MGA□12	MGA□16	MGA□20	MGA□25	MGA□32
許容運動エネルギーJ	0.045	0.067	0.135	0.225	0.360	0.540

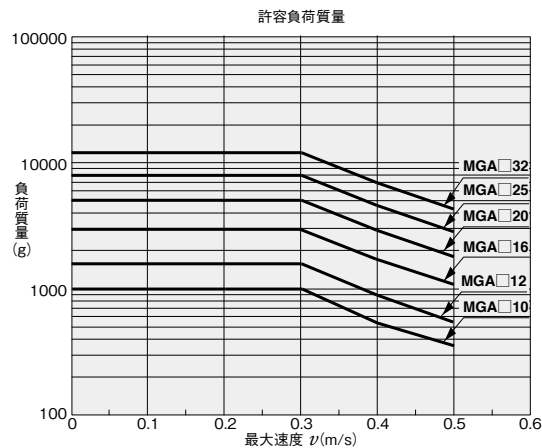


④φ12～φ32ラバーストップ付（-RS□）

形式	MGA□12	MGA□16	MGA□20	MGA□25	MGA□32
許容運動エネルギーJ	0.025	0.044	0.063	0.094	0.156

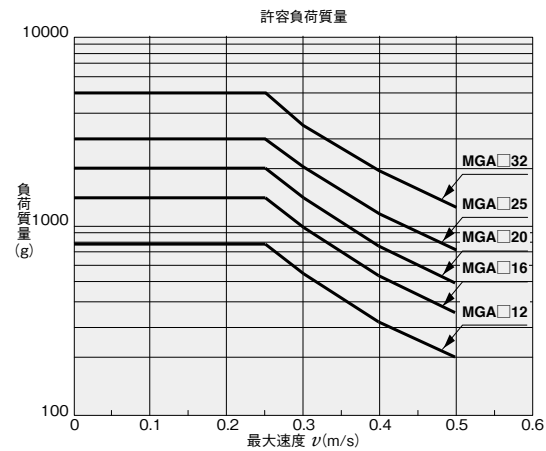


⑤φ10～φ32メタルストップ付（-MS□）、φ12～20MGAP・MGAEの時

形式	MGA□10	MGA□12	MGA□16	MGA□20	MGA□25	MGA□32
許容運動エネルギーJ	0.006	0.012	0.020	0.030	0.050	0.080

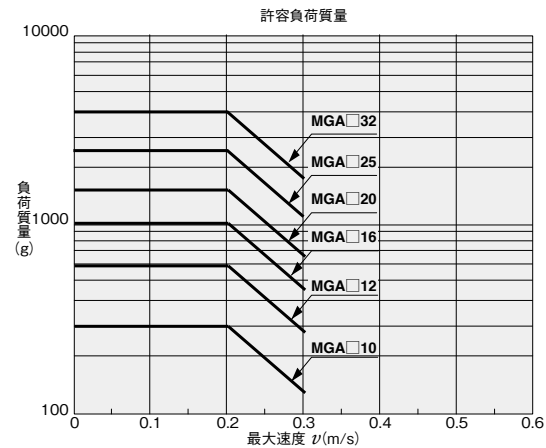

許容モーメント

ミニガイドスライダは、直接荷重をかけて使用することはできません。荷重およびモーメントが下表の数値を超えないようにしてください。また、ストローク途中において、ガイド部からオフセットした点でワークを突き当てる場合、ミニガイドスライダの推力により大きなモーメントが発生しますので注意してください。

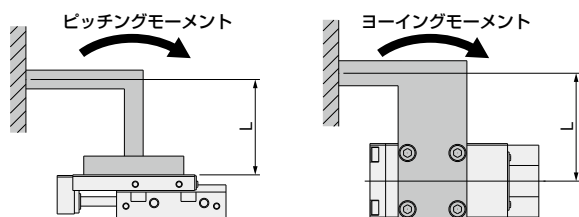

●許容モーメント

形式	Mp	My	Mr
MGA□4.5	0.24	0.29	0.22
MGA□6	0.28	0.34	0.23
MGA□8	0.28	0.34	0.38
MGA□10	0.28	0.34	0.38
MGA□12	1.5	1.7	2.6
MGA□16	2.1	2.5	4.3
MGA□20	2.5	3.0	4.8
MGA□25	10.0	10.0	16.5
MGA□32	15.4	15.4	25.3

備考：許容モーメントはガイドの計算値に対し安全係数 10 としています。ただし計算値は保証値ではありません。

●ガイド部計算値（参考値）


形式	基本動定格荷重 C (N)	基本静定格荷重 Co (N)	静定格モーメント (N・m)		
			Mp	My	Mr
MGA□4.5	392	673	2.4	2.9	2.2
MGA□6	417	734	2.8	3.4	2.3
MGA□8	417	734	2.8	3.4	3.8
MGA□10	417	734	2.8	3.4	3.8
MGA□12	1710	2690	14.5	17.2	25.6
MGA□16	2390	3440	20.7	24.7	43.3
MGA□20	2570	3820	25.2	30.0	48.2
MGA□25	9110	11000	99.5	99.5	165.0
MGA□32	12400	14100	154.0	154.0	253.0

備考：各ストローク共通です。保証値ではありません。

●ガイド中心位置寸法

形式	ストローク	X		
		標準	バッファ	クリーン
MGA□4.5	5	30	40	35
	10	30	40	35
MGA□6	5	31.5	41.5	36.5
	10	31.5	41.5	36.5
	15	36.5	46.5	41.5
	20	41.5	51.5	46.5
	25	51.5	61.5	56.5
	30	51.5	61.5	56.5
MGA□8	5	31.5	41.5	36.5
	10	31.5	41.5	36.5
	15	41.5	51.5	46.5
	20	41.5	51.5	46.5
MGA□10	25	51.5	61.5	56.5
	30	51.5	61.5	56.5
	5	34	44	39
	10	34	44	39
	15	44	54	49
	20	44	54	49
	25	54	64	59
	30	54	64	59
MGA□12	40	79	89	84
	50	79	89	84

●モーメントの方向、ガイド中心位置 X

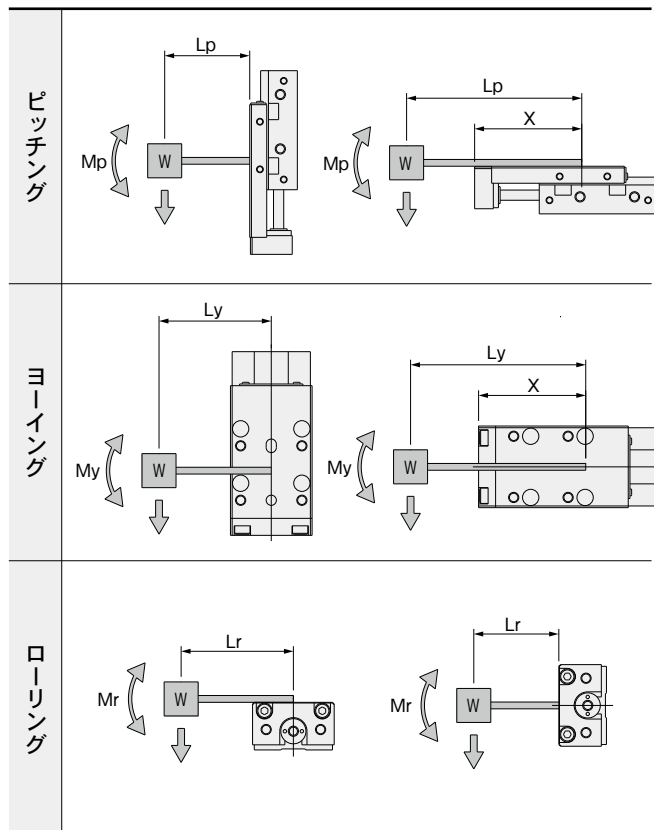


注：モーメントの中心位置は、図のガイド中心位置を基準にしてください。

形式	ストローク	X		
		標準	バッファ	クリーン
MGA□12	10	49	64	57
	15	49	64	57
	20	49	64	57
	30	69	84	77
	40	69	84	77
	50	89	104	97
	60	89	104	97
	70	109	124	117
	80	109	124	117
	100	109	124	117
MGA□16	10	51	65	59
	15	51	65	59
	20	51	65	59
	30	71	85	79
	40	71	85	79
	50	91	105	99
	60	91	105	99
	70	111	125	119
	80	111	125	119
	90	141	155	149
MGA□20	10	55	68	63
	15	55	68	63
	20	55	68	63
	30	75	88	83
	40	75	88	83
	50	95	108	103
	60	95	108	103
	70	115	128	123
	80	115	128	123
	90	115	128	123
MGA□25	10	170	183	178
	15	170	183	178
	20	170	183	178
	30	170	183	178
	40	170	183	178
	50	170	183	178
	60	170	183	178
	70	170	183	178
	80	170	183	178
	90	170	183	178
MGA□32	10	103.5	103.5	103.5
	15	103.5	103.5	103.5
	20	103.5	103.5	103.5
	30	103.5	103.5	103.5
	40	103.5	103.5	103.5
	50	103.5	103.5	103.5
	60	103.5	103.5	103.5
	70	103.5	103.5	103.5
	80	103.5	103.5	103.5
	90	103.5	103.5	103.5
MGA□40	10	153.5	153.5	153.5
	15	153.5	153.5	153.5
	20	153.5	153.5	153.5
	30	153.5	153.5	153.5
	40	153.5	153.5	153.5
	50	153.5	153.5	153.5
	60	153.5	153.5	153.5
	70	153.5	153.5	153.5
	80	153.5	153.5	153.5
	90	153.5	153.5	153.5
MGA□50	10	213.5	213.5	213.5
	15	213.5	213.5	213.5
	20	213.5	213.5	213.5
	30	213.5	213.5	213.5
	40	213.5	213.5	213.5
	50	213.5	213.5	213.5
	60	213.5	213.5	213.5
	70	213.5	213.5	213.5
	80	213.5	213.5	213.5
	90	213.5	213.5	213.5


曲げモーメントに対するテーブルの変位角度

(参考値)

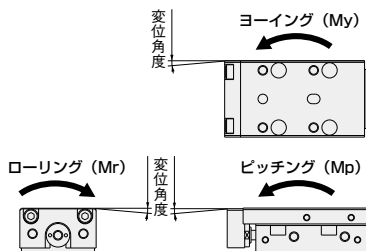


● $\phi 4.5 \sim \phi 10$


ピッチング (Mp)

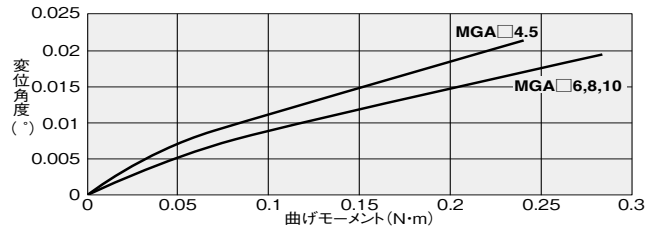

ヨーイング (My)

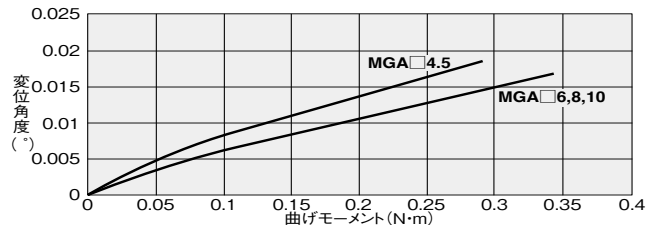


ローリング (Mr)

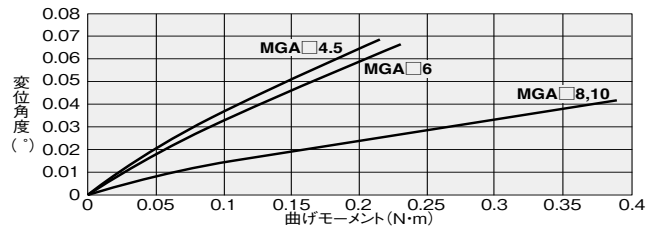


● $\phi 12 \sim \phi 20$


ピッチング (Mp)

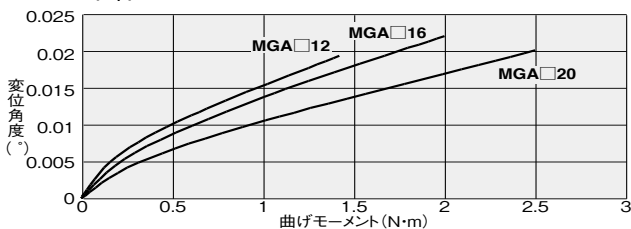

ヨーイング (My)

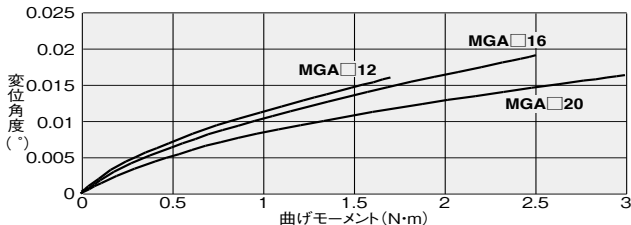


ローリング (Mr)

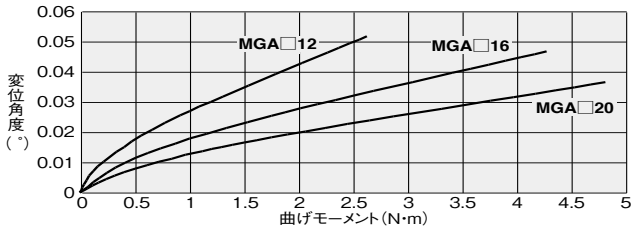


● $\phi 25 \sim \phi 32$


ピッチング (Mp)

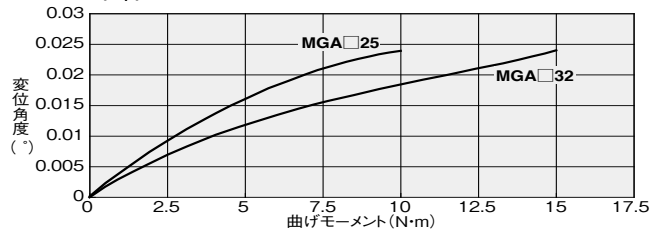

ヨーイング (My)

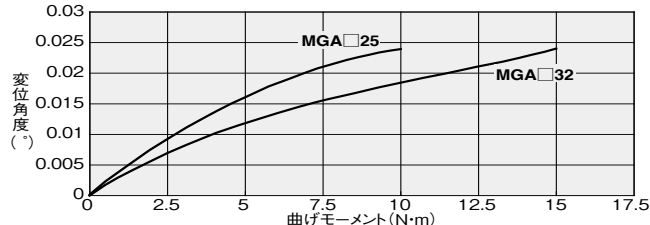

ローリング (Mr)

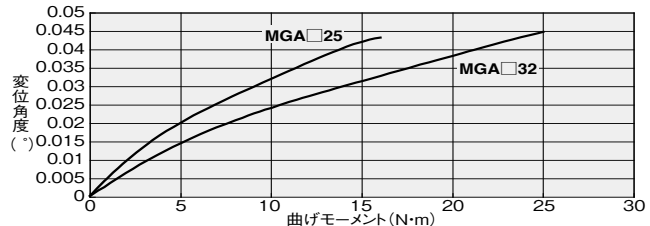

エンドキープシリンダの制御回路

- ミニガイドスライダエンドキープ付の制御には、2ポジション、4・5ポートのバルブを使用してください。3ポジションバルブは使用しないでください。ロック機構が誤作動する可能性があります。
- 速度制御は必ずメータアウト制御に行なってください。メータイン制御の場合には、ロック機構が解除されないことがあります。
- 使用空気圧力は必ず 0.2MPa 以上としてください。



- シリンダ内が排気された状態のまま、ロック機構の付いている側の配管ポートにエアを供給すると、ピストンロッドが急激に飛び出すなど危険です。また、ロックピストンとピストンロッドがかじったりして作動不良をおこすこともありますので、必ず反対側の配管ポートにエアを供給して、背圧をかけるようにしてください。
- 作業終了、緊急停止などでシリンダ内が排気された後の再始動時も、一旦は、ロック機構の付いていない側の配管ポートにエアが供給された状態から始動するようにしてください。
- バルブの A ポート (NC) をロック機構の付いている側の配管ポートに接続してください。



ロック機構の手動操作


ロック機構は、通常のシリンダ作動には自動で解除されますが、手動で解除することもできます。手動で解除するには、手動操作口に M3×0.5、首下30mmのねじを内部のロックピストンに3回転程度ねじ込み、そのままねじを引き上げます。調節などで、一時的に解除状態を保持するためには、ねじにあらかじめロックナットを組み付けておき、ロック解除状態のままロックナットをシリンダ側に締め込みます。




- ピストンロッドに負荷(荷重)がかかった状態のままロックを解除すると、急激な落下やピストンロッドの飛び出しなどの危険があります。このような場合には、必ずロック機構の付いていない側の配管ポートにエアを供給してからロック機構を解除するようにしてください。
- 手動で操作してもロック機構の解除が容易に行なえない場合には、ロックピストンとピストンのかじりが考えられます。このような場合にも、ロック機構の付いていない側の配管ポートにエアを供給してからロック機構を解除してください。
- 水、油、粉塵などが手動操作口から侵入すると、ロック不良などの誤作動の原因となりますので水滴、油滴、粉塵などが多い場所で使用するときは、カバーなどで保護してください。

ミニガイドスライダ

クリーンシステム対応シリンダ

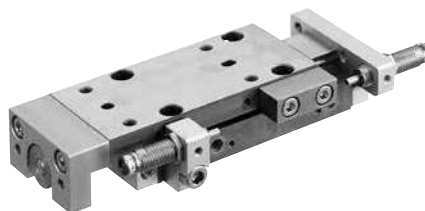

表示記号



仕様（後方配管仕様も同じです）

項目	形式	CS-MGA□4.5	CS-MGA□6	CS-MGA□8	CS-MGA□10	CS-MGA□12	CS-MGA□16	CS-MGA□20
シリンダ径	mm	4.5	6	8	10	12	16	20
作動形式		複動形						
使用流体		空気						
使用圧力範囲	MPa	0.2～0.7		0.15～0.7		0.1～0.7		
保証耐圧力	MPa	1.05						
使用温度範囲	℃	0～60						
使用速度範囲	mm/s	30～300				20～300		
クッション	標準	なし	ゴムバンパ方式					
	オプション	—			ショックアブソーバ方式			
配管接続口径		M3×0.5				M5×0.8		
給油	シリンダ部	不可						
	ガイド部	要（CGLグリース 日本トムソン（株）） ^{注1}						
先端プレート直角度	mm	0.1						
ストローク公差	mm	+1						
		0						
繰返し位置精度 ^{注2}	mm	—			±0.02（ショックアブソーバ）			
ストローク 調節範囲 ^{注2}	ラバーストップ出側	—				－9～0	－8～0	－8～0
	ラバーストップ入側	—				－11～0	－9～0	－11～0
	ショックアブソーバ出側	—			－8～0	－12～0	－13～0	－22～0
	mm	—			－9～0	－14～0	－14～0	－25～0
許容モーメント	Mp	0.24	0.28	0.28	0.28	1.5	2.1	2.5
	My	0.29	0.34	0.34	0.34	1.7	2.5	3.0
	N・m	0.22	0.23	0.38	0.38	2.6	4.3	4.8
クリーン度 ^{注3、注4}		クラス5相当（FED-STDクラス100相当）				クラス6相当（FED-STDクラス1000相当）		
センサスイッチ（オプション）取付可能数		2個						

注1：6ヵ月または、作動回数で300万回を目安にトラックレール軌道面にグリースを塗布してください。

注2：ストローク調節機構付の場合です。

注3：ショックアブソーバ付含む。

注4：集塵口より真空吸引した場合、当社基準。詳細については171ページをご覧ください。

備考1：ショックアブソーバの仕様および詳細は総合カタログおよびショックアブソーバのカタログをご覧ください。

注2：本体を素手で触ると汗の塩分等で錆が発生する可能性があります。手袋等の着用を推奨します。

推力

●推力はスタンダードシリンダと全く同じです。20ページを参照ください。

シリンダ径とストローク

シリンダ径	標準ストローク
4.5	5 ^注 、10
6	5 ^注 、10、15、20、25 ^注 、30
8	5 ^注 、10、15 ^注 、20、25 ^注 、30
10	5 ^注 、10、15 ^注 、20、25 ^注 、30、40 ^注 、50
12	10 ^注 、15 ^注 、20、30 ^注 、40、50 ^注 、60、70 ^注 、80
16	10 ^注 、15 ^注 、20、30 ^注 、40、50 ^注 、60、70 ^注 、80、90 ^注 、100
20	10 ^注 、15 ^注 、20、30 ^注 、40、50 ^注 、60、70 ^注 、80、90 ^注 、100 ^注 、120 ^注 、125

注：このストロークはカラー詰めでとなります。

●バッファ付シリンダ

項目	形式	MGAG□4.5	MGAG□6	MGAG□8	MGAG□10	MGAG□12	MGAG□16	MGAG□20
シリンダ径	mm	4.5	6	8	10	12	16	20
バッファストローク	mm	4MAX.				6MAX.		
スプリング戻り力 N	ゼロストローク時	0.3			0.9	1.0	1.4	1.4
	ストロークエンド時	0.7			2.0	2.7	4.3	4.3
取付方向		垂直下向きもしくは水平						
使用速度範囲	mm/s	30 ~ 500 (水平使用時: 30 ~ 300)				20 ~ 500 (水平使用時: 20 ~ 300)		

備考: バッファ付シリンダの専用仕様以外は、スタンダードシリンダの内容に準じます。

●エンドキープ付シリンダ

項目	形式	MGAK□12	MGAK□16	MGAK□20
シリンダ径	mm	12	16	20
使用圧力範囲	MPa	0.2 ~ 0.7		
エンドキープ時バックラッシュ	mm	1MAX.		

備考: エンドキープ付シリンダの専用仕様以外は、スタンダードシリンダの内容に準じます。

推力

●スタンダードシリンダ・側面取付シリンダ・バッファ付シリンダ・エンドキープ付シリンダ

シリンダ径 mm	ピストンロッド径 mm	作動方向	受圧面積 mm ²	空気圧力 MPa						
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
4.5	2	押側	15.9	—	3.2	4.8	6.4	8.0	9.5	11.1
		引側	12.8	—	2.6	3.8	5.1	6.4	7.7	9.0
6	3	押側	28.2	—	5.6	8.5	11.3	14.1	16.9	19.7
		引側	21.2	—	4.2	6.4	8.5	10.6	12.7	14.8
8	3	押側	50.3	—	10.1	15.1	20.1	25.2	30.2	35.2
		引側	43.2	—	8.6	13.0	17.3	21.6	25.9	30.2
10	4	押側	78.5	—	15.7	23.6	31.4	39.3	47.1	55.0
		引側	65.9	—	13.2	19.8	26.4	33.0	39.5	46.1
12	5	押側	113.0	11.3	22.6	33.9	45.2	56.5	67.8	79.1
		引側	93.4	9.3	18.7	28.0	37.4	46.7	56.0	65.4
16	6	押側	201.0	20.1	40.2	60.3	80.4	100.5	120.6	140.7
		引側	172.7	17.3	34.5	51.8	69.1	86.4	103.6	120.9
20	8	押側	314.0	31.4	62.8	94.2	125.6	157.0	188.4	219.8
		引側	263.8	26.4	52.8	79.1	105.5	131.9	158.3	184.6
25	10	押側	490.6	49.1	98.1	147.2	196.3	245.3	294.4	343.4
		引側	412.1	41.2	82.4	123.6	164.9	206.1	247.3	288.5
32	12	押側	803.8	80.4	160.8	241.2	321.5	401.9	482.3	562.7
		引側	690.8	69.1	138.2	207.2	276.3	345.4	414.5	483.6

●ストローク調節シリンダ

シリンダ径 mm	ピストンロッド径 mm	作動方向	受圧面積 mm ²	空気圧力 MPa						
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
4.5	2	押側、引側	12.8	—	2.6	3.8	5.1	6.4	7.7	9.0
6	3	押側、引側	21.2	—	4.2	6.4	8.5	10.6	12.7	14.8
8	3	押側、引側	43.2	—	8.6	13.0	17.3	21.6	25.9	30.2
10	4	押側、引側	65.9	—	13.2	19.8	26.4	33.0	39.5	46.1
12	5	押側、引側	93.4	9.3	18.7	28.0	37.4	46.7	56.0	65.4
16	6	押側、引側	172.7	17.3	34.5	51.8	69.1	86.4	103.6	120.9
20	8	押側、引側	263.8	26.4	52.8	79.1	105.5	131.9	158.3	184.6


シリンダ径とストローク

シリンダ径	標準ストローク
4.5	5注、10
6	5注、10、15、20、25注、30
8	5注、10、15注、20、25注、30
10	5注、10、15注、20、25注、30、40注、50
12	10注、15注、20、30注、40、50注、60、70注、80
16	10注、15注、20、30注、40、50注、60、70注、80、90注、100
20	10注、15注、20、30注、40、50注、60、70注、80、90注、100注、120注、125
25	10注、20注、30注、40注、50、60注、80注、100、130注、150
32	10注、20注、30注、40注、50、60注、80注、100、130注、150

注: このストロークはカラー詰めとなります。

●φ4.5～φ8

CS - MGA

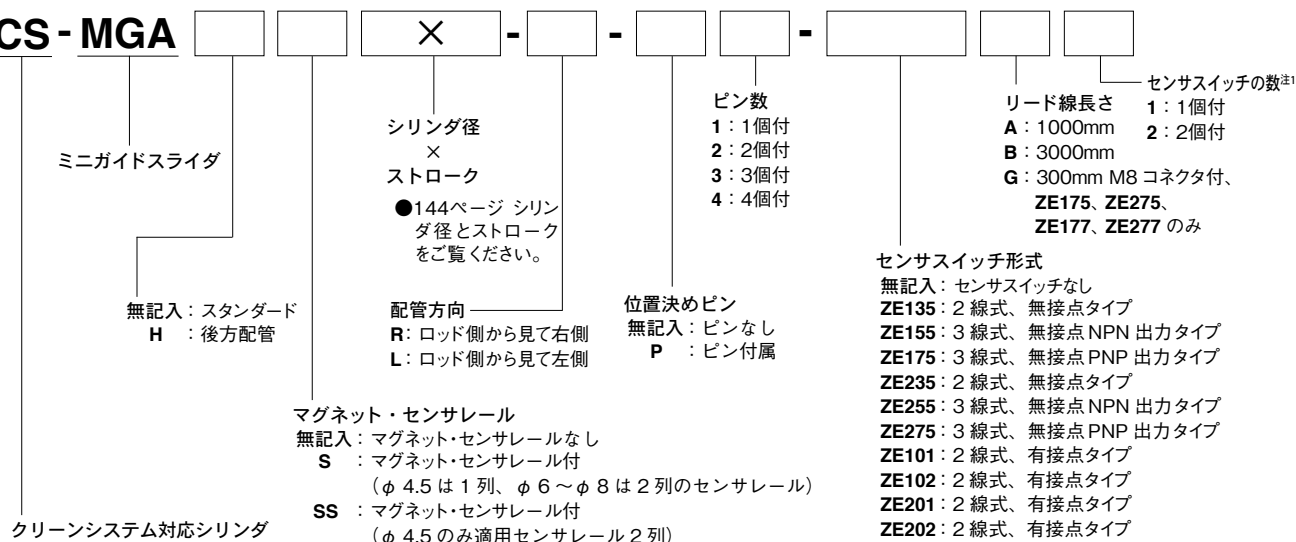


注1：MGA□S4.5 (1本レール仕様) では、2個付にするとセンサスイッチ同士の干渉や作動範囲が確保できないため、1個付が標準となります。

注2：コントローラ (ZL1-C-3L) が付属されます。

●φ10～φ20

CS - MGA

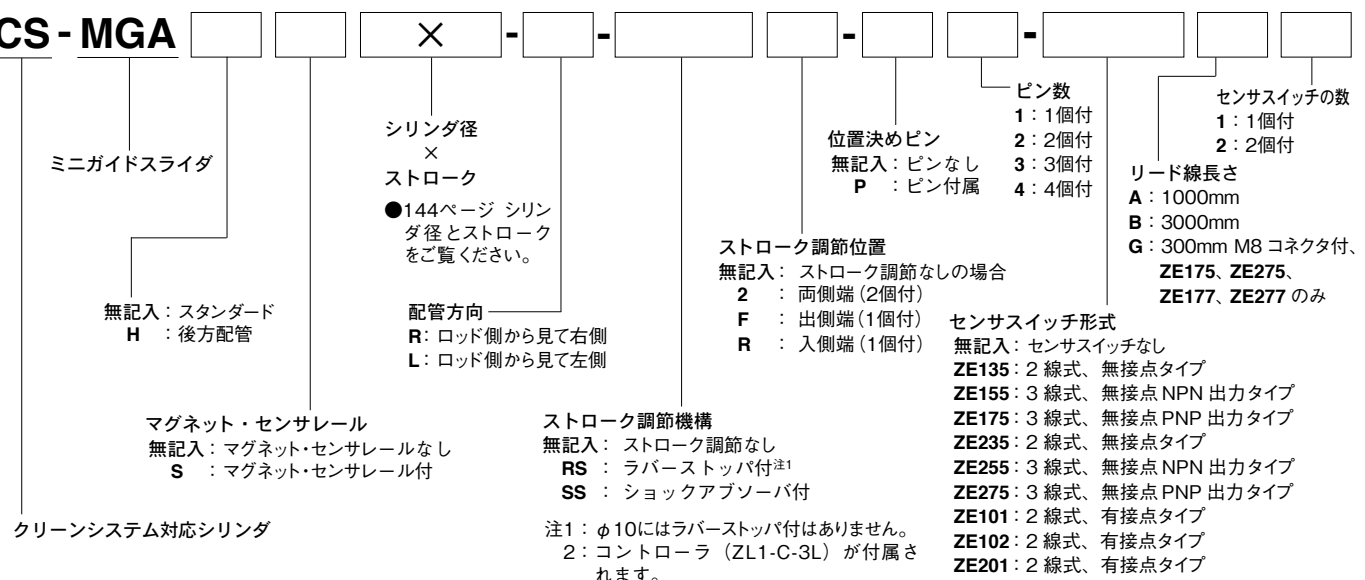

注1：φ10にはラバーストップ付はありません。

注2：コントローラ (ZL1-C-3L) が付属されます。

●ストローク調節金具セット注

- MGA

金具セット組合せ

K2: ①+②+③

KF: ①+②

KR: ①+③

注・セットにはショックアブソーバおよびストッパボルトは含まれていません。

・取付けの組合せについては、下記ストローク調節金具セット対応表をご覧ください。

・ショックアブソーバを使用する時は「止めねじ」は使用しないでください。

適用シリンダ径、ストローク

形式	適用シリンダ径×ストローク
1	12×10,30,50,70
2	12×20,40,60,80
3	16×10,30,50,70
4	16×20,40,60,80
5	20×10,30,50,70
6	20×20,40,60,80
7	10×5,15,25
8	10×10,20,30
9	10×40
10	10×50
11	16×100
12	20×100
13	20×125
14	12×15
15	16×15
16	16×90
17	20×15
18	20×90
19	20×120
20	25×10,60
21	25×20
22	25×30,80,130
23	25×40
24	25×50,100,150
25	32×10,60,130
26	32×20
27	32×30,80,150
28	32×40
29	32×50,100


①ストッパ



②ブラケット A



③ブラケット B

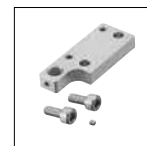

ストローク調節金具セット対応表

φ10

	MGA	MGAP	MGAE	MGAL	MGAG	MGAH	MGAPG	MGAEGB	MGALG	MGAGH
	スタンダード	出側 ストローク調節	出側・入側 ストローク調節	側面取付	バッファ付	後方配管	出側 ストローク調節 バッファ付	出側・入側 ストローク調節 バッファ付	側面取付 バッファ付	後方配管 バッファ付
K2	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KF	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
KR	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—

φ12・16・20

	MGA	MGAP	MGAE	MGAG	MGAK	MGAH	MGAPG	MGAEGB	MGAGK	MGAGH
	スタンダード	出側 ストローク調節	出側・入側 ストローク調節	バッファ付	エンドキープ付	後方配管	出側 ストローク調節 バッファ付	出側・入側 ストローク調節 バッファ付	バッファ付 エンドキープ付	後方配管 バッファ付
K2	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KF	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—
KR	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—

φ25・32

	MGA
	スタンダード
K2	○
KF	○
KR	○

ミニガイドスライダφ10・12・16・20バリエーションとオプションの組合せ

形式	タイプ	ラバーストッパ			ショックアブソーバ		
		出側端 -RSF	入側端 -RSR	両側端 -RS2	出側端 -SSF	入側端 -SSR	両側端 -SS2
CS-MGA10	クリーンシステム対応	—	—	—	●	●	●
CS-MGAH10	クリーン・後方配管	—	—	—	●	—	—
CS-MGA12・16・20	クリーンシステム対応	●	●	●	●	●	●
CS-MGAH12・16・20	クリーン・後方配管	●	—	—	●	—	—

■アディショナルパーツ

●センサレール、マグネット、位置決めピンはスタンダードシリンダと同じです。25ページを参照ください。

備考：アディショナルパーツの寸法は143ページをご覧ください。またショックアブソーバ単体の仕様、寸法は総合カタログおよびショックアブソーバのカタログをご覧ください。

●ストッパ・ショックアブソーバ

シリンダ径	ラバーストッパ形式	ショックアブソーバ形式
10	—	CS-KSHC3×3-AB
12	CRK570	CS-KSHC4×4-BD
16	CRK571	CS-KSHC5×5-DE
20	CRK572	CS-KSHC6×8-DE

備考：セット内容は、固定用ナット付となります。



ラバーストッパ



ショックアブソーバ

質量

●φ4.5～φ10

形式	ストローク mm	スタンダード (CS-MGA)	後方配管 (CS-MGAH)	加算質量							
				マグネット・ センサレール	バックアップ	ストローク調節金具			ショックアブソーバ (1個付)	センサスイッチ(1個付)	
						-□S2	-□SF	-□SR		ZE□□□A ZE□□□G	ZE□□□B
CS-MGA□4.5	5	45	50	4, 5注	3	—	—	—	—	15	35
	10	45	50	4, 5注	3					15	35
CS-MGA□6	5	61	67	5	4						
	10	61	67	5	4						
	15	69	75	6	4						
	20	77	84	6	4						
	25	93	101	7	4						
	30	93	101	7	4						
CS-MGA□8	5	87	94	5	5					15	35
	10	87	94	5	5						
	15	108	115	6	5						
	20	108	115	6	5						
	25	129	138	7	5						
	30	129	138	7	5						
CS-MGA□10	5	109	116	5	6	16	9	13	3	15	35
	10	109	116	5	6	15	8	12			
	15	136	144	6	6	16	9	13			
	20	136	144	6	6	15	8	12			
	25	163	172	7	6	16	9	13			
	30	163	172	7	6	15	8	12			
	40	244	255	10	6	20	13	17			
	50	244	255	10	6	18	11	15			

注：SS（センサレール2列仕様）の場合。

質量

● φ12～φ20


g

形式	ストローク mm	スタンダード (CS-MGA)	後方配管 (CS-MGAH)	加算質量							
				マグネット・ センサレール	ストローク調節金具			ラバーストップパ (1個付)	ショックアブソーバ (1個付)	センサスイッチ(1個付)	
					-□S2	-□SF	-□SR			ZE□□□A ZE□□□G	ZE□□□B
CS-MGA□12	10	224	258	12	31	19	27	4	5	15	35
	15	224	258	12	29	17	25				
	20	224	258	12	27	15	23				
	30	296	333	17	31	19	27				
	40	296	333	17	27	15	23				
	50	368	408	22	31	19	27				
	60	368	408	22	27	15	23				
	70	440	483	27	31	19	27				
CS-MGA□16	80	440	483	27	27	15	23	8	10	15	35
	10	347	394	12	60	35	52				
	15	347	394	12	56	31	48				
	20	347	394	12	53	28	45				
	30	450	501	17	60	35	52				
	40	450	501	17	53	28	45				
	50	553	608	22	60	35	52				
	60	553	608	22	53	28	45				
	70	656	715	27	60	35	52				
	80	656	715	27	53	28	45				
CS-MGA□20	90	893	956	38	74	49	66	15	21	15	35
	100	893	956	38	67	42	59				
	10	542	595	12	74	40	60				
	15	542	595	12	70	36	56				
	20	542	595	12	67	33	53				
	30	686	744	17	74	40	60				
	40	686	744	17	67	33	53				
	50	830	893	22	74	40	60				
	60	830	893	22	67	33	53				
	70	974	1042	27	74	40	60				
	80	974	1042	27	67	33	53				
	90	1493	1596	38	106	72	92				
	100	1493	1596	38	99	65	85				
	120	1493	1596	38	84	51	71				
	125	1493	1596	38	81	47	67				


備考：リニア磁気センサコントローラの質量につきましては179ページをご覧ください。

内部構造図


CS-MGA□4.5

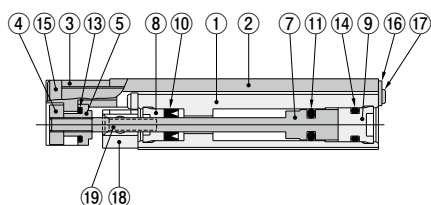


CS-MGAS□ (マグネット・センサレール付)

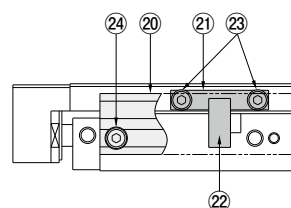


CS-MGA□6・8

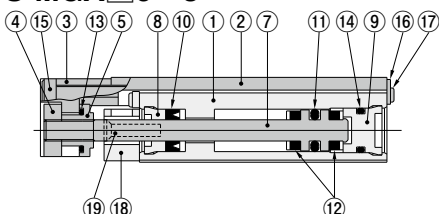

CS-MGA□10～□20 (ショックアブソーバ付)

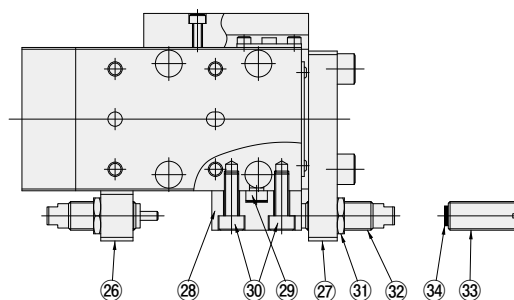

CS-MGA□10～□20

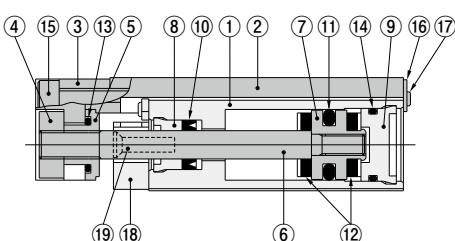


位置決めピン

各部名称と主要部材質

No.	形式 名称	CS-MGA□4.5	CS-MGA□6	CS-MGA□8	CS-MGA□10~□20
①	本体	ステンレス鋼(熱処理)			
②	テーブル	ステンレス鋼(熱処理)			
③	プレート	アルミ合金(特殊耐摩耗処理)			
④	ナット A	ステンレス鋼			
⑤	ナット B	ステンレス鋼			
⑥	ピストンロッド	—			ステンレス鋼
⑦	ピストン注	ステンレス鋼			アルミ合金(特殊防錆処理)
⑧	ロッドキャップ	含油樹脂ブッシュ(ポリアセタール樹脂)			
⑨	ヘッドキャップ	樹脂			
⑩	ロッドパッキン	合成ゴム(NBR)			
⑪	ピストンパッキン	合成ゴム(NBR)			
⑫	バンパ	—	合成ゴム(ウレタン)/φ20はNBR		
⑬	Oリング	合成ゴム(NBR)			
⑭	Oリング	合成ゴム(NBR)			
⑮	ボルト	ステンレス鋼			
⑯	止め板	ステンレス鋼			
⑰	小ねじ	ステンレス鋼			
⑱	集塵ブロック	アルミ合金(アルマイト処理)			
⑲	小ねじ	ステンレス鋼			
⑳	センサレール	アルミ合金(アルマイト処理)			
㉑	マグネットホルダ	アルミ合金(アルマイト処理)			
㉒	マグネット	樹脂マグネット			
㉓	ボルト	ステンレス鋼			
㉔	ボルト	ステンレス鋼			
㉕	位置決めピン	硬鋼(熱処理)			

注：CS-MGA□4.5・6・8はピストン、ピストンロッドが一体構造です。


内部構造図(後方配管仕様)

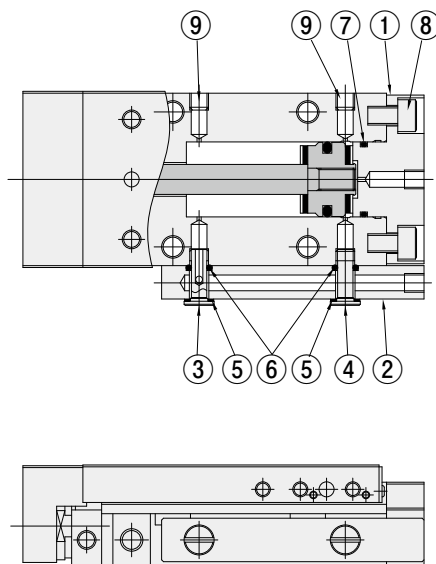

各部名称と主要部材質

No.	形式 名称	CS-MGAH□4.5~□20
①	ヘッドカバー	アルミ合金(アルマイト処理)
②	配管ブロック	アルミ合金(アルマイト処理)
③	ボルト	ステンレス鋼
④	ボルト	ステンレス鋼
⑤	ガスケット	ステンレス鋼に合成ゴム(NBR) 焼付け
⑥	Oリング	合成ゴム(NBR)
⑦	Oリング	合成ゴム(NBR)
⑧	ボルト	ステンレス鋼
⑨	小ねじ	ステンレス鋼


CS-MGA□4.5

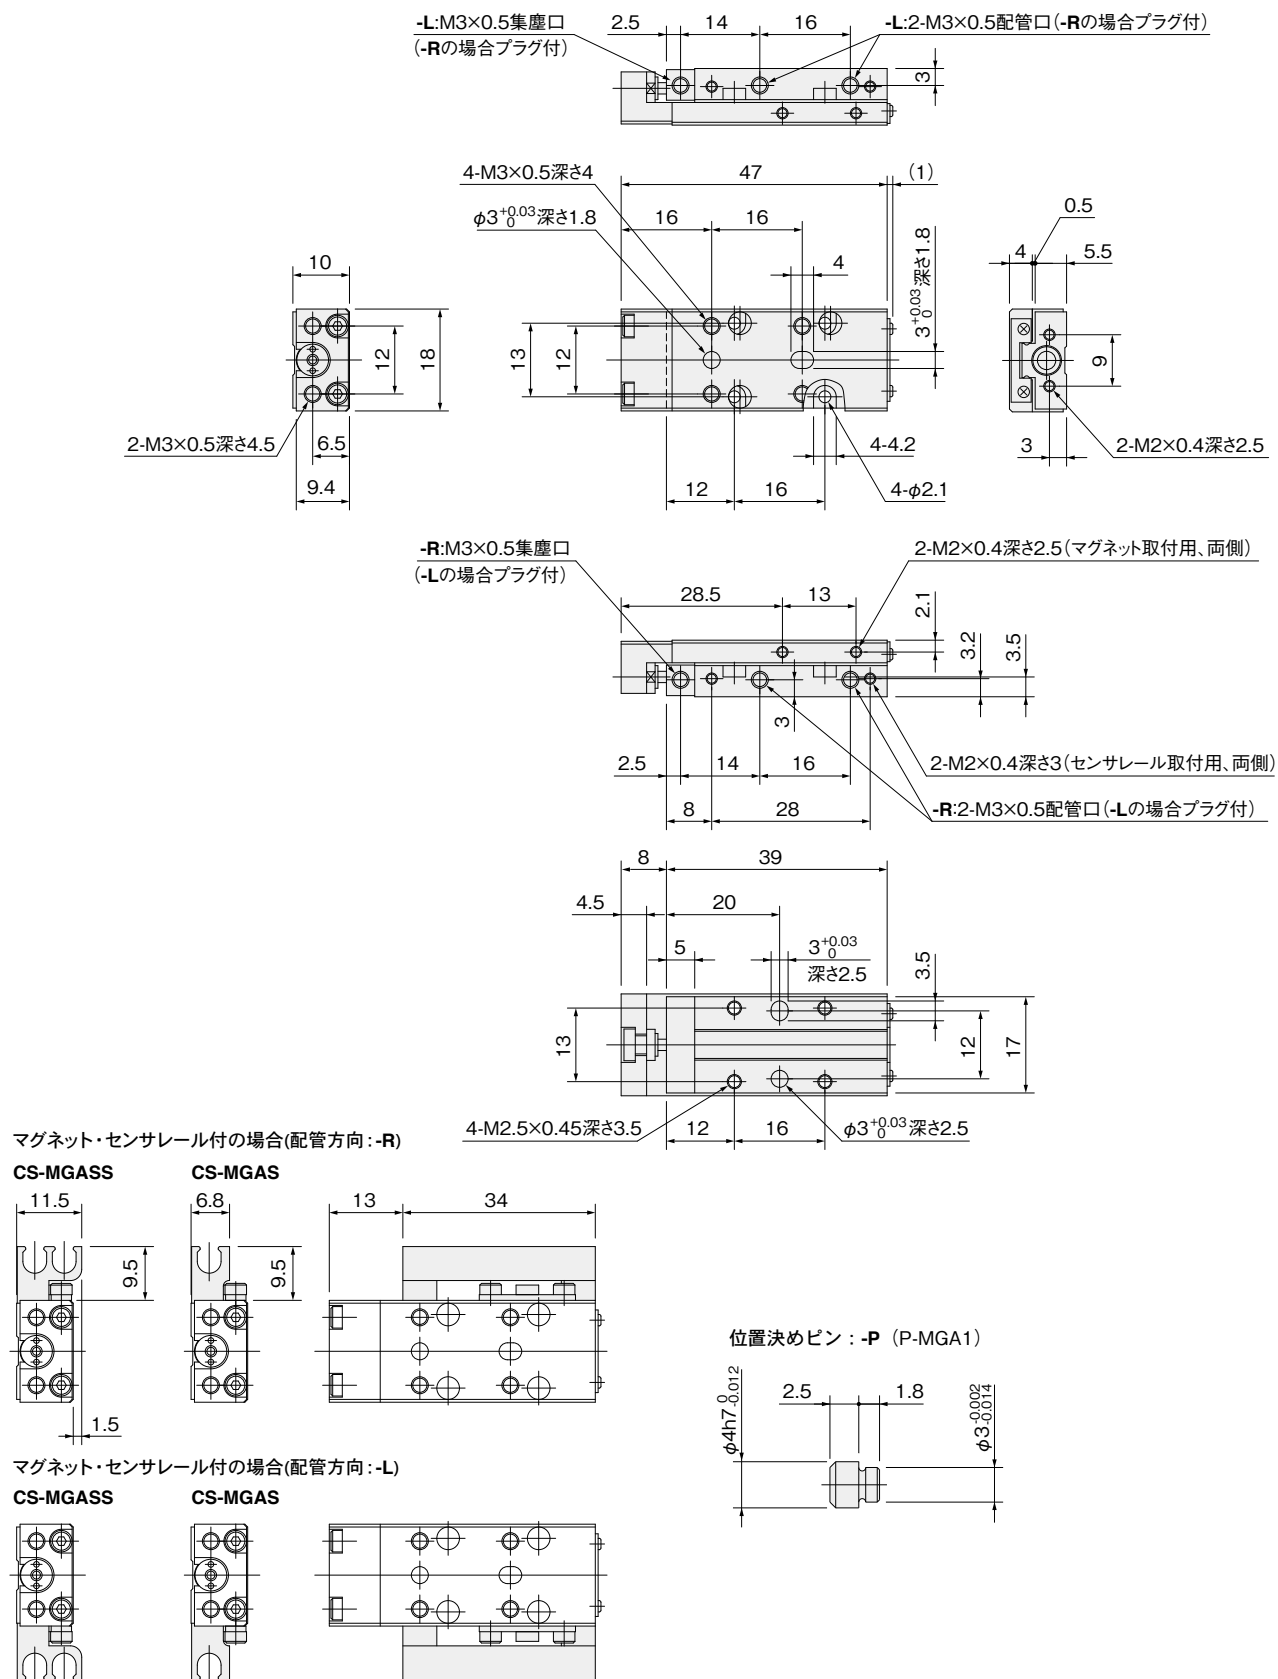

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

●後方配管仕様


CS-MGAH□4.5

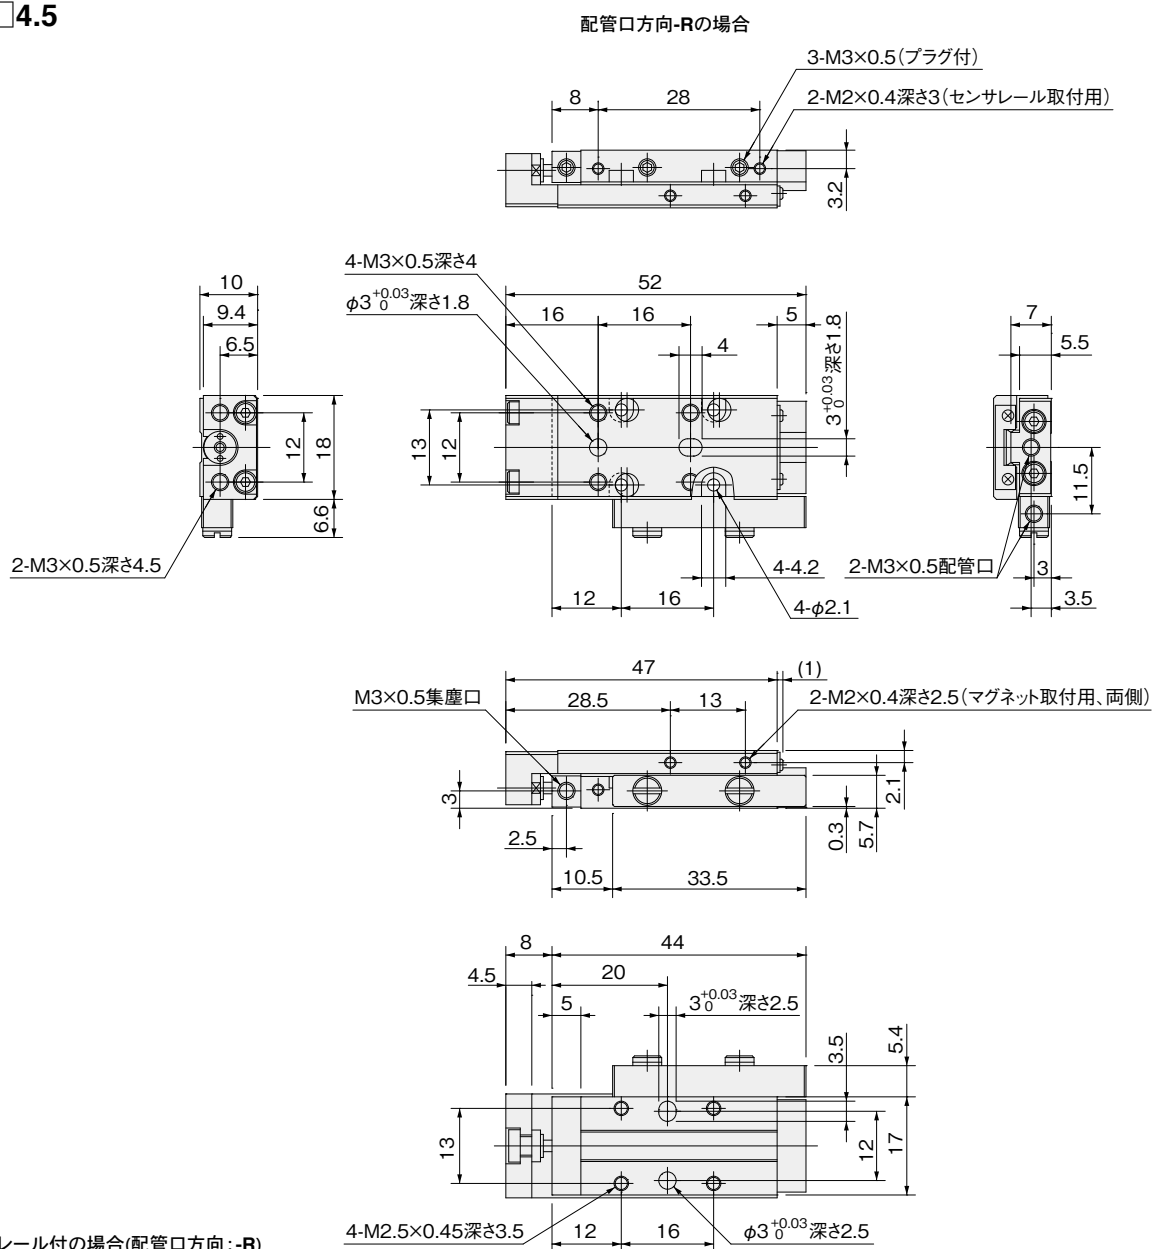

マグネット・センサレール付の場合(配管口方向:-R)

CS-MGAHSS


CS-MGAHS

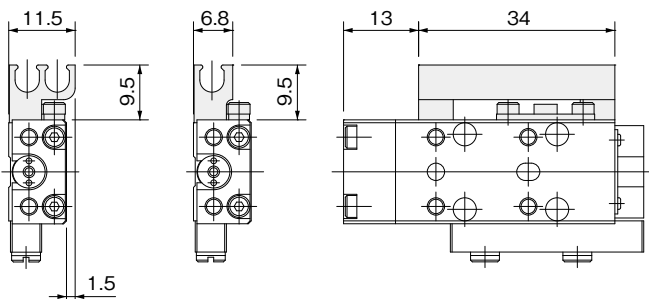


マグネット・センサレール付の場合(配管口方向:-L)

CS-MGAHSS


CS-MGAHS

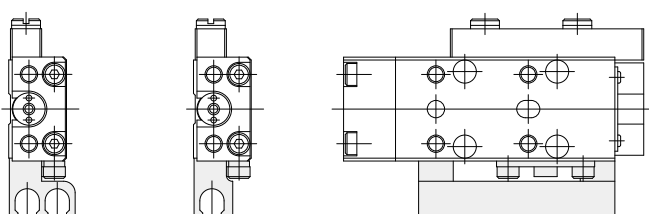

位置決めピン:-P (P-MGA1)

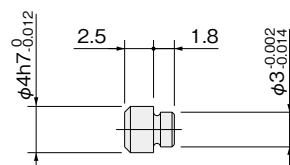


CS-MGA□6

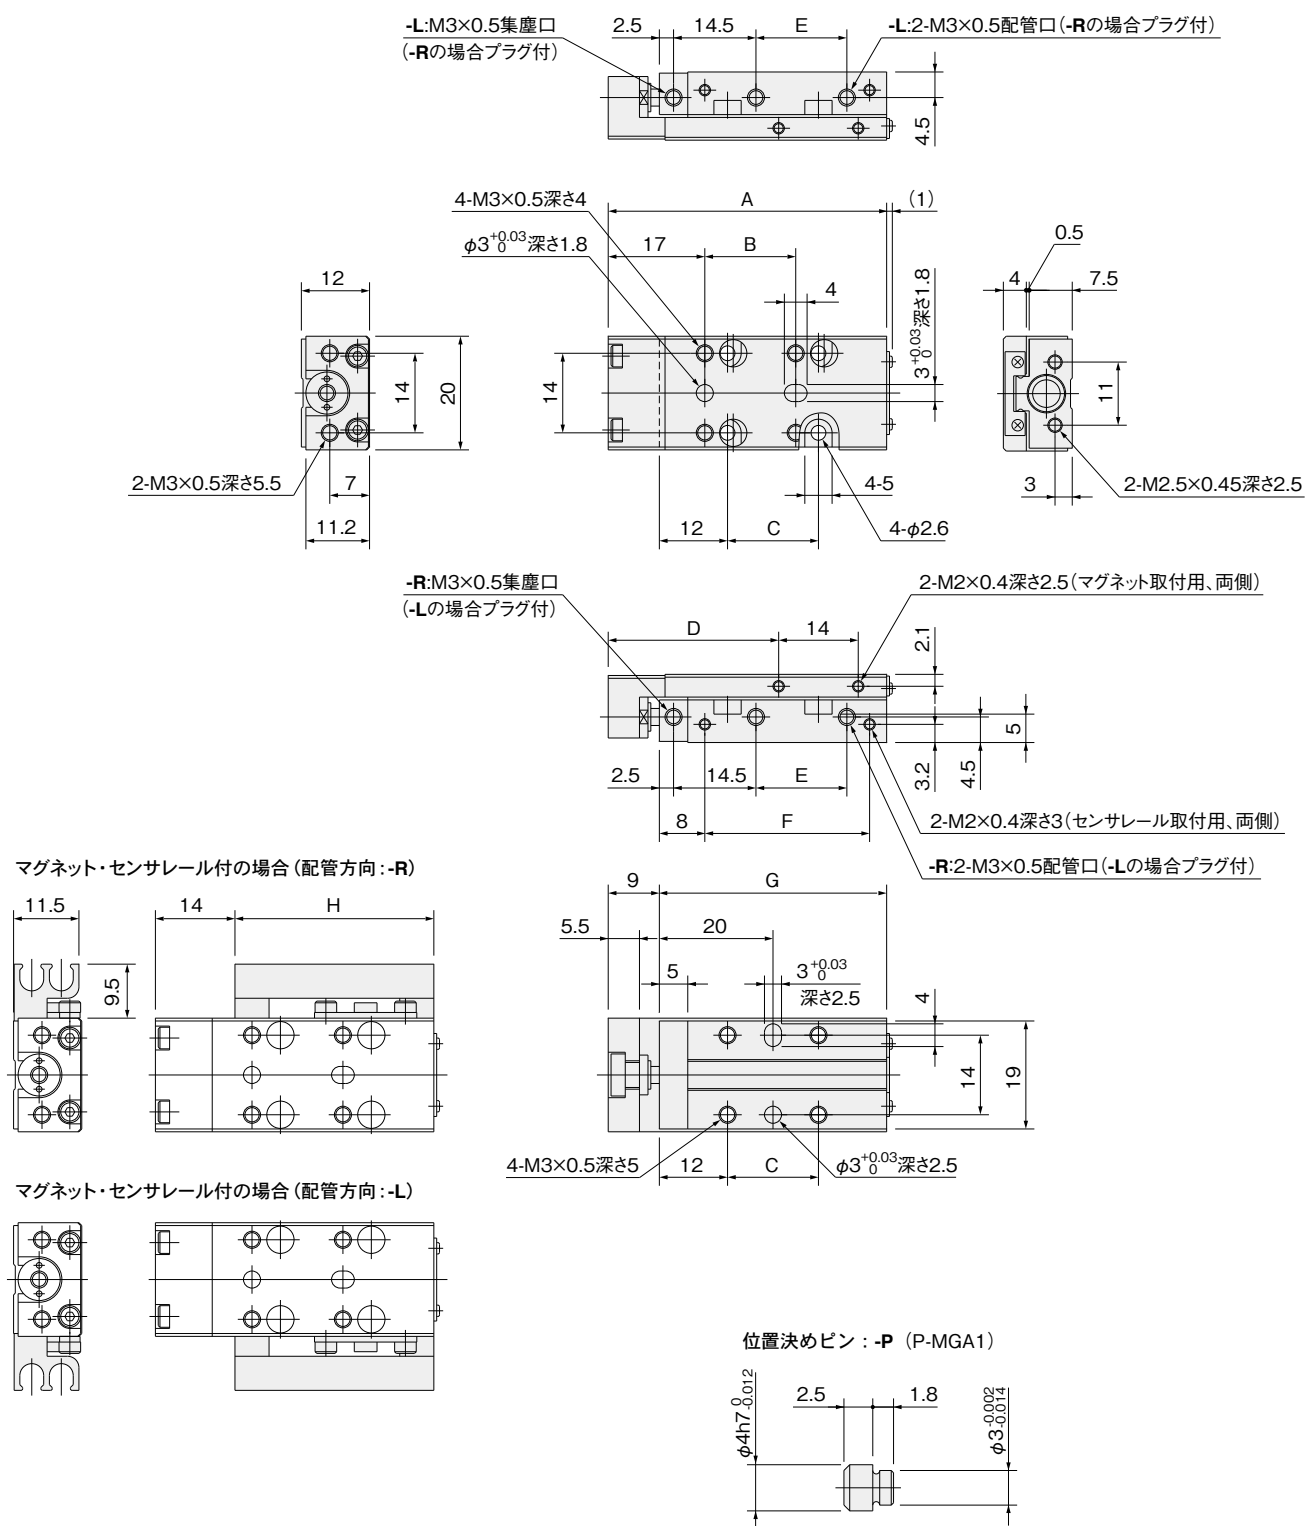


ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H
5, 10	49	16	16	30	16	29	40	35
15	54	21	21	35	21	34	45	40
20	59	26	26	40	26	39	50	45
25, 30	69	36	36	50	36	49	60	55

CS-MGA \square 8

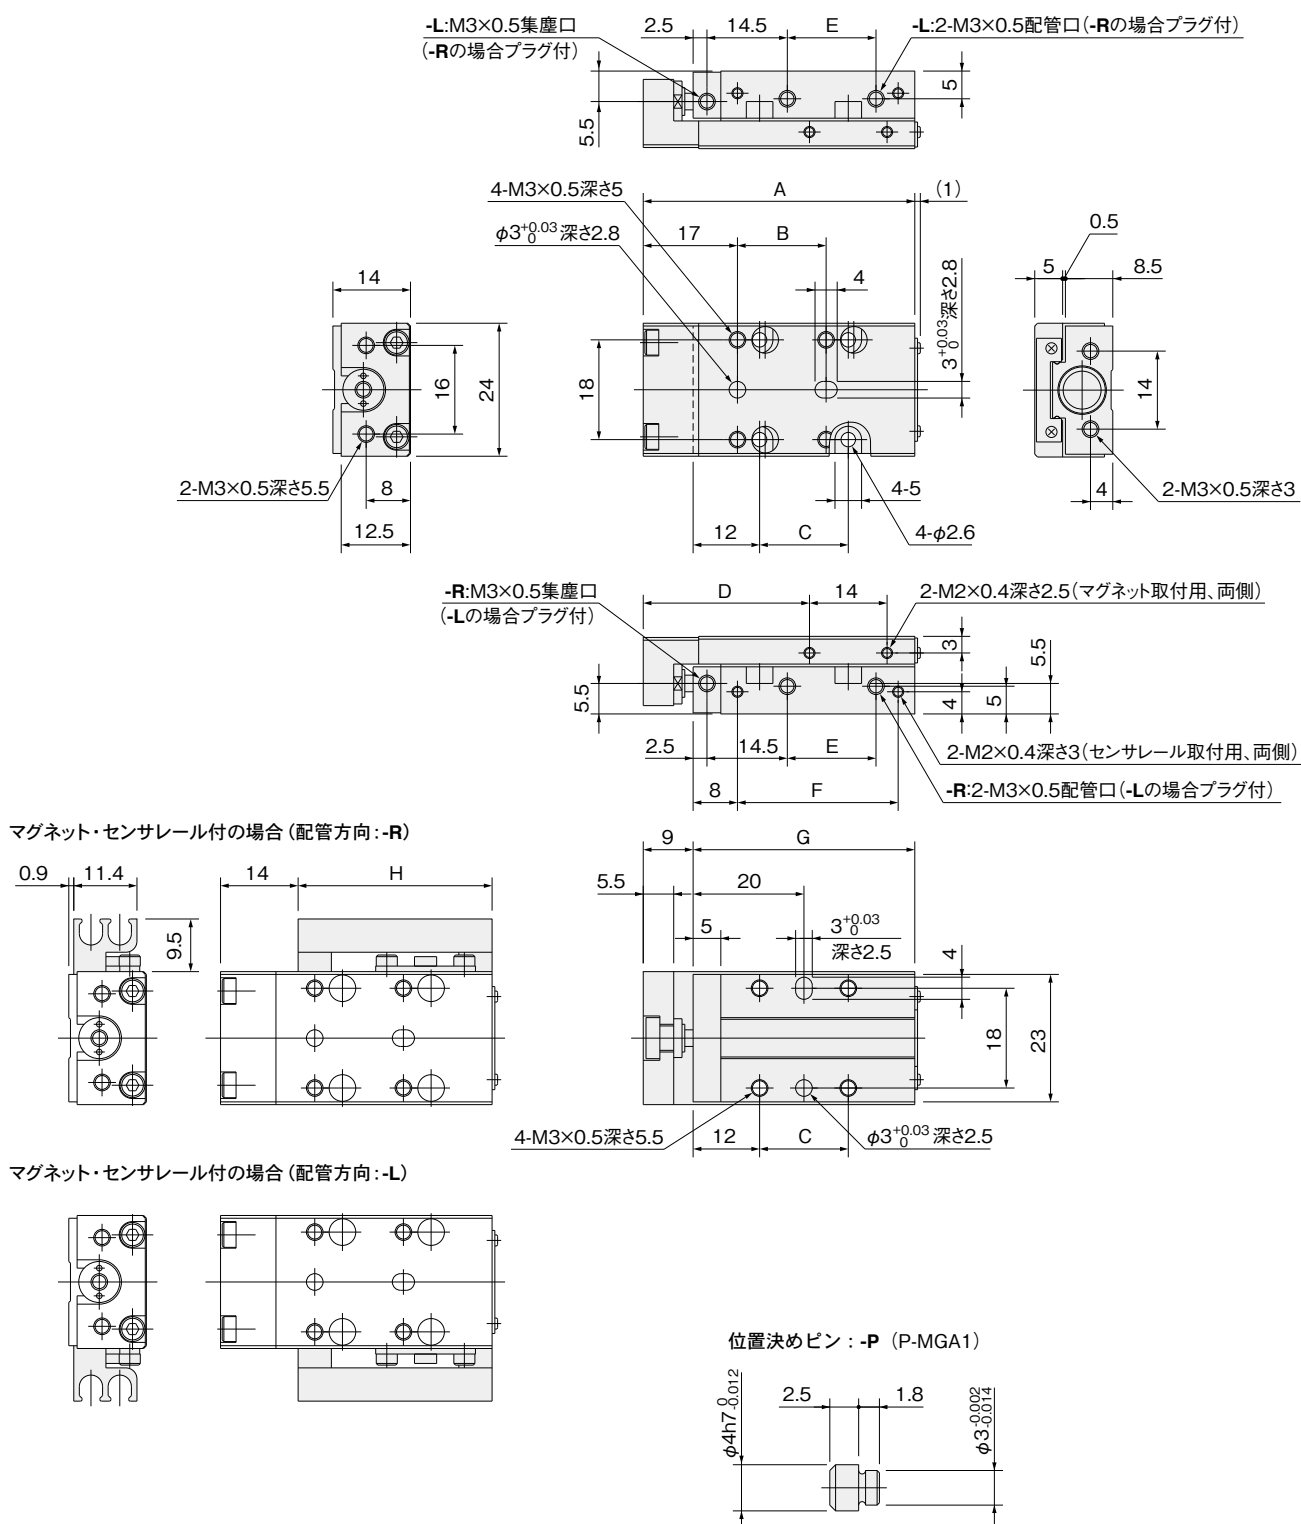

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H
5, 10	49	16	16	30	16	29	40	35
15, 20	59	26	26	40	26	39	50	45
25, 30	69	36	36	50	36	49	60	55

CS-MGA10

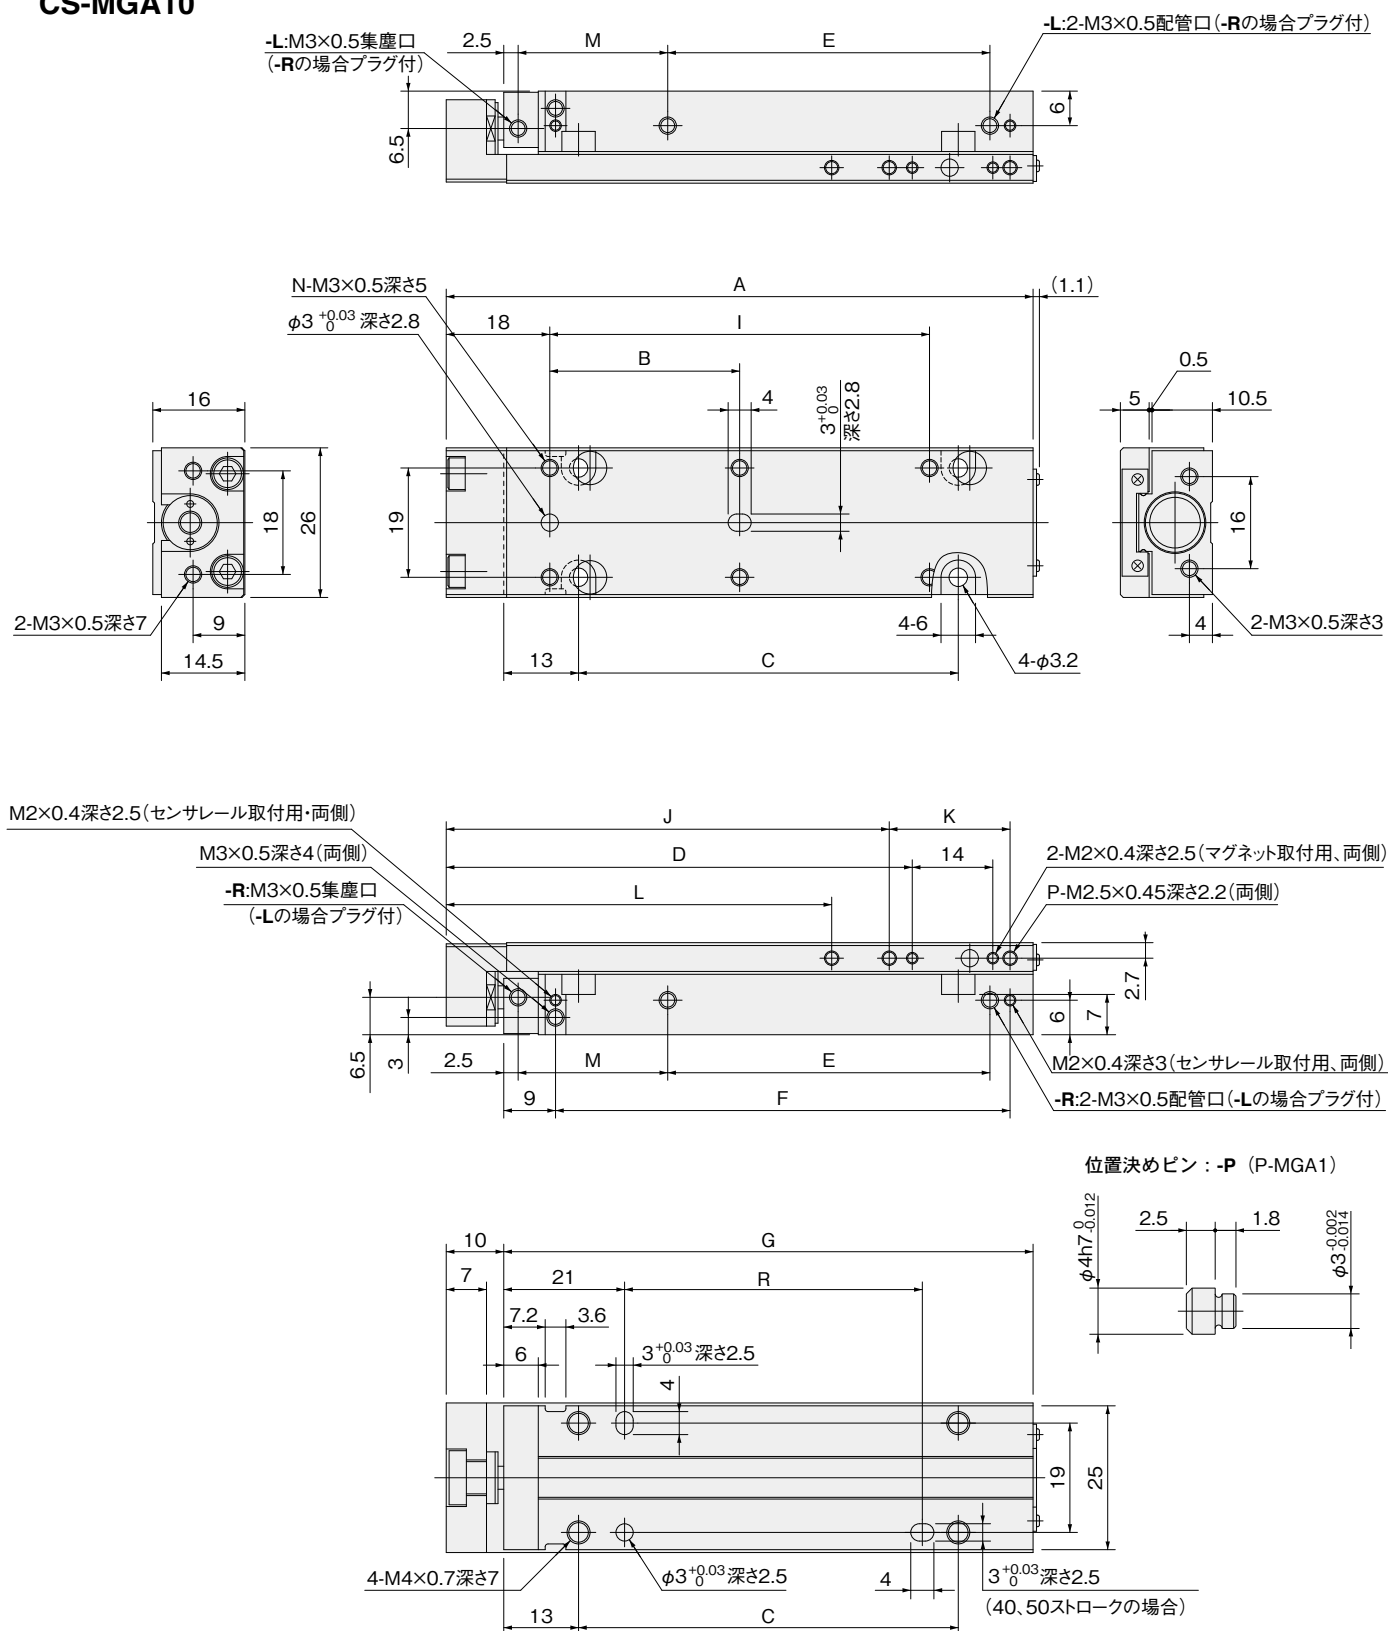


ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R
5, 10	52	16	16	31	16	29	42	35	—	37	11	—	16	4	2	—
15, 20	62	26	26	41	26	39	52	45	—	47	11	—	16	4	2	—
25, 30	72	36	36	51	36	49	62	55	—	57	11	—	16	4	2	—
40, 50	102	33	66	81	56	79	92	85	66	77	21	67	26	6	3	50

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

●マグネットセンサレール付シリンダ CS-MGAS10

●ショックアブソーバ付シリンダ CS-MGA□10-SS□

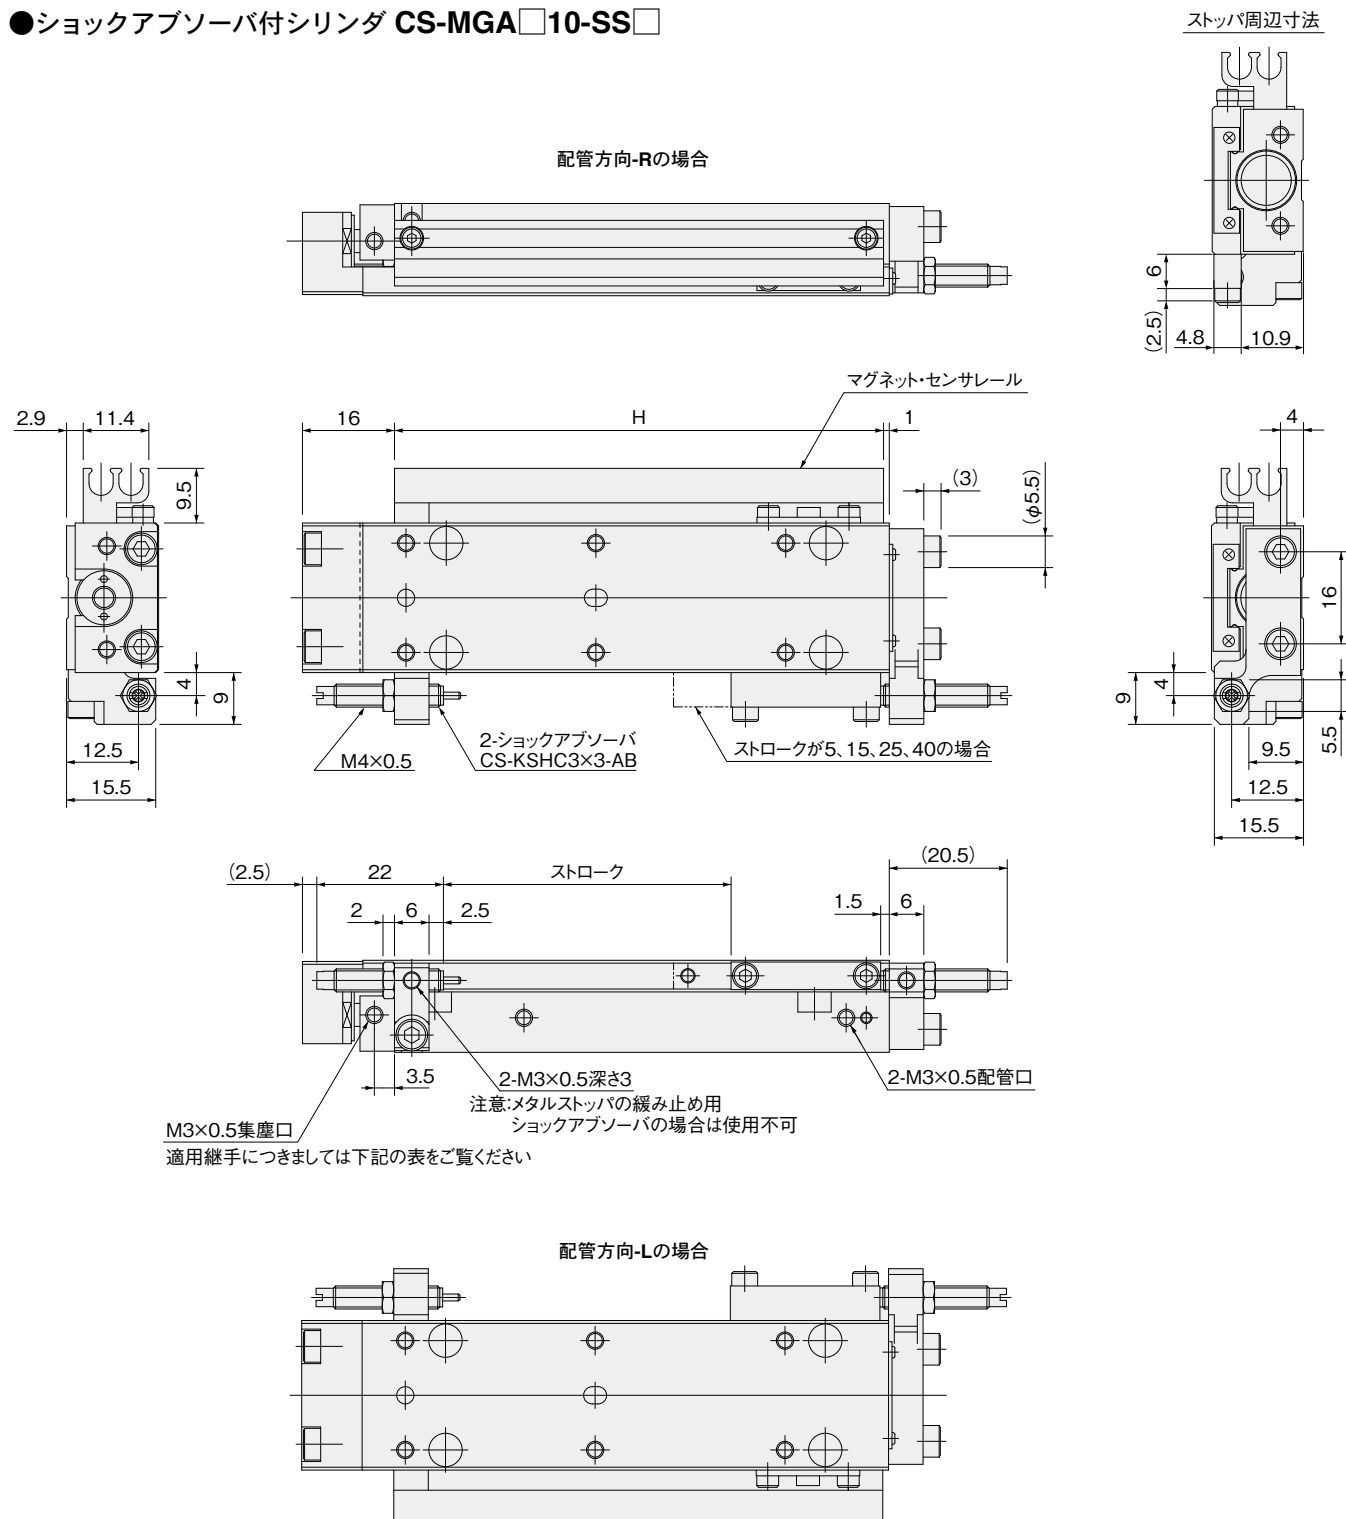


集塵口適用継手

チューブ外径	クイック継手	TAC 継手
φ1.8	TS2-M3M, TSH2-M3M	BF2BU-M3
φ3	TS3-M3M	BF3BU-M3
φ4	—	BF4BU-M3

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

●後方配管仕様

CS-MGAH10

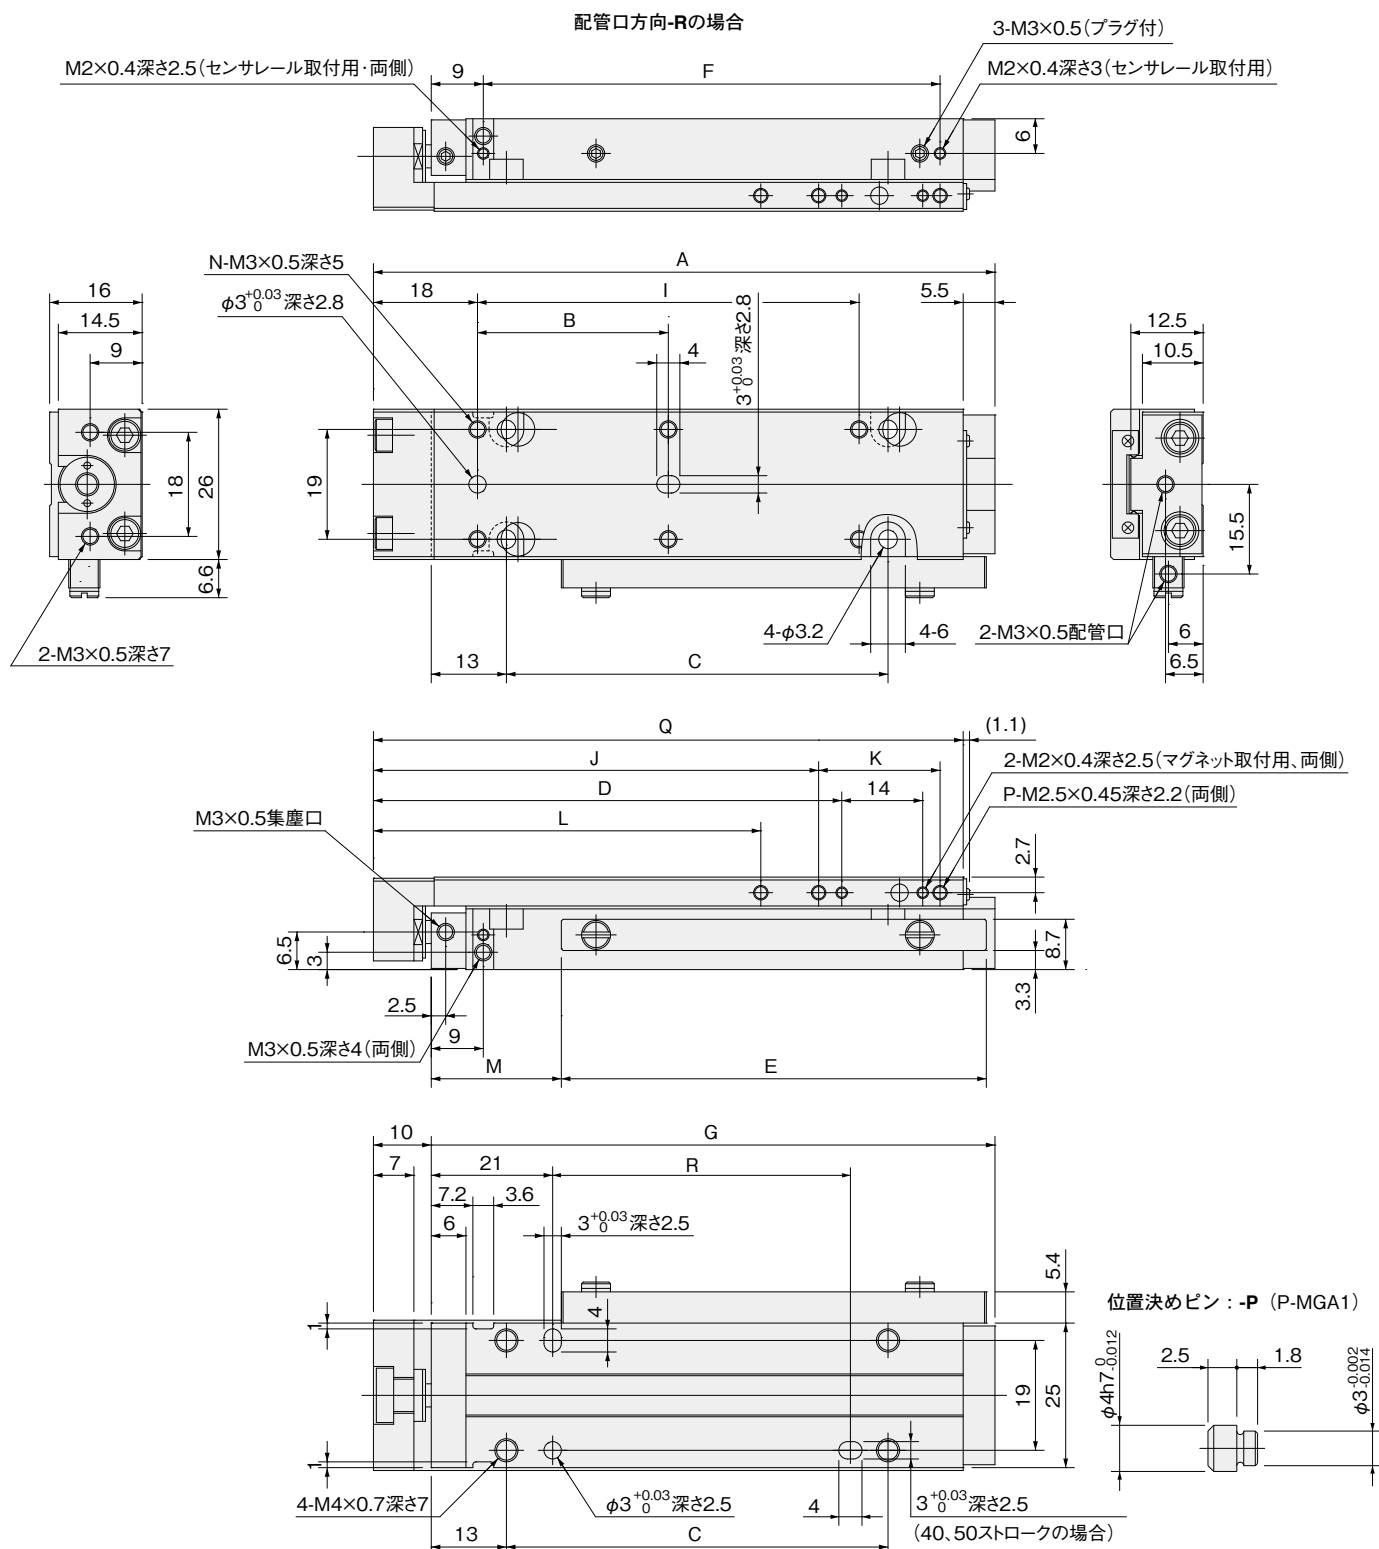

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R
5, 10	57.5	16	16	31	33.5	29	47.5	35	—	37	11	—	12.5	4	2	52	—
15, 20	67.5	26	26	41	43.5	39	57.5	45	—	47	11	—	12.5	4	2	62	—
25, 30	77.5	36	36	51	53.5	49	67.5	55	—	57	11	—	12.5	4	2	72	—
40, 50	107.5	33	66	81	73.5	79	97.5	85	66	77	21	67	22.5	6	3	102	50

●後方配管仕様マグネットセンサレール付シリンダ **CS-MGAHS10**
●後方配管仕様ショックアブソーバ付シリンダ **CS-MGAH□10-SSF**

Technical drawing of the CS-KSHC3×3-AB shock absorber, showing front, side, and detail views with dimensions and labels.

Dimensions:

- Front View: 2.9, 11.4, 9.5, 5.5, 12.5, 15.5, 4, 9.
- Side View: 16, H, 1, 6, 4.8, 10.9.
- Detail View (Bottom): (2.5), 22, ストローク (Stroke), 2, 6, 2.5, M4×0.5, M3×0.5集塵口 (Dust Collector Port), M3×0.5深さ3 (M3×0.5 Depth 3).

Labels:


- マグネット・センサレール (Magnet Sensor Rail)
- ショックアブソーバ CS-KSHC3×3-AB
- ストロークが5、15、25、40の場合 (Stroke 5, 15, 25, 40)
- 2-M3×0.5配管口 (2-M3×0.5 Pipe Port)

Notes:

- 注：ラバーストップバの緩み止め用 ショックアブソーバの場合は使用不可 (Note: Rubber stopper for slack prevention is not usable for shock absorbers)

Technical drawing of a building facade showing a symmetrical arrangement of windows and doors. The facade has a central section with two large windows and two smaller windows on either side. The drawing includes dimensions and a scale bar.

CS-MGA12




ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
10, 15, 20	77	—	26	25	75	59	46	16	26	66	45	—	4
30, 40	97	—	46	45	95	79	66	36	46	86	65	42	4
50, 60	117	66	33	65	115	99	86	56	66	106	85	62	6
70, 80	137	86	43	85	135	119	106	76	86	126	105	82	6

●ショックアブソーバ付シリンダ CS-MGA□12-SS□

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

●後方配管仕様

CS-MGAH12

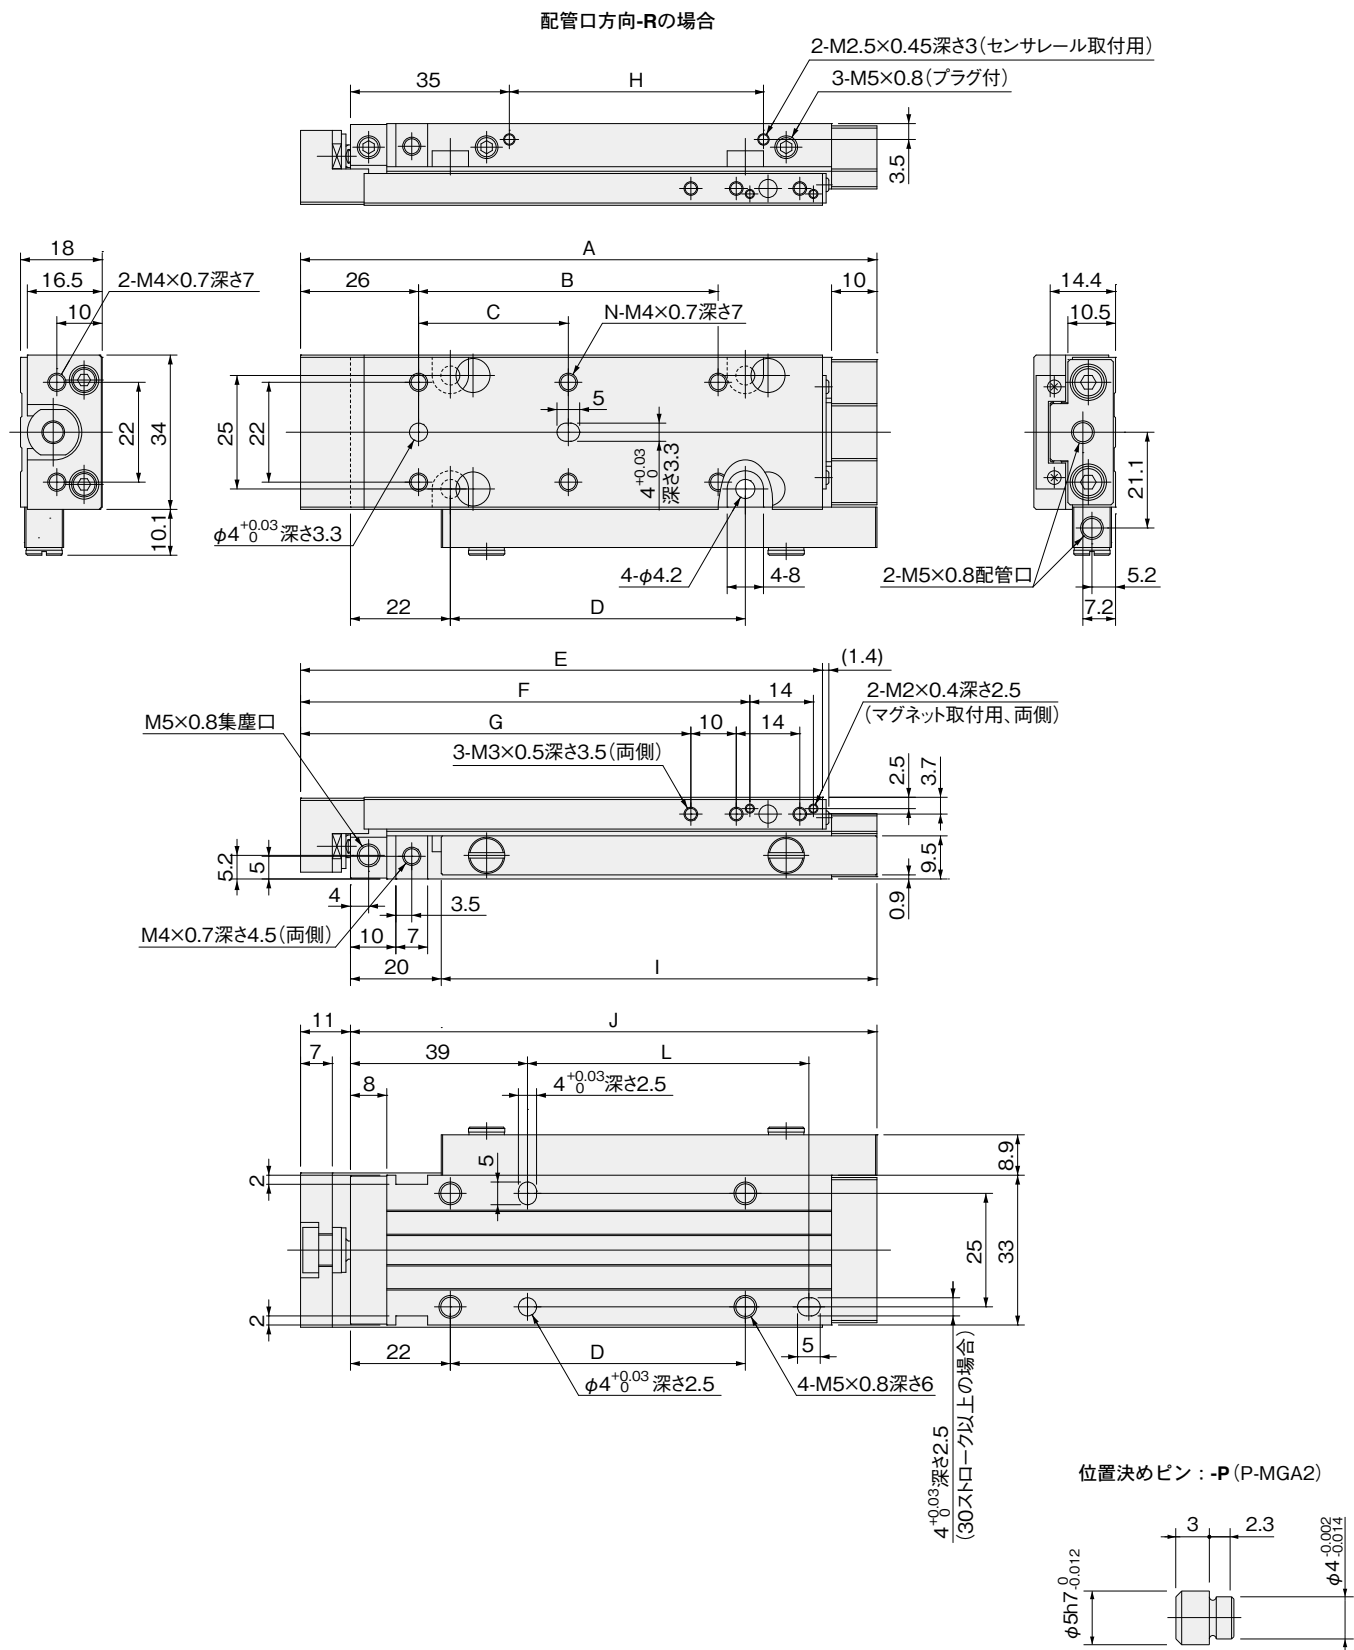


ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
10, 15, 20	87	—	26	25	75	59	46	16	56	76	45	—	4
30, 40	107	—	46	45	95	79	66	36	76	96	65	42	4
50, 60	127	66	33	65	115	99	86	56	96	116	85	62	6
70, 80	147	86	43	85	135	119	106	76	116	136	105	82	6

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)


- 後方配管仕様マグネットセンサレール付シリンダ **CS-MGAHS12**
- 後方配管仕様ショックアブソーバ付シリンダ **CS-MGAH□12-SSF**

配管口方向-Rの場合

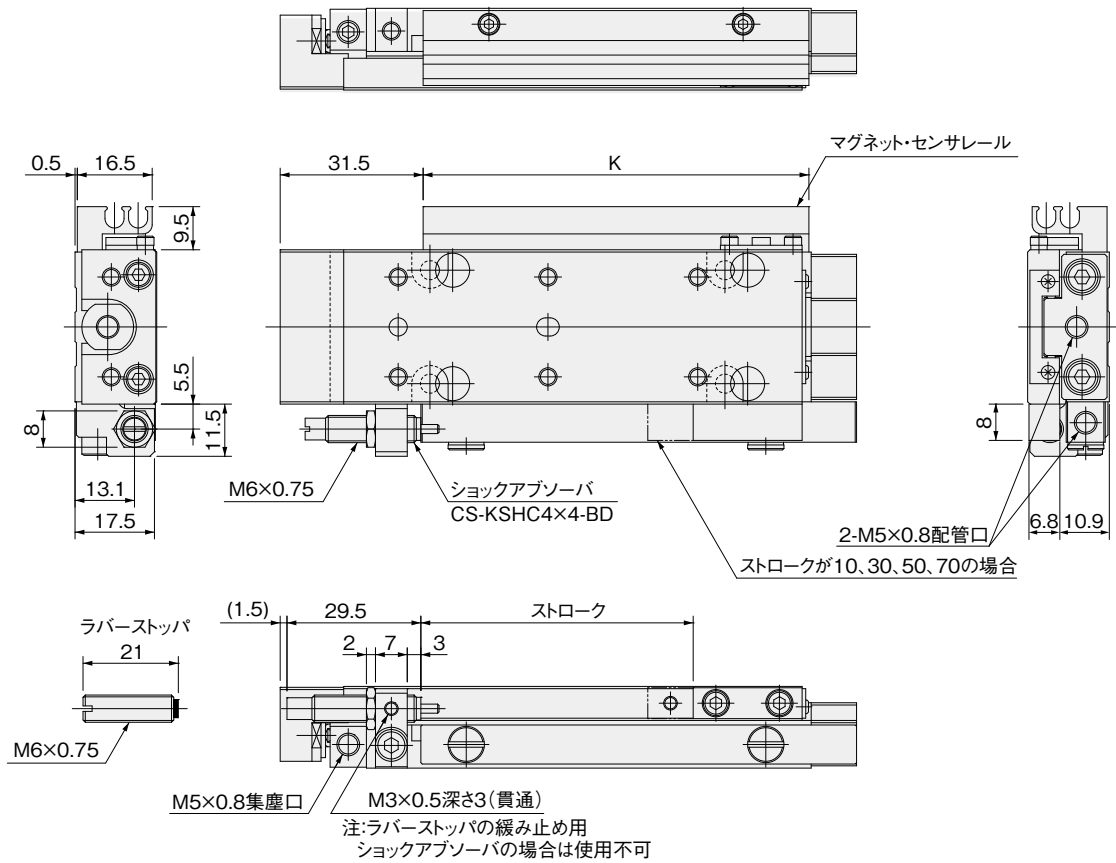


配管口方向-Lの場合


オプションなし

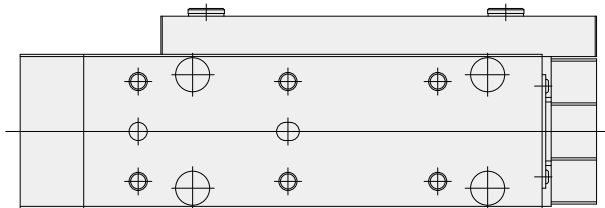


センサレール・ショックアブソーバ付

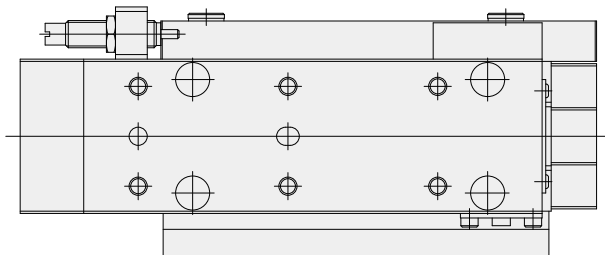

位置決めピン : -P (P-MGA2)

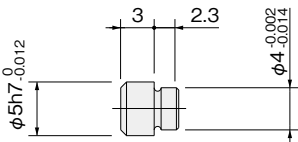

CS-MGA16



ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	S
10, 15, 20	80	—	28	25	78	62	48.5	16	27	68	45	—	37	4	27	14	34.5
30, 40	100	—	48	45	98	82	68.5	36	47	88	65	44	37	4	27	14	34.5
50, 60	120	68	34	65	118	102	88.5	56	67	108	85	64	37	6	27	14	34.5
70, 80	140	88	44	85	138	122	108.5	76	87	128	105	84	37	6	27	14	34.5
90, 100	180	128	64	125	178	162	128.5	121	107	168	150	124	32	6	47	34	29.5








クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

●マグネットセンサレール付シリンダ **CS-MGAS16**


●ショックアブソーバ付シリンダ **CS-MGA□16-SS□**

ストッパ周辺寸法


配管口方向-Rの場合

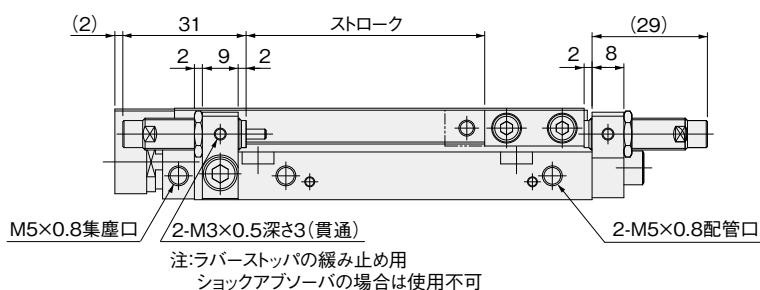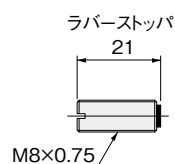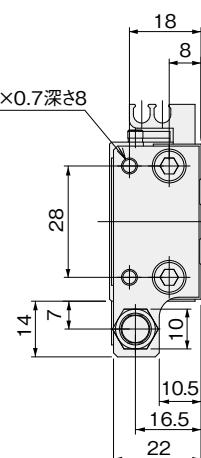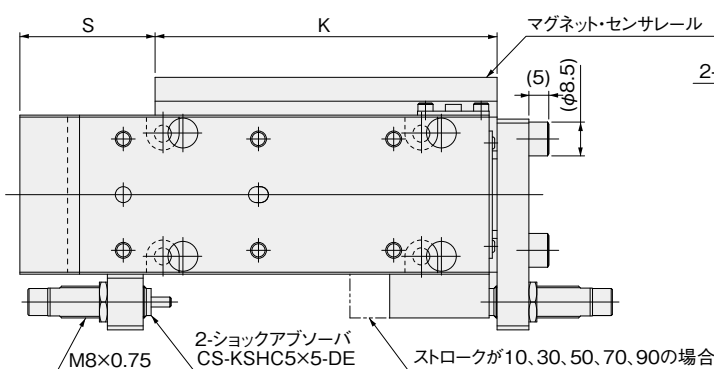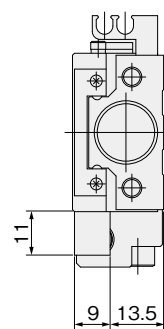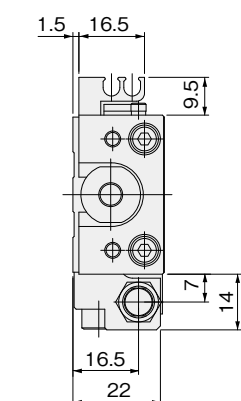

配管口方向-Lの場合

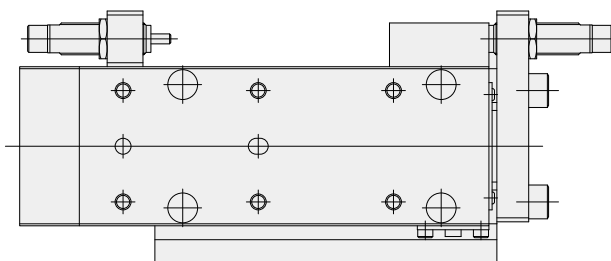

位置決めピン : -P (P-MGA2)

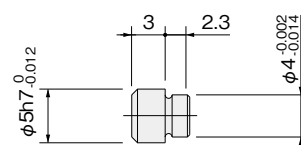

φ
4.5

φ
6

φ
8

φ
10

φ
12

φ
16

φ
20

φ
25

φ
32

クリーンシステム対応


センサスイッチ

二磁気式電磁弁

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

●後方配管仕様

CS-MGAH16

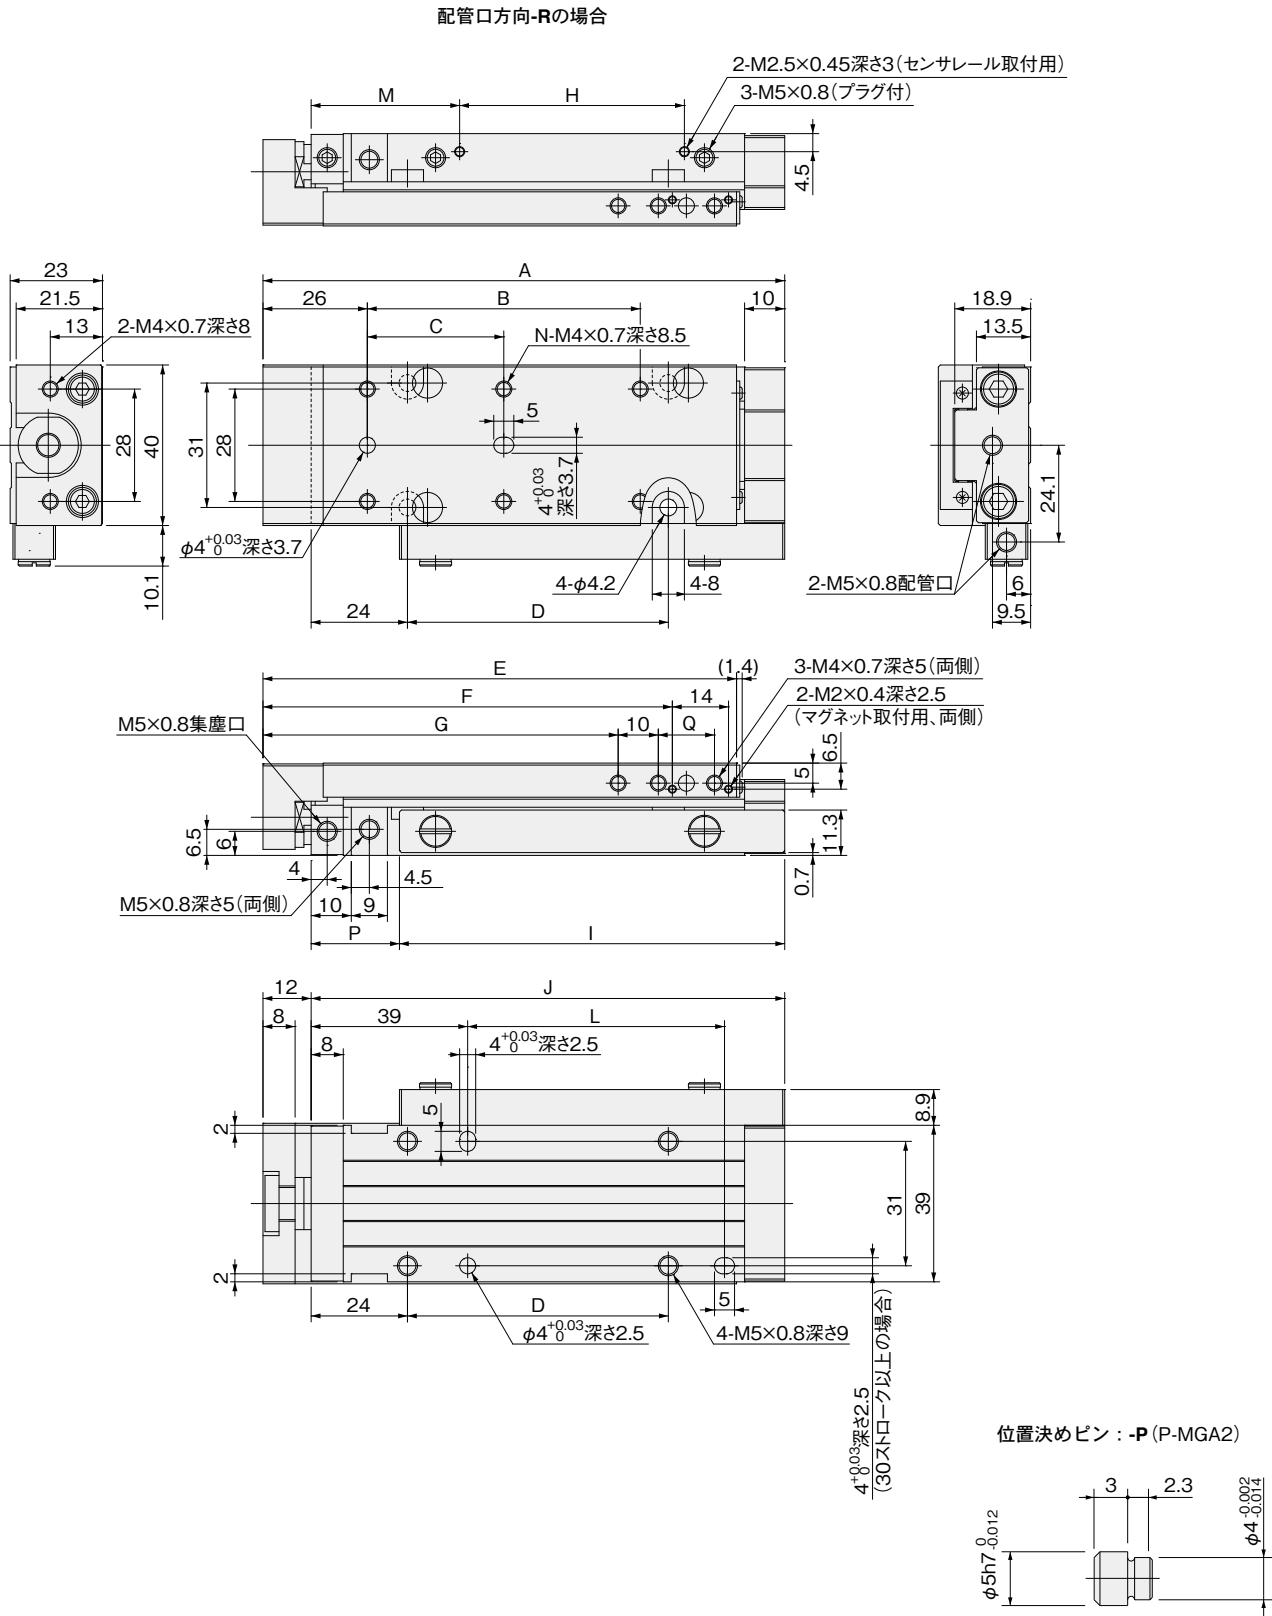


ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	S
10, 15, 20	90	—	28	25	78	62	48.5	16	56	78	45	—	37	4	22	14	34.5
30, 40	110	—	48	45	98	82	68.5	36	76	98	65	44	37	4	22	14	34.5
50, 60	130	68	34	65	118	102	88.5	56	96	118	85	64	37	6	22	14	34.5
70, 80	150	88	44	85	138	122	108.5	76	116	138	105	84	37	6	22	14	34.5
90, 100	190	128	64	125	178	162	128.5	121	136	178	150	124	32	6	42	34	29.5

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

●後方配管仕様マグネットセンサレール付シリンダ **CS-MGAHS16**


●後方配管仕様ショックアブソーバ付シリンダ **CS-MGAH□16-SSF**

配管口方向-Rの場合

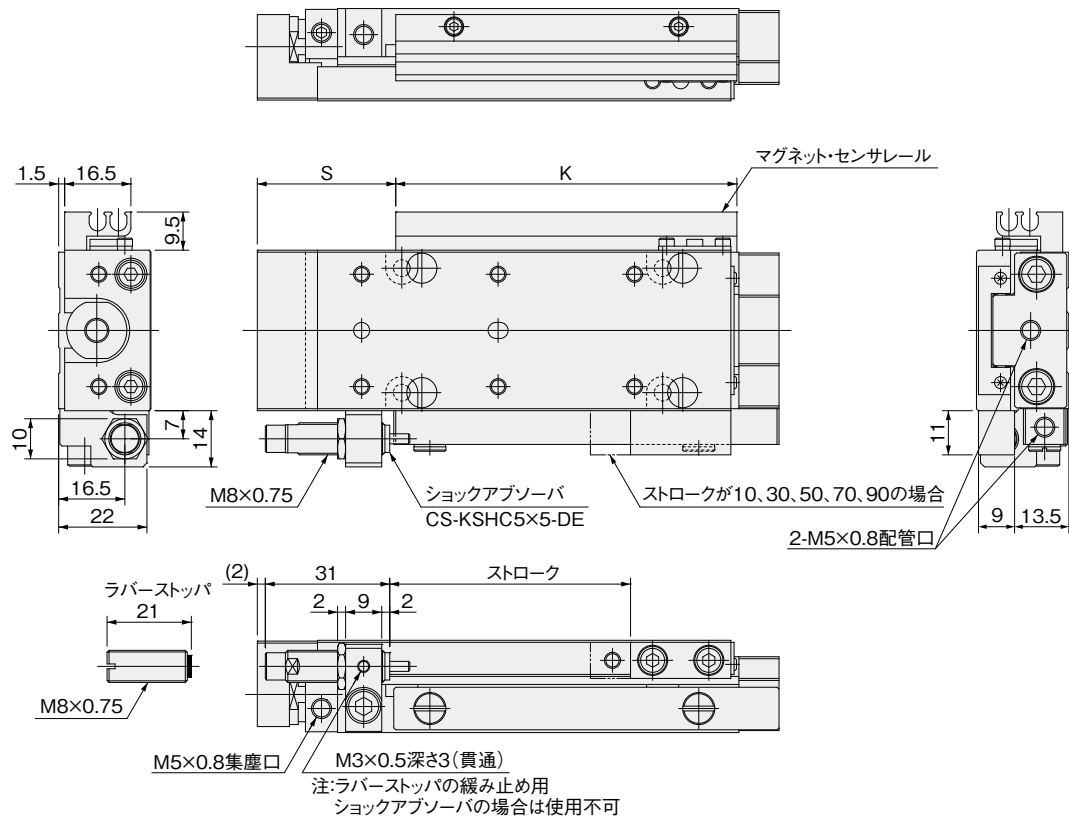


配管口方向-Lの場合


オプションなし

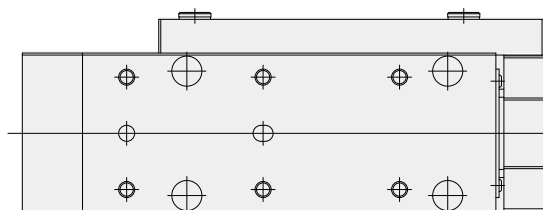


センサレール・ショックアブソーバ付

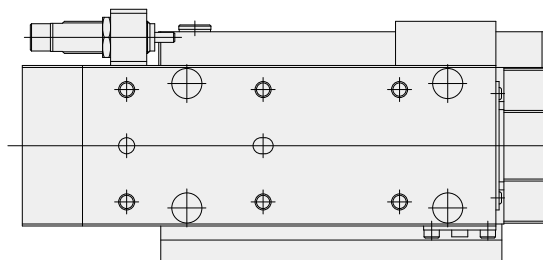

位置決めピン: -P (P-MGA2)

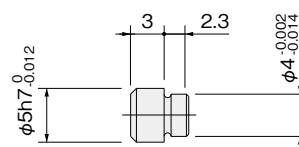

CS-MGA20

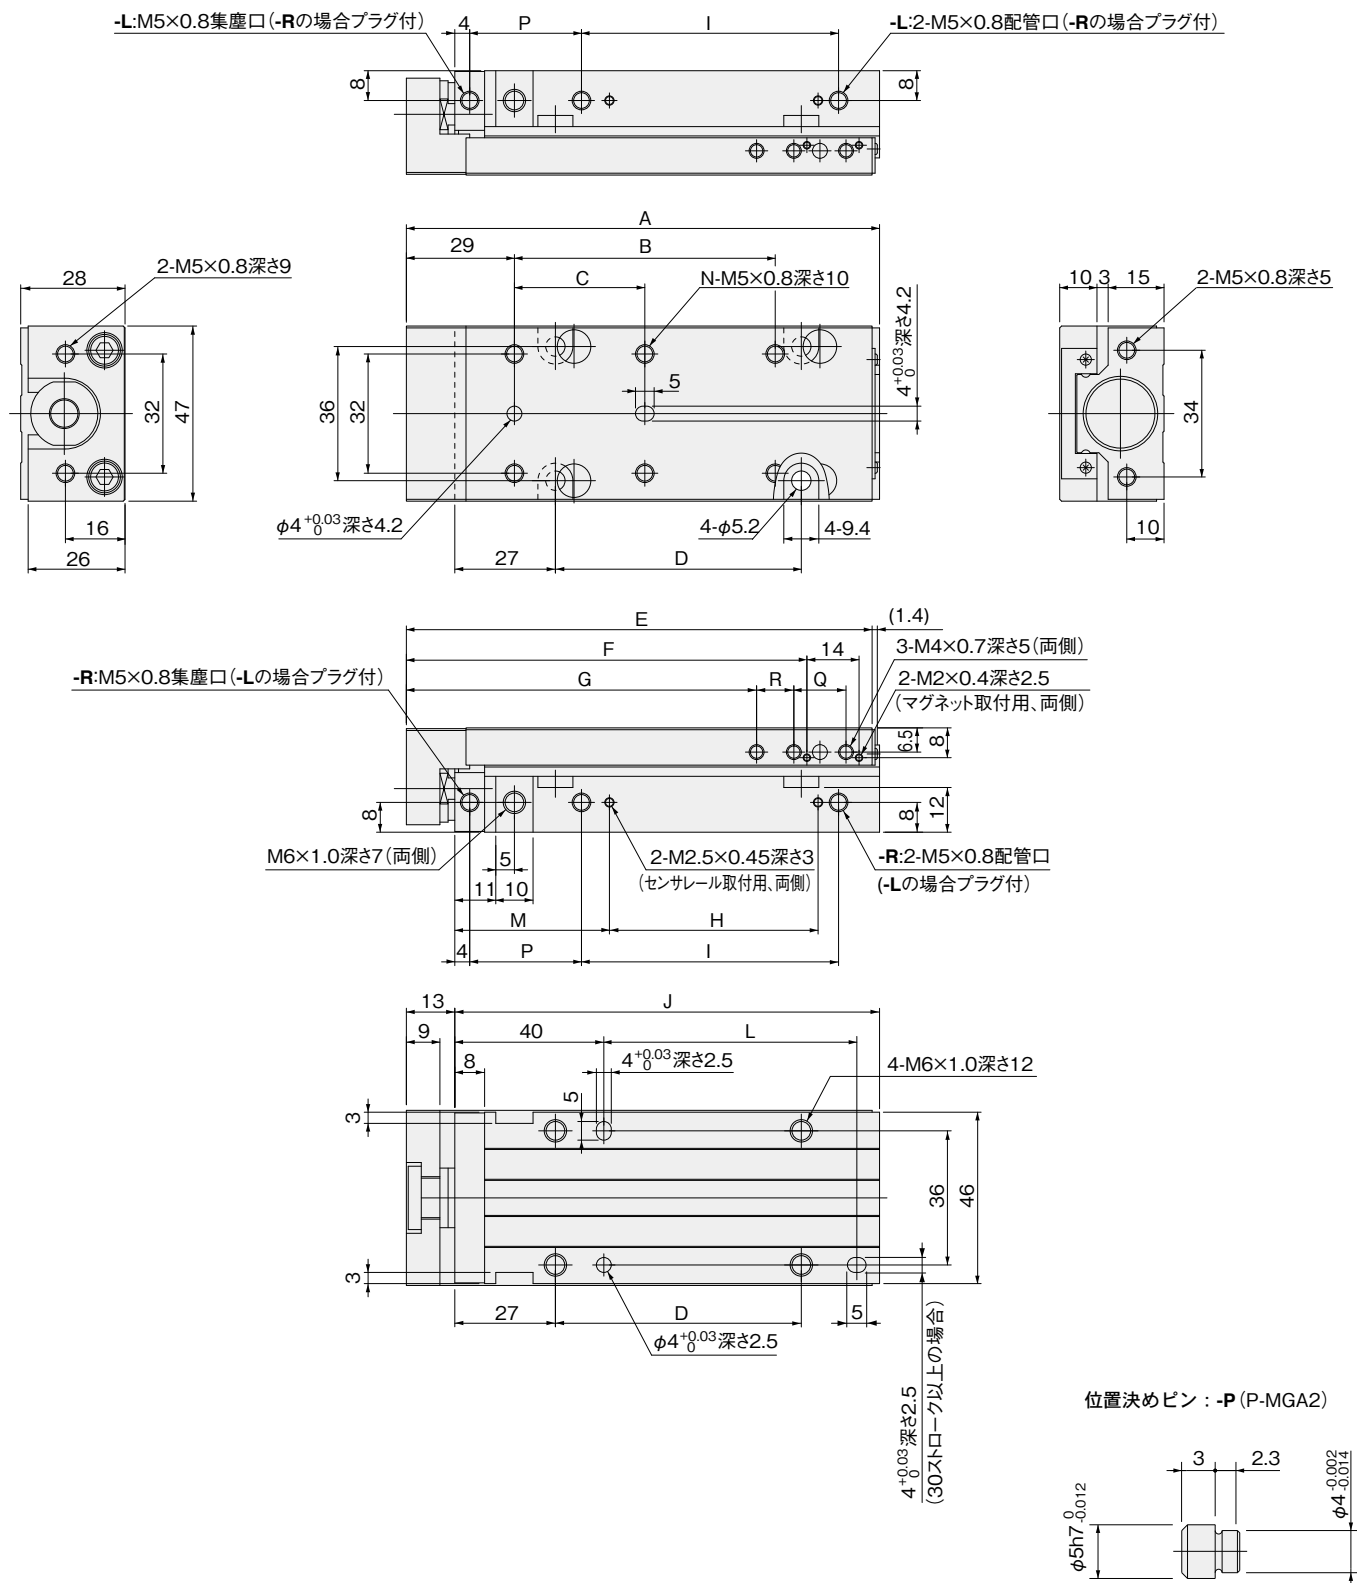


位置決めピン: -P (P-MGA2)

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
10, 15, 20	87	—	30	26	85	67.5	54	16	29	74	45	—	41.5	4	30	14	10	40
30, 40	107	—	50	46	105	87.5	74	36	49	94	65	45	41.5	4	30	14	10	40
50, 60	127	70	35	66	125	107.5	94	56	69	114	85	65	41.5	6	30	14	10	40
70, 80	147	90	45	86	145	127.5	114	76	89	134	105	85	41.5	6	30	14	10	40
90, 100, 120, 125	212	150	75	151	210	192.5	144	121	134	199	150	150	61.5	6	50	34	25	60

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

●マグネットセンサレール付シリンダ **CS-MGAS20**

●ショックアブソーバ付シリンダ **CS-MGA□20-SS□**

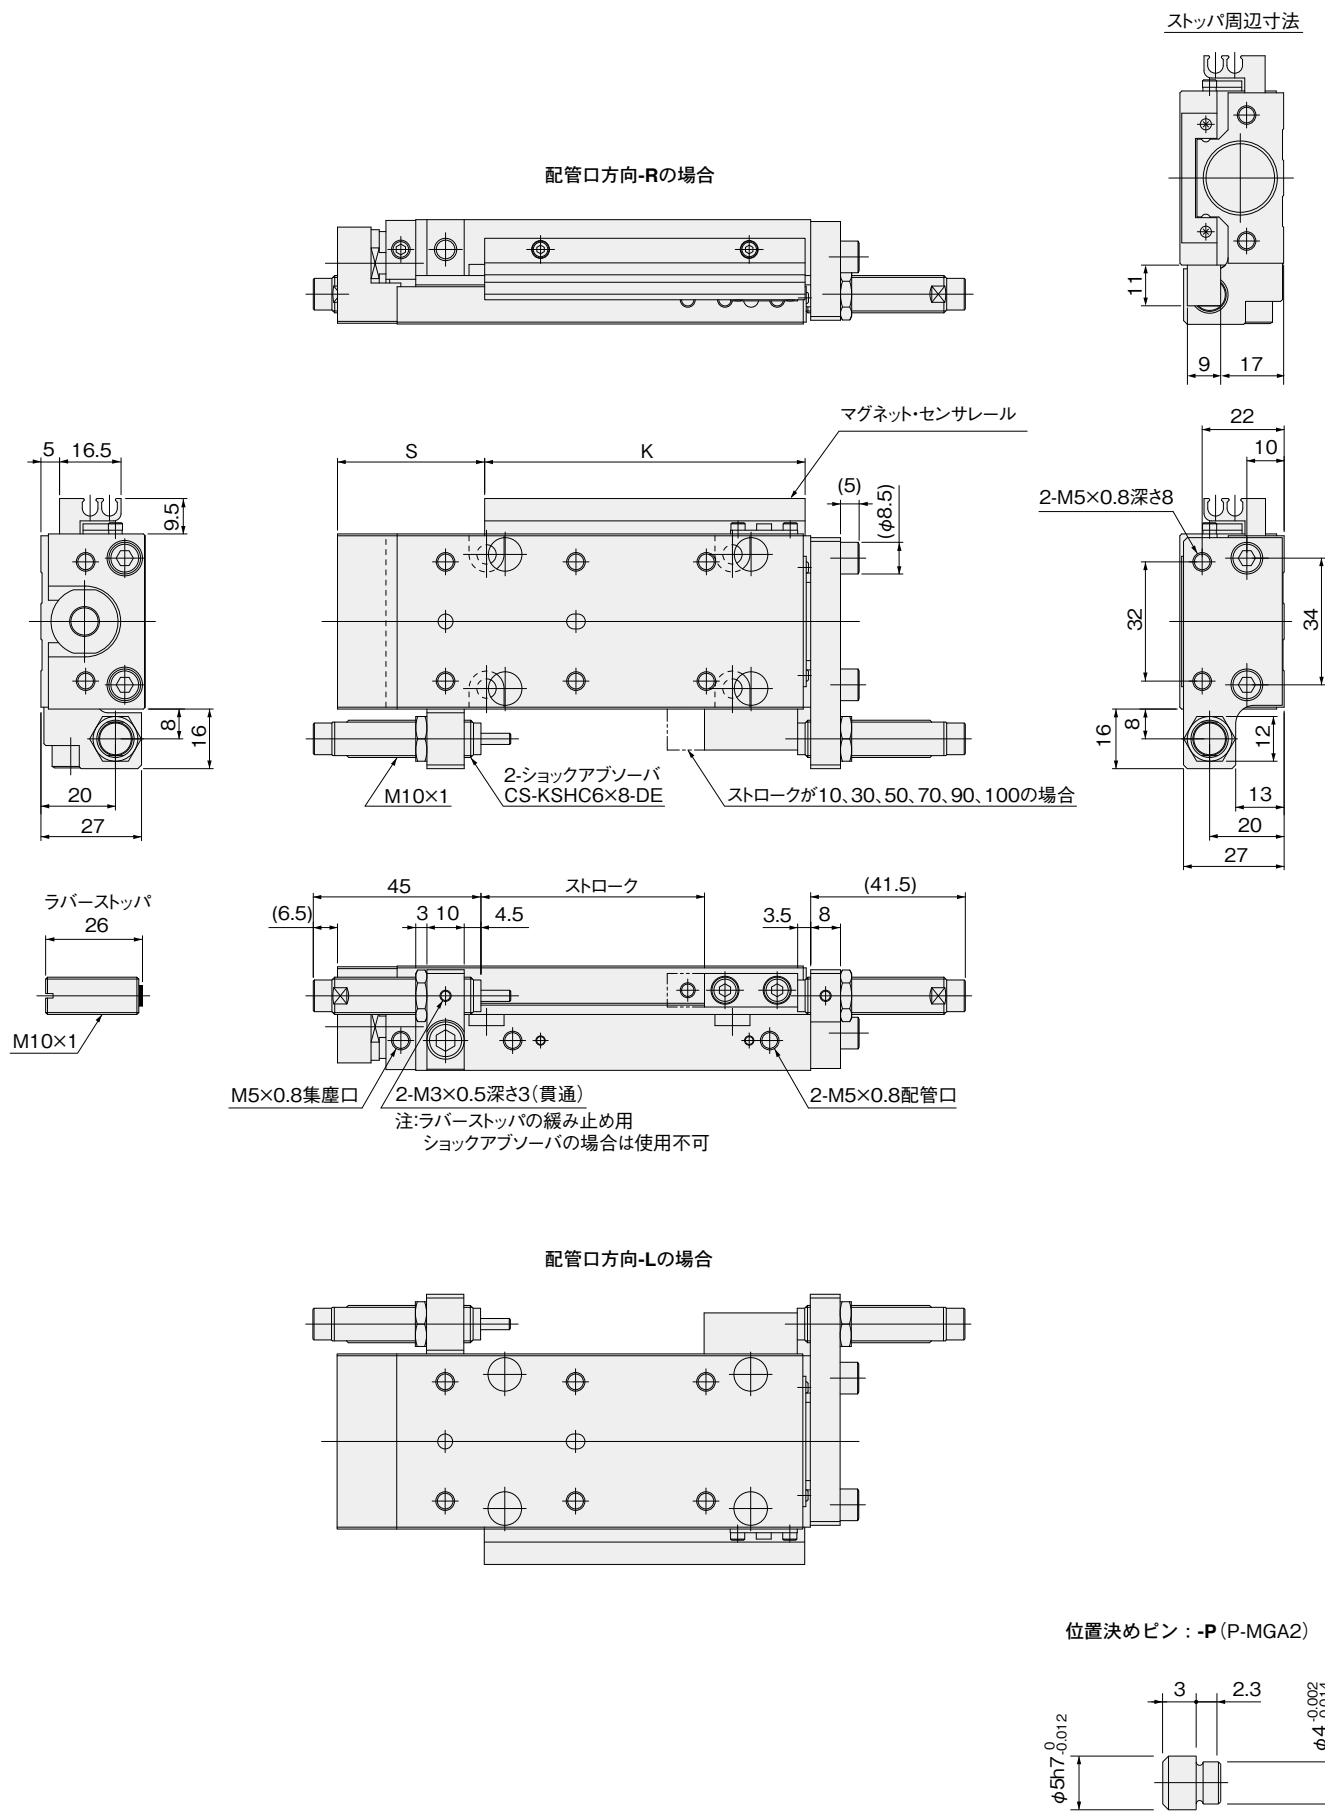


クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

●後方配管仕様マグネットセンサレール付シリンダ **CS-MGAHS20**


●後方配管仕様ショックアブソーバ付シリンダ **CS-MGAH□20-SSF**

配管口方向-Rの場合

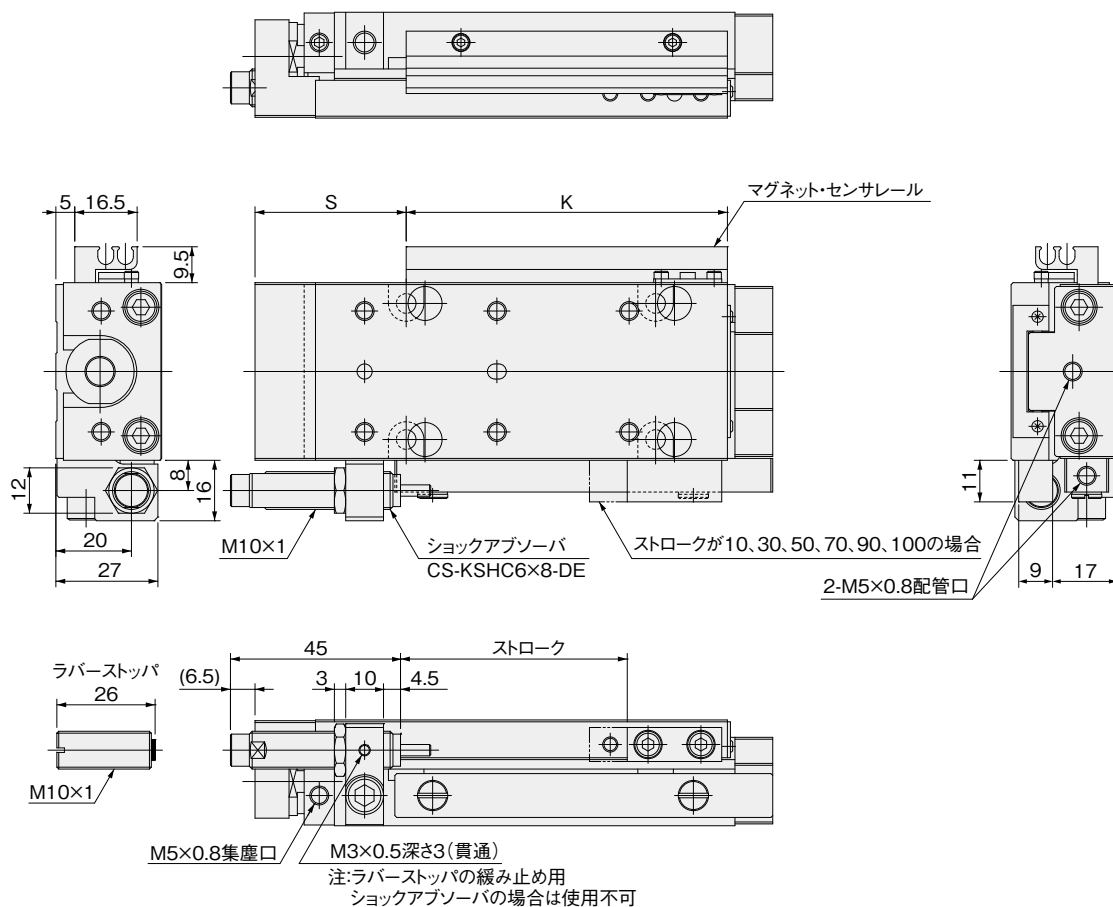


配管口方向-Lの場合


オプションなし

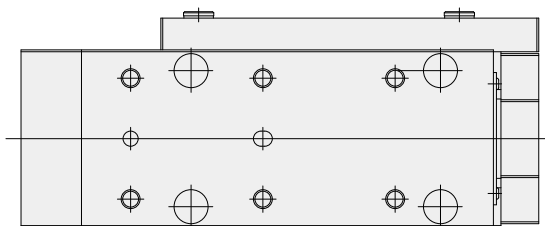

センサレール・ショックアブソーバ付

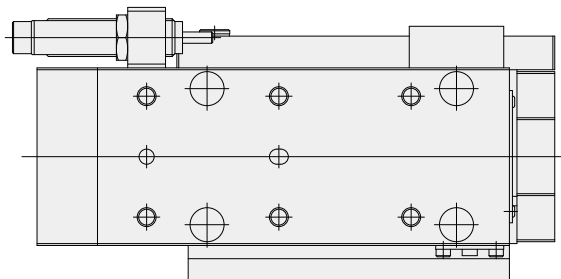


位置決めピン：-P (P-MGA2)

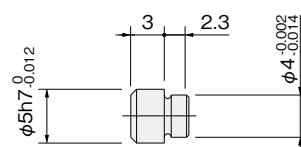


●センサレール

S-MGA1

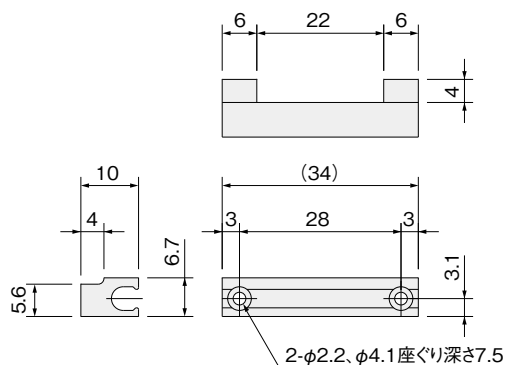


S-MGA6・7・8・9・11・13・14

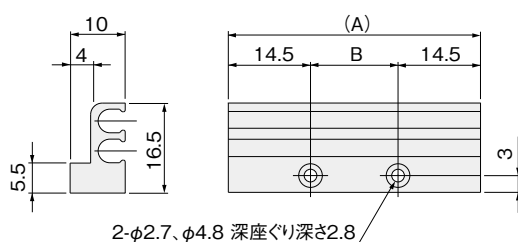

形式	A	B
S-MGA6	45	16
S-MGA7	65	36
S-MGA8	85	56
S-MGA9	105	76
S-MGA11	150	121
S-MGA13	135	106
S-MGA14	185	156

S-MGA2・3・4・5・10・12

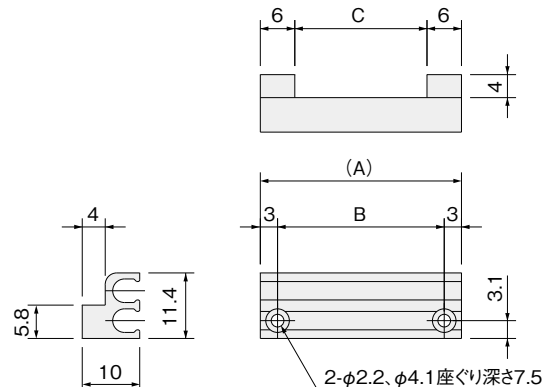


形式	A	B	C
S-MGA2	35	29	23
S-MGA3	40	34	28
S-MGA4	45	39	33
S-MGA5	55	49	43
S-MGA10	85	79	73
S-MGA12	34	28	22

●ラバーストップ

CRK570
CRK571
CRK572



CRK719
CRK720




形式	A	B
CRK570	21	M6×0.75
CRK571	21	M8×0.75
CRK572	26	M10×1
CRK719	36	M12×1
CRK720	36	M14×1.5

●メタルストップ

CRK645
CRK565
CRK566
CRK567




CRK717
CRK718




形式	C	D
CRK645	20	M4×0.5
CRK565	20	M6×0.75
CRK566	20	M8×0.75
CRK567	25	M10×1
CRK717	35	M12×1
CRK718	35	M14×1.5

●マグネット


M-MGA1

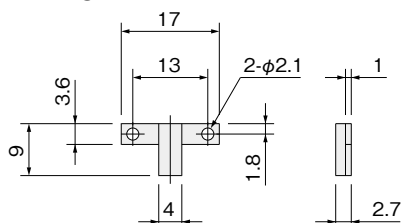

M-MGA2

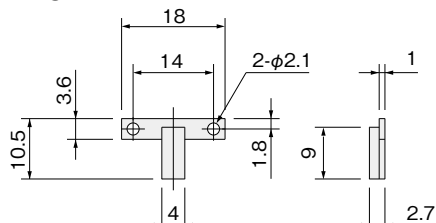


M-MGA3

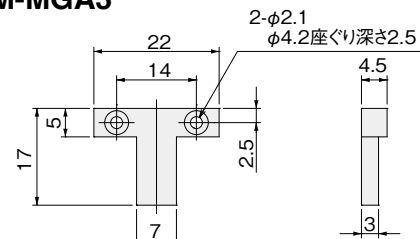


●位置決めピン


P-MGA1

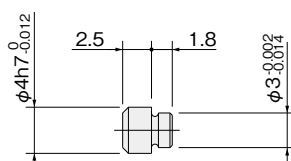

P-MGA2

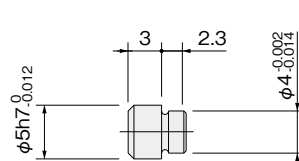

P-MGA3

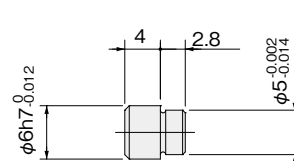

クリーン度の評価について

現在クリーン仕様の空気圧機器のクリーン度を評価する方法は、JIS等の規格で決められたものはありません。そこで当社は、独自に測定方法を定めて、クリーン度の評価を行なっています。


ミニガイドスライダ クリーンシステム対応シリンダの発塵量は下記の方法で測定しています。

1. 測定供試品

- ①CS-MGA10×10（無負荷） ②CS-MGA20×60-SS2（負荷2.5kg）

2. 測定条件

- 2-1 試験回路：集塵ポートからの吸引あり

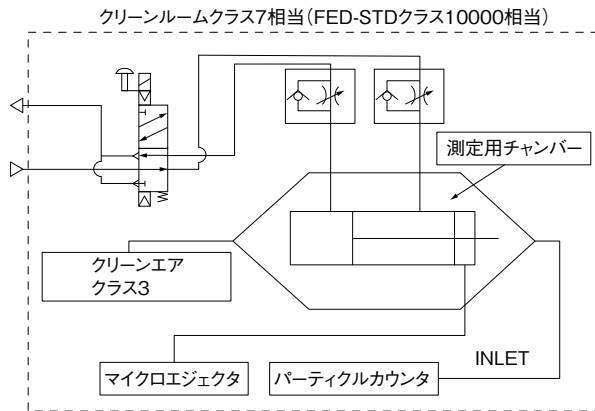

2-2 供試品の作動条件

作動頻度…CS-MGA10:1Hz、CS-MGA20:0.5Hz
平均作動速度…300mm/s
印加圧力…0.5MPa
吸引条件…マイクロエジェクタ:ME05、1次側:0.5MPa印加、使用チューブ:φ6
取付方向…CS-MGA10:垂直、CS-MGA20:水平
使用チャンバー容量…8.3ℓ

3. 使用パーティクルカウンタ

メーカー / 形式…リオン株式会社 / KM20
吸引流量…28.3ℓ/min
可粒子径…0.1μm、0.2μm、0.3μm、0.5μm、0.7μm、1.0μm

4. 測定方法

4-1 測定系の発塵量の確認

1, 2の条件で供試品を作動させずに、パーティクルカウンタにて9分間測定し、計数値が1個以下であることを確認しました。

4-2 実際の測定

1, 2の条件で供試品を36分間作動させ、後半の18分間の合計値を測定しました。

4-3 再確認

4-1の測定を再度行ない、測定系の発塵を再確認しました。



4-4 測定値の換算

4-2の後半18分間の合計値をシリンダ10回作動当たりの数値に換算しました。



5. 測定結果^注

● 集塵ポートからの吸引あり

① CS-MGA10×10

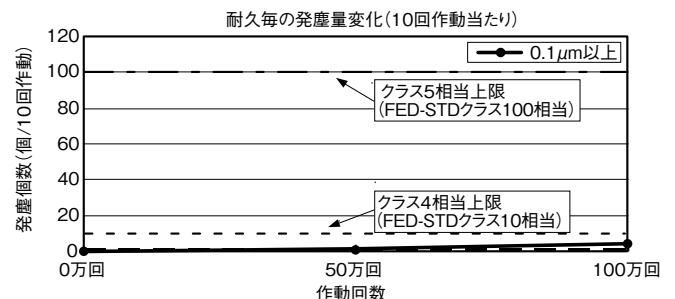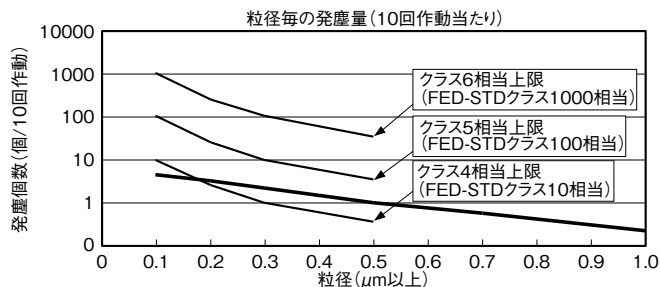

② CS-MGA20×60-SS2

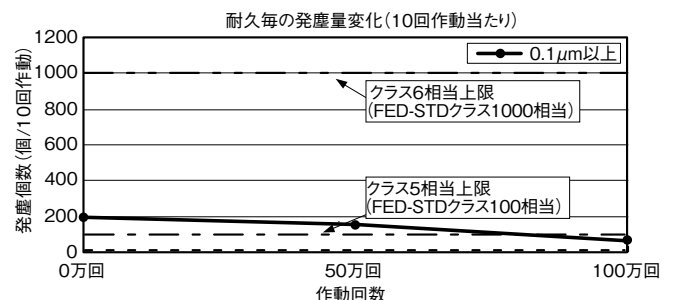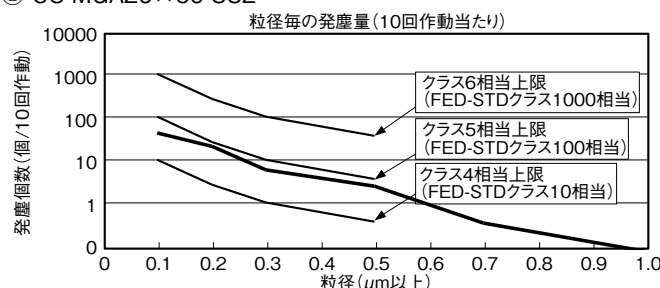

注：粒径別グラフは、製品を100万回作動させた後に測定を行なっております。

センサスイッチ

無接点タイプ、有接点タイプ

※ リニア磁気センサコントローラは 179 ページをご覧ください。

仕様

●無接点タイプ

項目	形式	ZE135□	ZE155□	ZE175□	ZE235□	ZE255□	ZE275□
配線方式		2線式	3線式 NPN 出力	3線式 PNP 出力	2線式	3線式 NPN 出力	3線式 PNP 出力
リード線引出し方向		横出し			上出し		
電源電圧		—	DC4.5～28V		—	DC4.5～28V	
負荷電圧		DC10～28V	DC4.5～28V		DC10～28V	DC4.5～28V	
負荷電流		2.5～20mA(25℃にて、60℃では10mA)	40mA MAX.		2.5～20mA (25℃にて、60℃では10mA)	40mA MAX.	
消費電流		—	8mA MAX. (DC24V)	10mA MAX. (DC24V)	—	8mA MAX. (DC24V)	10mA MAX. (DC24V)
内部降下電圧 ^{注1}		4V MAX.	2V MAX.(負荷 10mA 以下の場合は 0.8V MAX)		4V MAX.	2V MAX.(負荷 10mA 以下の場合は 0.8V MAX)	
漏れ電流		0.7mA MAX. (DC24V、25℃)	50 μ A MAX.(DC24V)		0.7mA MAX. (DC24V、25℃)	50 μ A MAX.(DC24V)	
応答時間		1ms MAX.					
絶縁抵抗		100M Ω MIN.(DC500V メガーにて、ケース・リード線端末間)					
耐電圧		AC500V (50/60Hz) 1 分間 (ケース・リード線端末間)					
耐衝撃 ^{注2}		294.2m/s ² (非繰返し)					
耐振動 ^{注2}		88.3m/s ² (複振幅1.5mm・10～55Hz)					
保護構造		IP67 (IEC 規格)、JIS C0920 (防浸形)					
動作表示		ON 時赤色 LED インジケータ点灯					
リード線		PCCV0.2SQ×2芯 (茶・青) ×ℓ ^{注3}	PCCV0.15SQ×3芯(茶・青・黒) ×ℓ ^{注3}		PCCV0.2SQ×2芯 (茶・青) ×ℓ ^{注3}	PCCV0.15SQ×3芯(茶・青・黒) ×ℓ ^{注3}	
周囲温度		0°～60℃					
保存温度範囲		－10°～70℃					
質量		15g (リード線長さ A：1000mm の場合)、35g (リード線長さ B：3000mm の場合)、15g (リード線長さ 300mm M8 コネクタ付の場合)					

注1：内部降下電圧は負荷電流により変動します。

2：当社試験規格による。

3：リード線長さ ℓ : A : 1000mm, B : 3000mm, G : 300mm M8コネクタ付、ZE175□、ZE275□のみ

●有接点タイプ

項目	形式	ZE101□	ZE102□	ZE201□	ZE202□
配線方式		2線式			
リード線引出し方向		横出し		上出し	
負荷電圧		DC5~28V	AC85~115V(r.m.s)	DC5~28V	AC85~115V(r.m.s)
負荷電流		40mA MAX.	20mA MAX.	40mA MAX.	20mA MAX.
内部降下電圧 ^{注1}		0.1V MAX. (負荷電流 DC40mA 時)	3.0V MAX.	0.1V MAX. (負荷電流 DC40mA 時)	3.0V MAX.
漏れ電流		0mA			
応答時間		1ms MAX.			
絶縁抵抗		100M Ω MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)			
耐電圧		AC1500V (50/60Hz) 1分間 (ケース・リード線端末間)			
耐衝撃 ^{注2}		294.2m/s ² (非繰返し)			
耐振動 ^{注2}		88.3m/s ² (複振幅1.5mm・10~55Hz)、共振周波数2570±250Hz			
保護構造		IP67 (IEC規格)、JIS C0920 (防浸形)			
動作表示		なし	ON 時赤色 LED インジケータ点灯	なし	ON 時赤色 LED インジケータ点灯
リード線		PCCV0.2SQ×2芯 (茶・青) × ℓ ^{注3}			
周囲温度		0°~60°C			
保存温度範囲		-10°~70°C			
接点保護対策		要 (174ページの接点保護対策をご覧ください)			
質量		15g (リード線長さ A : 1000mm の場合)、35g (リード線長さ B : 3000mm の場合)			

注1：内部降下電圧は負荷電流により変動します。

2：当社試験規格による。

3：リード線長さ ℓ : A : 1000mm, B : 3000mm

無接点・有接点センサスイッチ 注文記号

- MGAS

リード線長さ

A : 1000mm

B : 3000mm

G : 300mm M8 コネクタ付 (ZE175、ZE275、ZE177、ZE277 のみ)

センサスイッチ形式

ZE137 : 2 色発光無接点タイプ 2 線式

ZE157 : 2 色発光無接点タイプ 3 線式 NPN 出力タイプ

ZE177 : 2 色発光無接点タイプ 3 線式 PNP 出力タイプ

ZE237 : 2 色発光無接点タイプ 2 線式

ZE257 : 2 色発光無接点タイプ 3 線式 NPN 出力タイプ

ZE277 : 2 色発光無接点タイプ 3 線式 PNP 出力タイプ

ZE135 : 無接点タイプ 2 線式

ZE155 : 無接点タイプ 3 線式 NPN 出力タイプ

ZE175 : 無接点タイプ 3 線式 PNP 出力タイプ

ZE235 : 無接点タイプ 2 線式

ZE255 : 無接点タイプ 3 線式 NPN 出力タイプ

ZE275 : 無接点タイプ 3 線式 PNP 出力タイプ

ZE101 : 有接点タイプ 2 線式

ZE102 : 有接点タイプ 2 線式


ZE201 : 有接点タイプ 2 線式

ZE202 : 有接点タイプ 2 線式


無接点・有接点センサスイッチ 寸法図 (mm)

●リード線上出し


●無接点 (ZE235□, ZE255□, ZE275□)

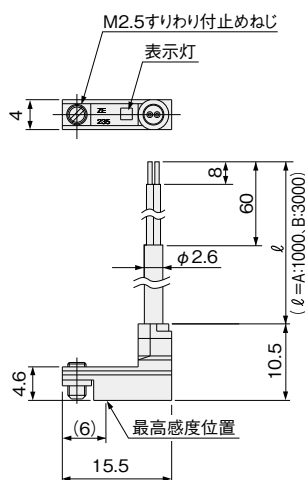

●有接点 (ZE201□, ZE202□)

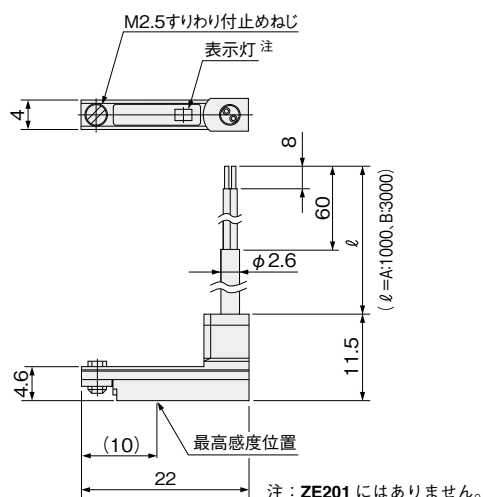


●無接点 (ZE275G)

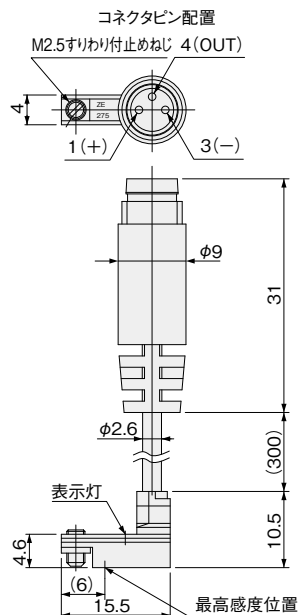


無接点・有接点センサスイッチ 内部回路図

●無接点タイプ


●ZE135□, ZE235□

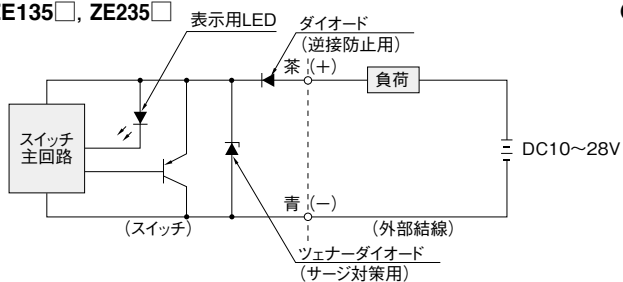

●ZE155□, ZE255□

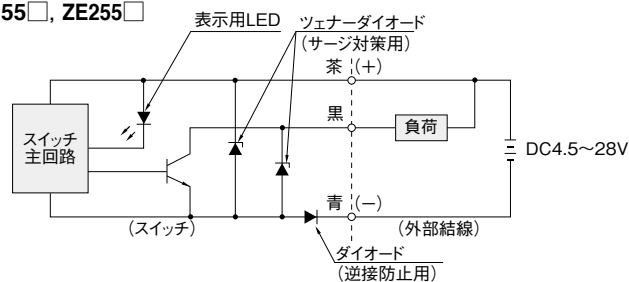


●ZE175□, ZE275□

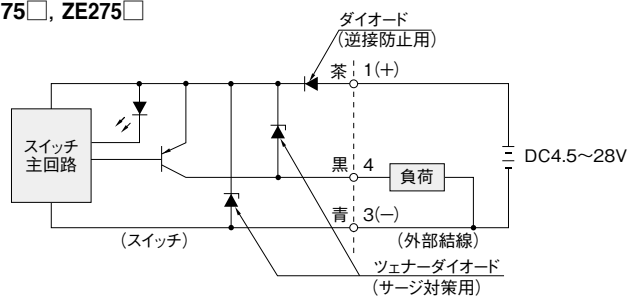

●有接点タイプ

●ZE101□, ZE201□


●ZE102□, ZE202□

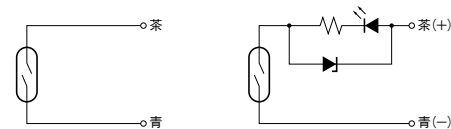


無接点・有接点センサスイッチ 寸法図 (mm)

●リード線横出し


●無接点 (ZE135□, ZE155□, ZE175□)

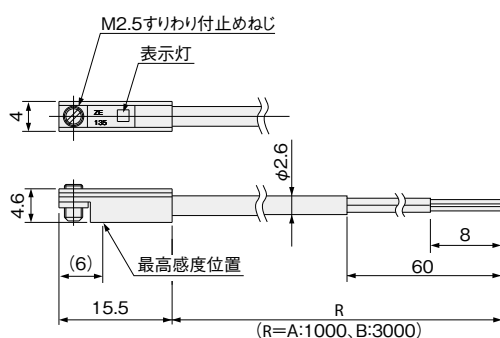

●有接点 (ZE101□, ZE102□)

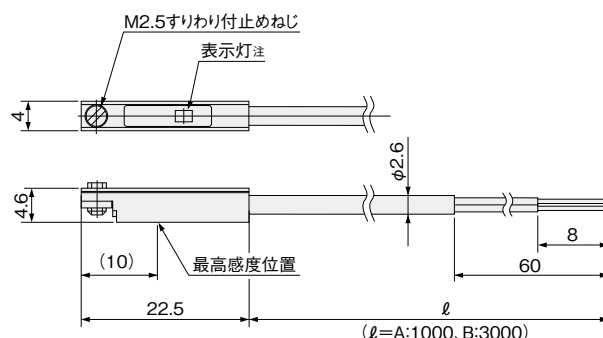

●無接点 (ZE175G)

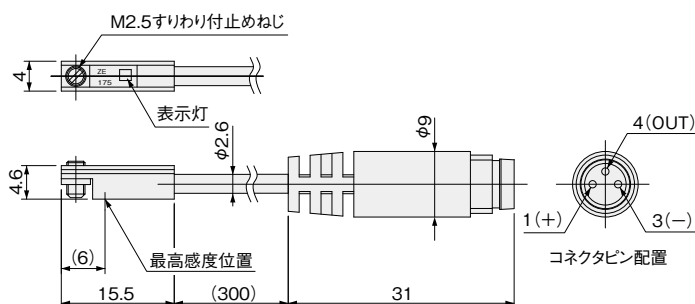


注:ZE101□にはありません。

有接点センサスイッチの接点保護対策

有接点センサスイッチを安定してご使用いただくために、下記の接点保護対策を行なってください。

●誘導性負荷 (電磁リレー等) を接続する場合



DCの場合……ダイオードまたはCRなど

ACの場合……CRなど


ダイオード:順方向は回路電流以上、
逆方向は回路電圧10倍
以上の逆耐圧のもの。

C:0.01~0.1μF

R:1~4kΩ

●容量性サージが発生する場合

(リード線長さが10mを超える場合)

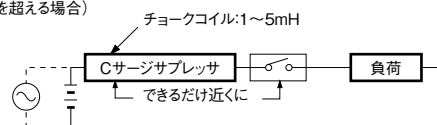


●2線式タイプ




●基本的な接続




●リレーとの接続

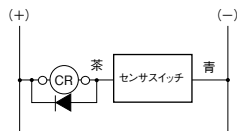


AND (直列) 接続、OR (並列) 接続

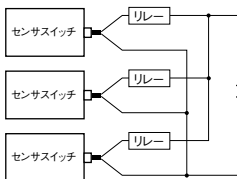

●電磁弁との接続

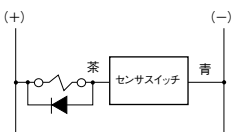

●プログラマブルコントローラとの接続

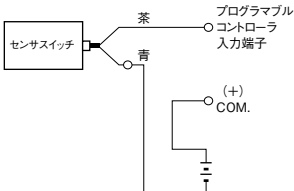


●3線式 NPN出力タイプ




●基本的な接続




●リレーとの接続

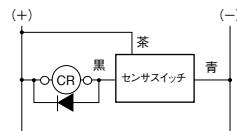


AND (直列) 接続、OR (並列) 接続

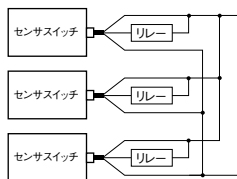

●電磁弁との接続

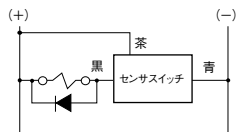

●プログラマブルコントローラとの接続

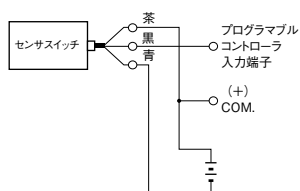


●3線式 PNP出力タイプ




●基本的な接続




●リレーとの接続

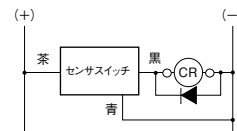


AND (直列) 接続、OR (並列) 接続

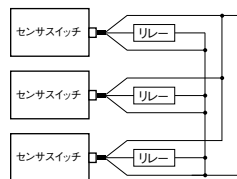

●電磁弁との接続

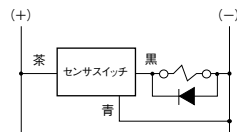

●プログラマブルコントローラとの接続

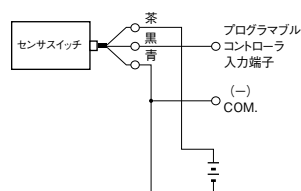


1. リード線の色に注意して結線してください。過電流保護がないため、誤配線をしますとセンサスイッチが破壊されます。
2. 電磁リレー等の誘導性負荷には、サージ対策用保護ダイオードの使用をおすすめします。
3. センサスイッチの個数に比例して回路電圧を降下させますので、AND (直列) 接続で使用することは避けてください。
4. OR (並列) 接続の場合、センサスイッチの出力どうし (例えば黒色線どうし) を直接つなぐこともできますが、漏れ電流がセンサスイッチの数分増えますので、負荷の復帰不良に注意してください。

5. センサスイッチが磁気感应形センサスイッチのため、外部磁界の強い場所での使用、および動力線など大電流への接近は避けてください。また、取付部材には磁性体を使用しないでください。誤作動の原因となります。
6. リード線を強く引っ張ったり、極端に折り曲げたりして、無理な力を掛けないようにしてください。
7. 化学薬品やガスなどにさらされる環境での使用は避けてください。
8. 水や油のかかる雰囲気での使用については最寄りの当社営業所へご相談ください。

無接点・有接点 センサスイッチを接近して取り付けの場合

アクチュエータを隣接して使用される場合は、下表の値以上にて使用してください。

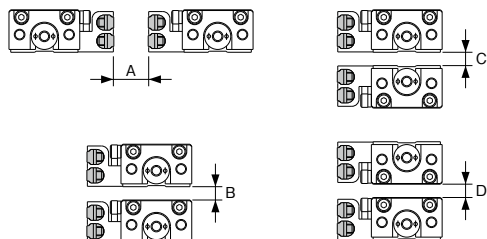

●無接点タイプ mm				
形式	A	B	C	D
MGAS4.5	4	2	3	5
MGAS6	3	2	4	4
MGAS8	3	2	4	4
MGAS10	3	2	4	4
MGAS12	3	2	2	4
MGAS16	3	2	2	2
MGAS20	3	2	2	2
MGAS25	3	2	2	2
MGAS32	3	2	2	2

●有接点タイプ mm				
形式	A	B	C	D
MGAS4.5	2	2	2	2
MGAS6	2	2	4	2
MGAS8	2	2	4	2
MGAS10	2	2	4	2
MGAS12	2	2	2	2
MGAS16	2	2	2	2
MGAS20	2	2	2	2
MGAS25	2	2	2	2
MGAS32	2	2	2	2

●2色発光無接点タイプ mm				
記号	A	B	C	D
MGAS4.5	8	6	4	8
MGAS6	6	6	4	4
MGAS8	6	6	4	4
MGAS10	6	6	4	4
MGAS12	8	2	2	4
MGAS16	8	2	2	2
MGAS20	8	2	2	2
MGAS25	8	2	2	2
MGAS32	8	2	2	2


無接点・有接点センサスイッチの作動範囲・ 応差・最高感度位置

●作動範囲：ℓ

ピストンが移動してセンサスイッチがONしてから、さらにピストンが同方向に移動して、OFFするまでの範囲をいいます。

●応差：C

ピストンが移動してセンサスイッチがONした位置から、ピストンを逆方向に移動して、OFFするまでの距離をいいます。

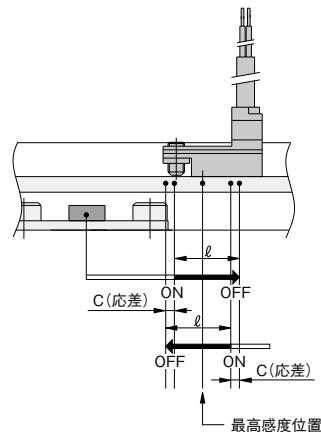

●無接点タイプ (2色発光センサ含む)

項目	形式	MGAS4.5	MGAS6	MGAS8	MGAS10	MGAS12	MGAS16	MGAS20	MGAS25	MGAS32
作動範囲：ℓ						1.5~3.2				
応差：C						0.2以下				
最高感度位置 ^注						6				

●有接点タイプ

項目	形式	MGAS4.5	MGAS6	MGAS8	MGAS10	MGAS12	MGAS16	MGAS20	MGAS25	MGAS32
作動範囲：ℓ						3.0~6.0				
応差：C						1.5以下				
最高感度位置 ^注						10				

備考：上表は参考値です。


注：2色発光センサの場合、作動範囲は適正作動領域を含む作動出力がONの状態（表示灯：赤 - 緑 - 赤）の範囲を示します。

注：リード線の反対側端面からの距離です。


無接点・有接点センサスイッチの移動要領

●止めねじをゆるめると、センサスイッチはミニガイドスライダのスイッチ取付溝にそって移動することができます。

●止めねじの締付トルクは0.1N・m～0.2N・m程度にしてください。

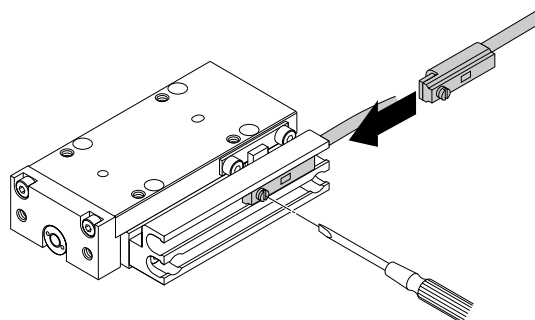

ストロークエンド検出無接点・有接点センサスイッチ取付位置

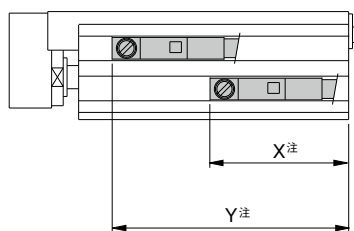

注：センサレール端面からの寸法です。

●無接点タイプ（2色発光センサスイッチを含む）

●無接点タイプ (2 色発光センサスイッチを含む)

形式	MGAS4.5		MGAS6						MGAS8						MGAS10							
ストローク	5	10	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	40	50
X	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19
Y	23	28	23	28	33	38	43	48	23	28	33	38	43	48	24	29	34	39	44	49	59	69

mm

形式	MGAS12									MGAS16										
ストローク	10	15	20	30	40	50	60	70	80	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
X	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
Y	26.5	31.5	36.5	46.5	56.5	66.5	76.5	86.5	96.5	26.5	31.5	36.5	46.5	56.5	66.5	76.5	86.5	96.5	106.5	116.5

mm

形式	MGAS20												
ストローク	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	125
X	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
Y	26.5	31.5	36.5	46.5	56.5	66.5	76.5	86.5	96.5	106.5	116.5	136.5	141.5

mm

形式	MGAS25									
ストローク	10	20	30	40	50	60	80	100	130	150
X	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
Y	35.5	45.5	55.5	65.5	75.5	85.5	105.5	125.5	155.5	175.5

mm

形式	MGAS32									
ストローク	10	20	30	40	50	60	80	100	130	150
X	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5
Y	37.5	47.5	57.5	67.5	77.5	87.5	107.5	127.5	157.5	177.5

mm

●有接点タイプ

●有接点タイプ

形式	MGAS4.5		MGAS6						MGAS8						MGAS10							
ストローク	5	10	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	40	50
X	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23
Y	27	32	27	32	37	42	47	52	27	32	37	42	47	52	28	33	38	43	48	53	63	73

mm

形式	MGAS12								MGAS16											
ストローク	10	15	20	30	40	50	60	70	80	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
X	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
Y	30.5	35.5	40.5	50.5	60.5	70.5	80.5	90.5	100.5	30.5	35.5	40.5	50.5	60.5	70.5	80.5	90.5	100.5	110.5	120.5

mm

形式	MGAS20												
ストローク	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	125
X	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
Y	30.5	35.5	40.5	50.5	60.5	70.5	80.5	90.5	100.5	110.5	120.5	140.5	145.5

mm

形式	MGAS25										
ストローク	10	20	30	40	50	60	80	100	130	150	
X	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	
Y	39.5	49.5	59.5	69.5	79.5	89.5	109.5	129.5	159.5	179.5	

mm

形式	MGAS32										
ストローク	10	20	30	40	50	60	80	100	130	150	
X	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	
Y	41.5	51.5	61.5	71.5	81.5	91.5	111.5	131.5	161.5	181.5	

φ
4.5

φ
6

φ
8

φ
10

φ
12

φ
16

φ
20

φ
25

φ
32

クリーンシステム対応

センサスイッチ

リニア磁気センサコントロール

リニア磁気センサコントローラ

ZL1



仕様

●コントローラ部

項目	形式	ZL1
電源電圧		DC24V±10%
消費電流		50mA MAX. (センサへの供給電流含まず)
センサ入力供給電源電圧		DC5V
センサ入力最大入力電圧		3.0V
スイッチ出力方式		NPNオープンコレクタ出力5点
負荷電圧		DC30V
負荷電流		50mA MAX.
SW出力繰り返し精度		±1%F.S. ±1 digit 注
内部降下電圧		0.3V MAX. (Ic=5mA時)
応答時間		5ms MAX.
作動表示灯		各スイッチ出力ON時赤点灯
数値表示		有効測定範囲内にて%表示 (4桁赤・緑2色表示)
アナログ出力電圧範囲		DC1～5V (出力インピーダンス1KΩ)
アナログ出力繰り返し精度		±1% of F.S. (25°C±5°C) 注
絶縁抵抗		100MΩ MIN. (DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧		AC500V (50/60Hz) 1分間 (ケース-リード線端末間)
耐衝撃		294.2m/s ² (非繰り返し)
周囲温度		0～50°C (結露、氷結なきこと)
保存温度範囲		-10～70°C (結露、氷結なきこと)
質量		40g

注:本性能は、マグネットが固定されてあるタイプのシリンダにて機械ガタ分を除きます (単体性能)。マグネットが固定ではなく、可動するタイプのシリンダはその可動分、繰り返し精度が劣化します。

●センサヘッド部

項目	形式	ZLS1-□	ZLS2-□
電源電圧		DC5V±5%	
消費電流		20mA MAX.	
取付方法		リード線横出し本体埋込みタイプ	リード線上出し本体埋込みタイプ
作動表示灯		最適感度位置にて赤LED点灯 (設定により作動位置変更可)	
リード線		耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル φ2.9 0.15mm ² 5芯 6Pコネクタ付	
絶縁抵抗		100MΩ MIN. (DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)	
耐電圧		AC500V (50/60Hz) 1分間 (ケース-リード線端末間)	
耐衝撃		294.2m/s ² (非繰り返し)	
保護構造		IP67	
耐振動		88.3m/s ² (複振幅:1.5mm 10～55Hz)	
周囲温度		0～50°C (結露、氷結なきこと)	
保存温度範囲		-10～70°C (結露、氷結なきこと)	
質量		20g (リード線長さ1L:1000mmの場合)	

ミニガイドスライダへ搭載時の作動範囲

		(mm)									
名称	形式	シリンダ径									
		4.5	6	8	10	12	16	20	25	32	
ミニガイドスライダ 注	MGA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

注:アクチュエータはセンサスイッチ用マグネットが内蔵されたセンサシリンダです。

備考:上記数値は応差を含めた数値であり参考値です。

コネクタ No.

●センサヘッド部

コネクタ側No.	信号名	リード線色
1	センサヘッド電圧 (+)	センサヘッド茶線
2	センサヘッド電圧出力 A_IN	センサヘッド白線
3	センサヘッド電圧出力 B_IN	センサヘッド黒線
4	インジケータ (LED) 入力	センサヘッド赤線
5	GND	センサヘッド青線
6	NC	未接続

●電源部

ピンNo.	信号名	リード線色
1	電源電圧入力 (24V)	茶
2	アナログ出力 (1～5V)	灰
3	有効測定範囲信号出力 (STABI)	黒
4	GND	青
5	スイッチ出力OUT1	白
6	スイッチ出力OUT2	赤
7	スイッチ出力OUT3	緑
8	スイッチ出力OUT4	黄

リニア磁気センサコントローラ ロングタイプ

ZL2



仕様

●コントローラ部

項目	形式	ZL2
電源電圧		DC24V \pm 10%
消費電流		50mA MAX. (センサへの供給電流含まず)
センサ入力供給電源電圧		DC5V
センサ入力最大入力電圧		3.0V
スイッチ出力方式		NPNオープンコレクタ出力5点
負荷電圧		DC30V
負荷電流		50mA MAX.
SW出力繰り返し精度		\pm 1%F.S. \pm 1 digit 注
内部降下電圧		0.3V MAX. (Ic=5mA時)
応答時間		5ms MAX.
作動表示灯		各スイッチ出力ON時赤点灯
数値表示		有効測定範囲内を1000分割表示 (4桁赤・緑2色表示)
アナログ出力電圧範囲		有効測定範囲内 DC1~5V, 範囲外 DC0.8V (出力インピーダンス1k Ω)
アナログ出力繰り返し精度		\pm 1% of F.S. (25 $^{\circ}$ C \pm 5 $^{\circ}$ C) 注
絶縁抵抗		100M Ω MIN. (DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)
耐電圧		AC500V (50/60Hz) 1分間 (ケース・リード線端末間)
耐衝撃		294.2m/s ² (非繰り返し)
周囲温度		0~50 $^{\circ}$ C (結露、氷結なきこと)
保存温度範囲		-10~70 $^{\circ}$ C (結露、氷結なきこと)
質量		40g

注:本性能は、マグネットが固定されてあるタイプのシリンダにて機械ガタ分を除きます (単体性能)。マグネットが固定ではなく、可動するタイプのシリンダはその可動分、繰り返し精度が低下します。

●センサヘッド部

項目	形式	ZLL□-□L
電源電圧		DC5V \pm 5%
消費電流		20mA MAX.
取付方法		本体埋込みタイプ (ZLL1, ZLL2)、□4タイプ (ZLL3)
作動表示灯		最適感度位置にて赤LED点灯 (設定により作動位置変更可)
リード線		耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル ϕ 2.8 6芯 6Pコネクタ付
絶縁抵抗		100M Ω MIN. (DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)
耐電圧		AC500V (50/60Hz) 1分間 (ケース・リード線端末間)
耐衝撃		294.2m/s ² (非繰り返し)
保護構造		IP67
耐振動		88.3m/s ² (複振幅:1.5mm 10~55Hz)
周囲温度		0~50 $^{\circ}$ C (結露、氷結なきこと)
保存温度範囲		-10~70 $^{\circ}$ C (結露、氷結なきこと)
質量		20g (リード線長さ1L:1000mmの場合)

コネクタ No.

●センサヘッド部

コネクタ側No.	信号名	リード線色
1	センサヘッド電圧 (+)	センサヘッド茶線
2	センサヘッド電圧出力 A_IN	センサヘッド白線
3	センサヘッド電圧出力 B_IN	センサヘッド黒線
4	インジケータ (LED) 入力	センサヘッド赤線
5	GND	センサヘッド青線
6	センサヘッド電圧出力 C_IN	センサヘッド黄線

●電源部

ピンNo.	信号名	リード線色
1	電源電圧入力 (24V)	茶
2	アナログ出力 (1~5V)	灰
3	有効測定範囲信号出力 (STABI)	黒
4	GND	青
5	スイッチ出力OUT1	白
6	スイッチ出力OUT2	赤
7	スイッチ出力OUT3	緑
8	スイッチ出力OUT4	黄




取付・配管


センサヘッド・コネクタ接続要領

センサヘッド(ZLS1-□、ZLL□-□L)は納入時、センサヘッド本体とミニクランプワイヤーマウントプラグが接続されています。長さ調整のため再接続する場合は専用工具が必要となります。下記に従って接続してください。

1. 再接続する場合は必ず下記マウントプラグと専用工具を使用してください。
ミニクランプワイヤーマウントプラグ6P 形式：ZL-6M
専用工具 形式：1729940-1
タイコエレクトロニクスジャパン合同会社製
2. コネクタのカバー（リード線挿入部）がコネクタ本体より浮き上がっていることを確認してください。本体と水平になっているものは使用できません。

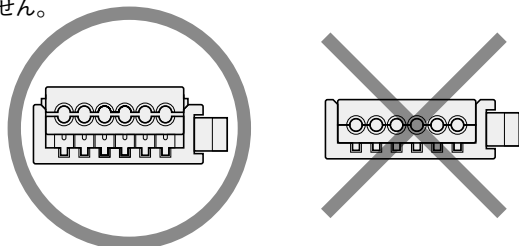


3. センサヘッドのケーブルを必要な長さに合わせて切ります。端面より50mmケーブルの外被を取り外し、リード線を出します。この時、リード線の絶縁体は取らないでください。

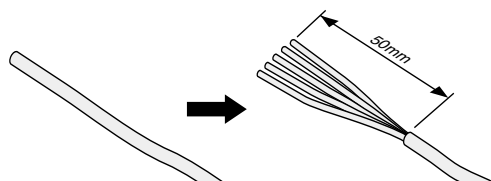

4. リード線をコネクタカバー部の穴へ表に従って挿入してください。リード線は奥まで確実に挿入されているか半透明のカバー上部より確認してください（挿入は約9mm）。接続を間違えると電源投入時センサヘッドおよびコントローラを破損しますのでご注意ください。


リニア磁気センサコントローラ (ZL1)

コネクタ側No.	信号名	リード線色
1	センサヘッド電圧(+)	センサヘッド茶線
2	センサヘッド電圧出力 A_IN	センサヘッド白線
3	センサヘッド電圧出力 B_IN	センサヘッド黒線
4	インジケータ(LED) 入力	センサヘッド赤線
5	GND	センサヘッド青線
6	NC	未接続

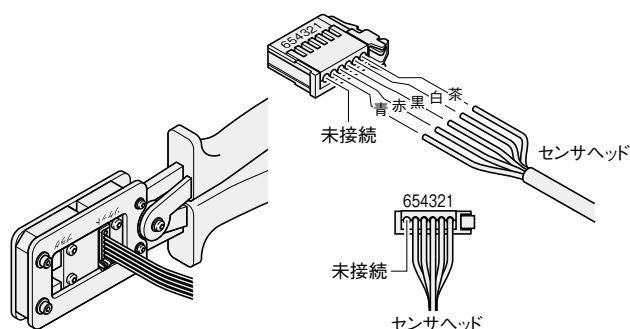


リニア磁気センサコントローラ ロングタイプ (ZL2)

コネクタ側No.	信号名	リード線色
1	センサヘッド電圧(+)	センサヘッド茶線
2	センサヘッド電圧出力 A_IN	センサヘッド白線
3	センサヘッド電圧出力 B_IN	センサヘッド黒線
4	インジケータ(LED) 入力	センサヘッド赤線
5	GND	センサヘッド青線
6	センサヘッド電圧出力C_IN	センサヘッド黄線

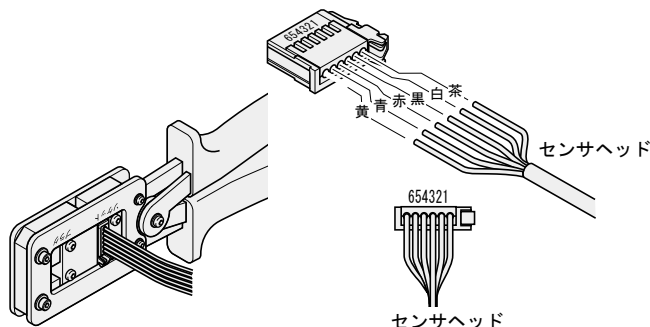


5. リード線がコネクタより外れないように注意しながら必ず専用工具でカバーとコネクタ本体を挟んでカバーをコネクタ本体に押し込んでください。
コネクタ本体とカバーが水平になれば接続終了です。
6. 再度配線が正しいか確認してください。

センサヘッドおよび電源・SWケーブルの取付け、取外し

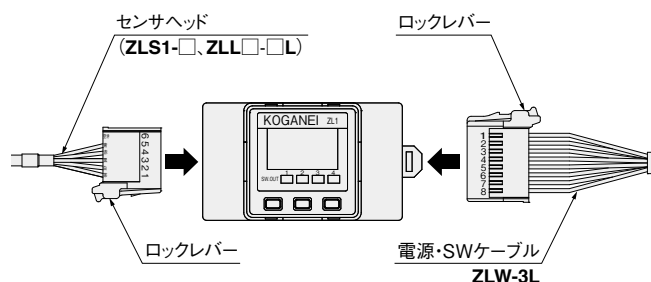


センサヘッドおよび電源・SWケーブルの取付けはロックレバーの位置を図のように合わせ、コントローラ側コネクタにロックが掛かるまで挿入してください。取外しはロックレバーを充分に押し下げてコネクタを持って引き抜いてください。この時リード線には無理な力を掛けないよう注意してください。

前面保護カバーの取付け

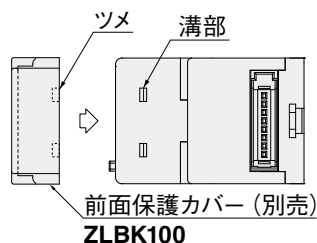

前面保護カバーは、内側のツメがリニア磁気センサコントローラ本体の溝部に入るように取り付けてください。

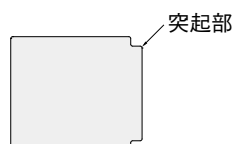


※前面保護カバーを取り外す場合は、保護カバー片側にある突起部に指を掛けて外してください。

取扱い要領と注意事項

センサヘッド取付時のご注意

1. 使用するエアハンドまたはシリンダのスイッチ取付溝にセンサヘッドを挿入し、適正な位置まで移動した後、止めねじを締め付けます。締付トルクは0.2N・mにしてください。
2. センサヘッドの挿入方向については使用するエアハンドまたはシリンダの「センサスイッチ取付方法」を参照してください。

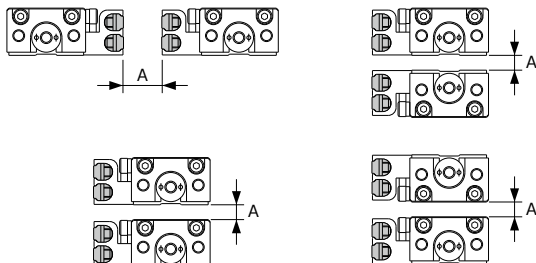

3. アクチュエータを隣接して使用される場合は、誤作動の原因となるため、センサヘッドの間隔が40mm以上となるように取付けてください。A≧40mm
4. リニア磁気センサヘッドの取付と移動要領は176ページの「無接点・有接点センサスイッチの移動要領」を参考にしてください。



一般注意事項

配線


1. 電源に市販のスイッチングレギュレータを使用する場合には、必ずフレームグランド(F.G.)端子を接地してください。
2. センサ取付部周辺にノイズ発生源となる機器(スイッチングレギュレータ、インバータモータなど)を使用する場合は、機器のフレームグランド(F.G.)端子を必ず接地してください。
3. 配線終了後、結線に誤りがないか確認してください。

その他

1. 電源入力は、定格を超えないよう電源変動を確認してください。
2. 電源投入時の過渡的状態(1s)を避けて使用してください。
3. 針先などの鋭利なものでキー操作はしないでください。

内部回路図


リニア磁気センサコントローラ (ZL1)

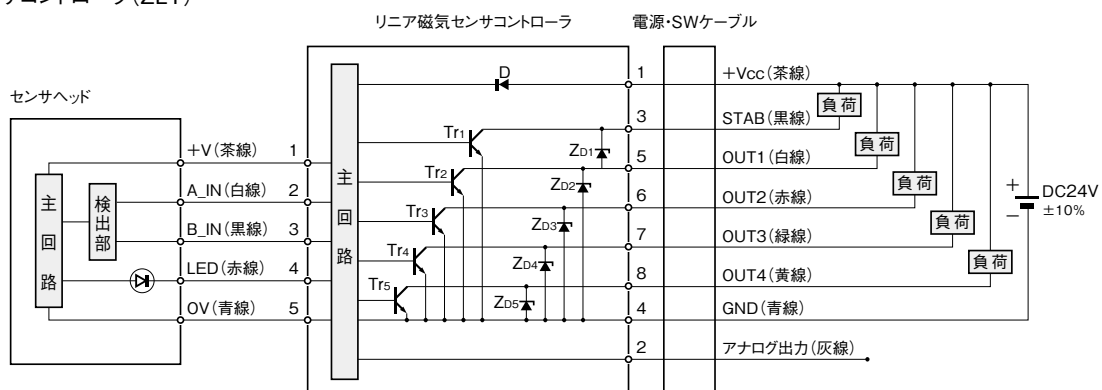

注：ケーブル延長時にはケーブルの抵抗により電圧が降下しますので注意してください。

記号	D	: 電源逆接保護ダイオード
	ZD1~ZD5	: サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
	Tr1~Tr5	: NPN出力トランジスタ



リニア磁気センサコントローラ ロングタイプ (ZL2)

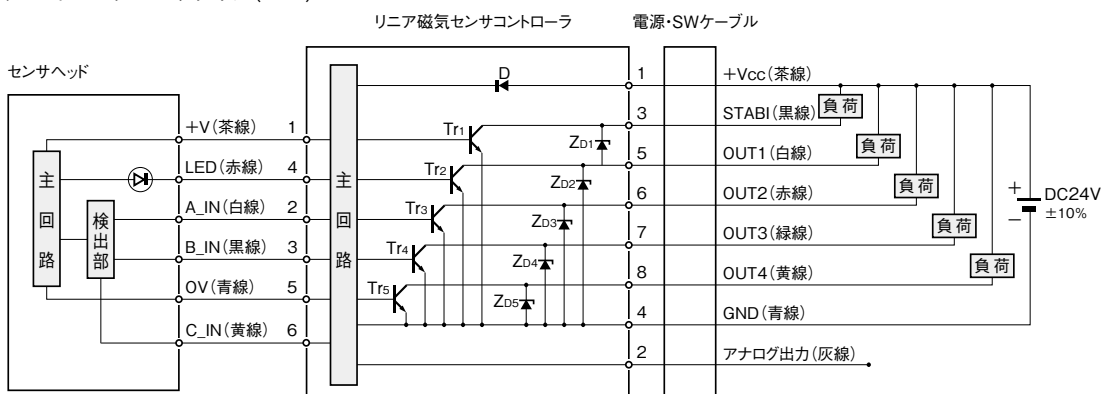

注：ケーブル延長時にはケーブルの抵抗により電圧が降下しますので注意してください。



記号	D	: 電源逆接保護ダイオード
	ZD1~ZD5	: サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
	Tr1~Tr5	: NPN出力トランジスタ

リニア磁気センサコントローラ 注文記号

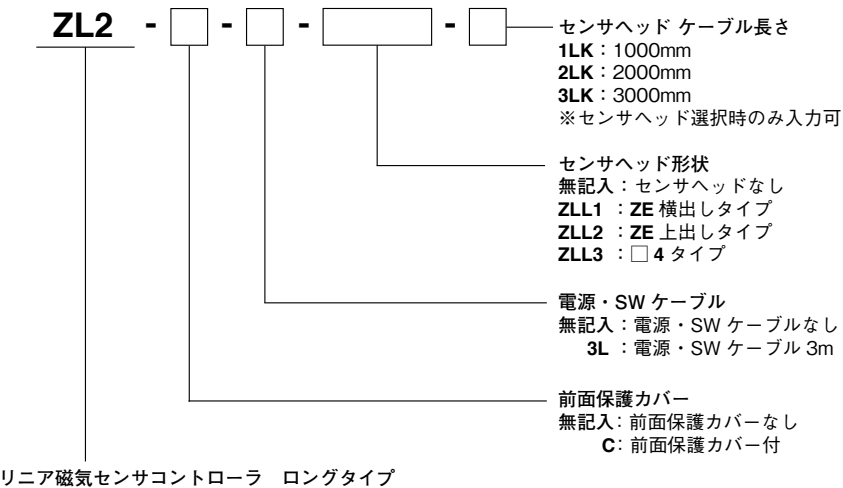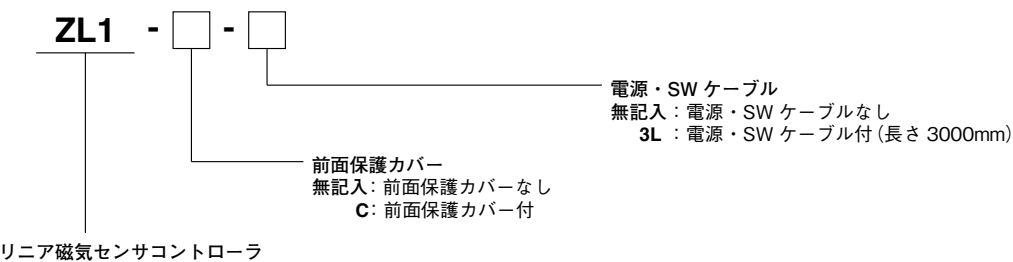


アディショナルパーツ（別売部品）



●センサヘッド横出し（ZL1：リニア磁気センサコントローラ）

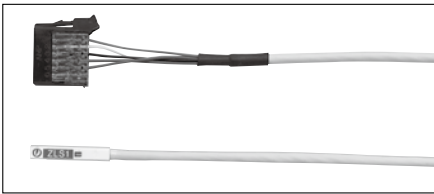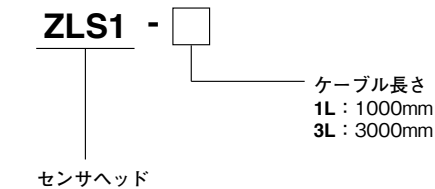

●センサヘッド上出し（ZL1：リニア磁気センサコントローラ）

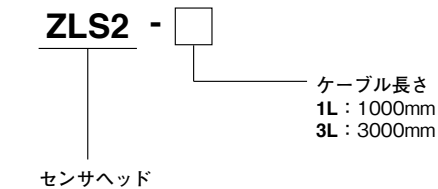

●センサヘッド（ZL2：リニア磁気センサコントローラ ロングタイプ）

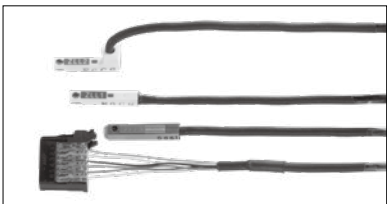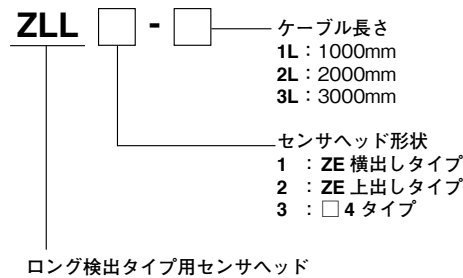


※センサヘッド単体購入の場合は、センサヘッドパラメータの設定を行う必要があります。(製品添付の取扱説明書 P5 を参照ください)

アディショナルパーツ（ZL1,ZL2共通別売部品）

●電源・SW ケーブル

ZLW-3L

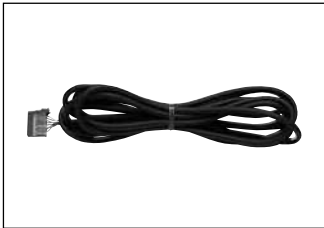

●前面保護カバー

ZLBK100



●ミニクランプワイヤーマウントプラグ 6P（センサヘッド用）

ZL-6M



●ミニクランプワイヤーマウントプラグ 8P（電源・SW ケーブル用）

ZL-8M



φ
4.5

φ
6

φ
8

φ
10

φ
12

φ
16

φ
20

φ
25

φ
32


クリーンシステム対応

センサスイッチ


リニア磁気センサコントローラ

リニア磁気センサコントローラ（ZL1） 寸法図（mm）


●ZL1-□-□(コントローラ部)

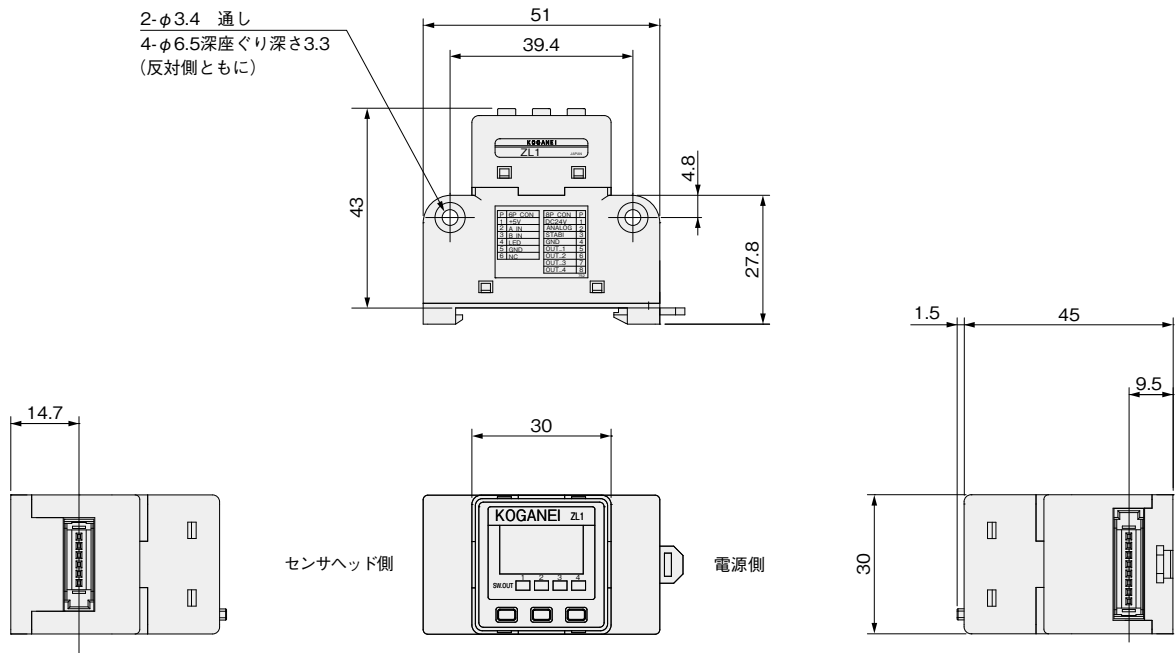

●ZLS1-□(センサヘッド部)

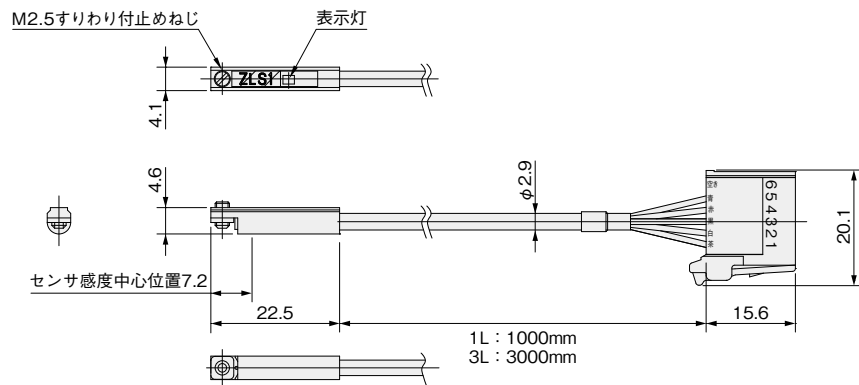


●ZLS2-□(センサヘッド部)

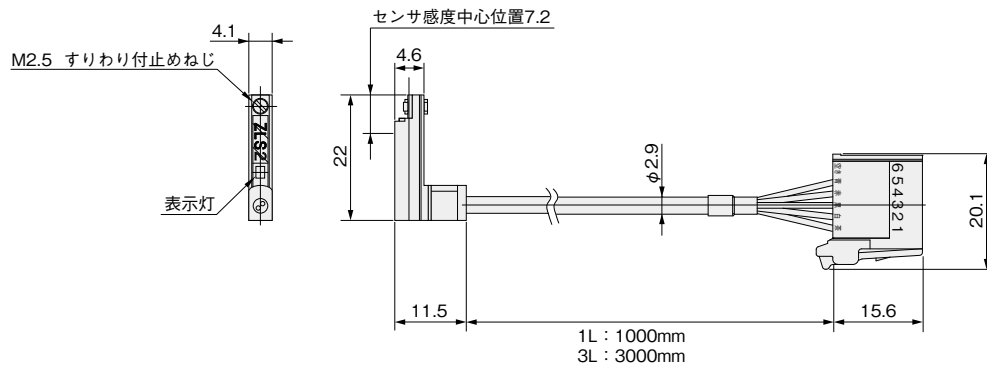


リニア磁気センサコントローラ (ZL2) 寸法図 (mm)


●ZL2-□-□(コントローラ部)

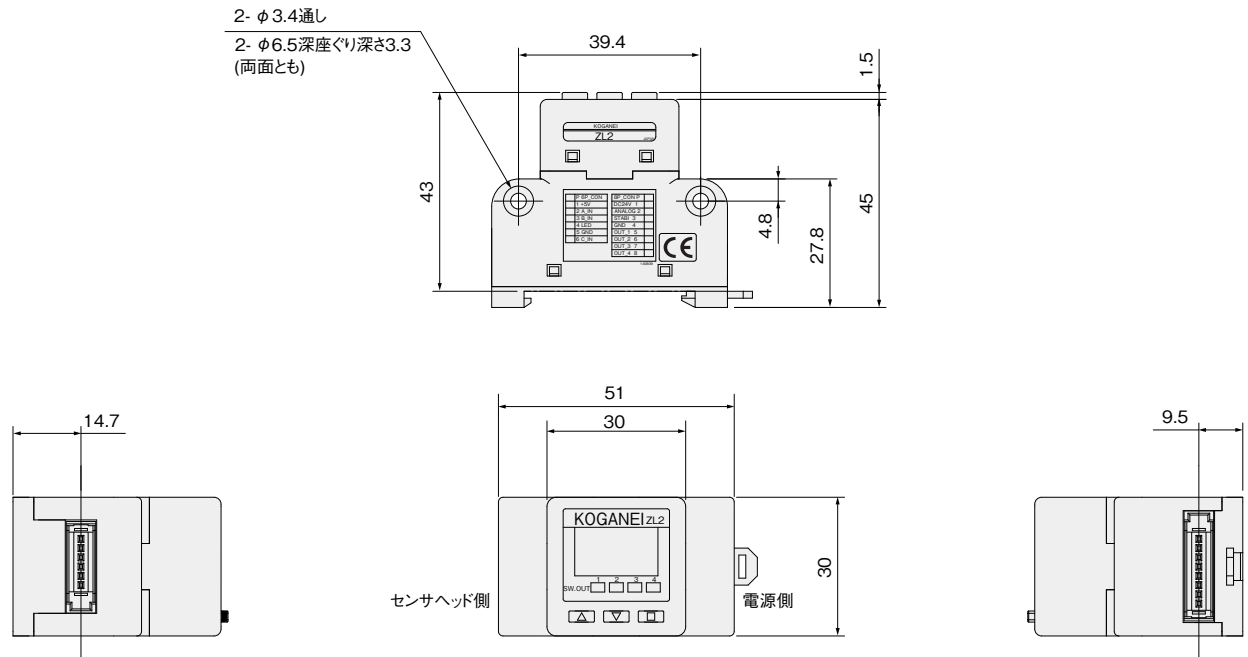


●ZLL1-□L(センサヘッド ZE横出しタイプ)

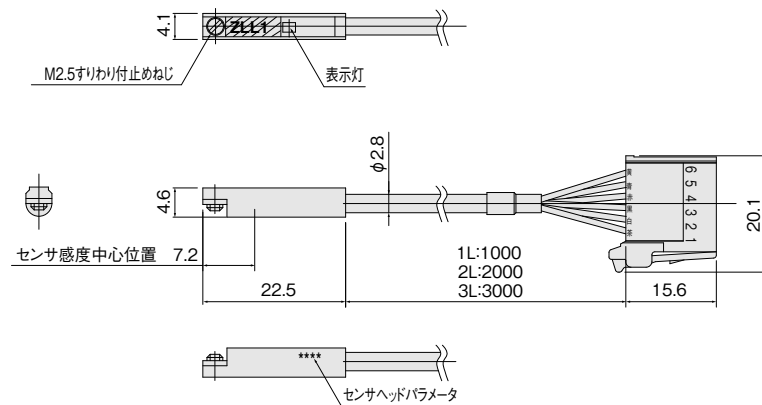

●ZLL2-□L(センサヘッド ZE上出しタイプ)

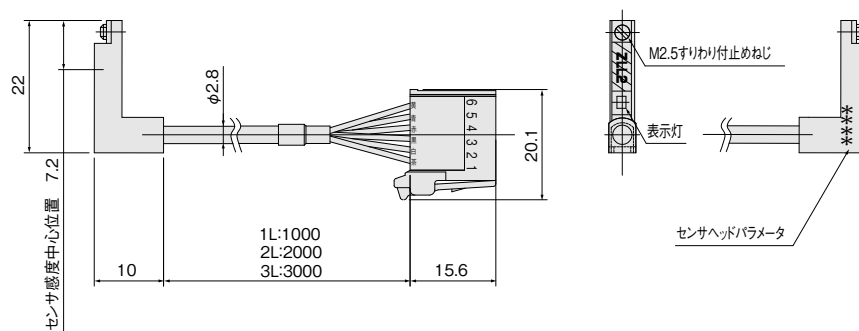


●ZLL3-□L(センサヘッド □4タイプ)

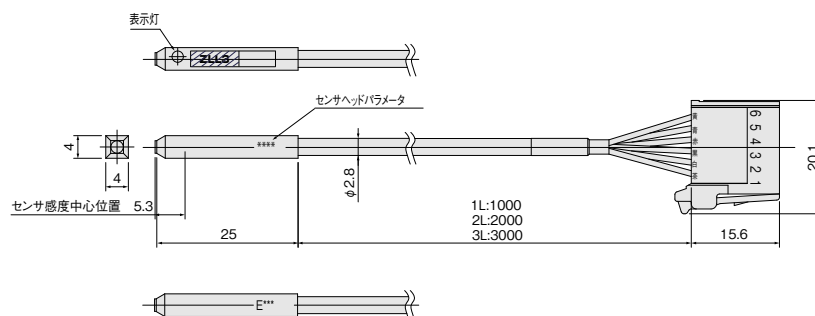


リニア磁気センサコントローラ（ZL1・ZL2 共通アディショナルパーツ） 寸法図 (mm)


●ZLW-3L（電源・SWケーブル）

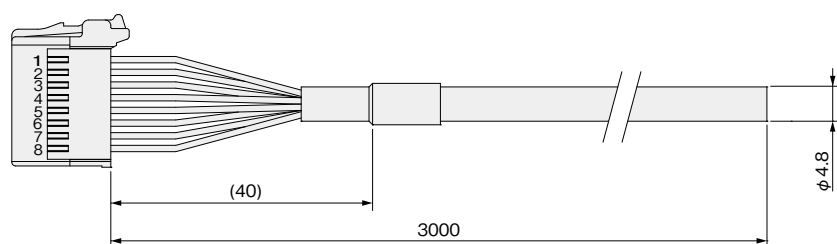


●ZLBK100（前面保護カバー）

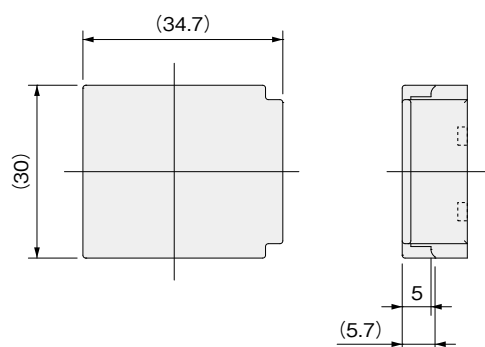

●ZL-6M（センサヘッド用ミニクランプワイヤーマウントプラグ6P）

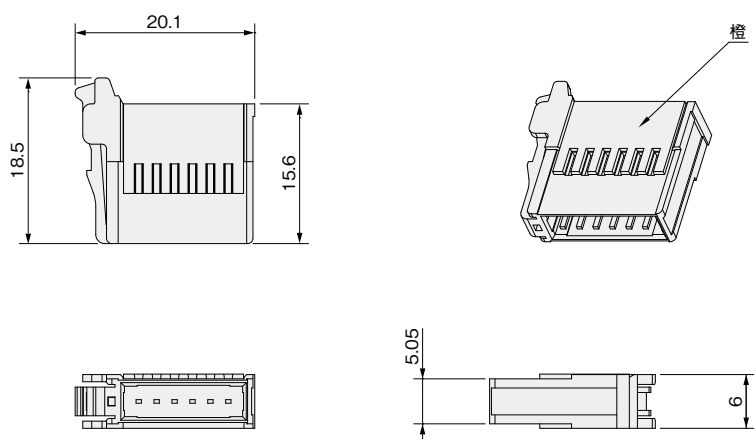

●ZL-8M（電源・SWケーブル用ミニクランプワイヤーマウントプラグ8P）

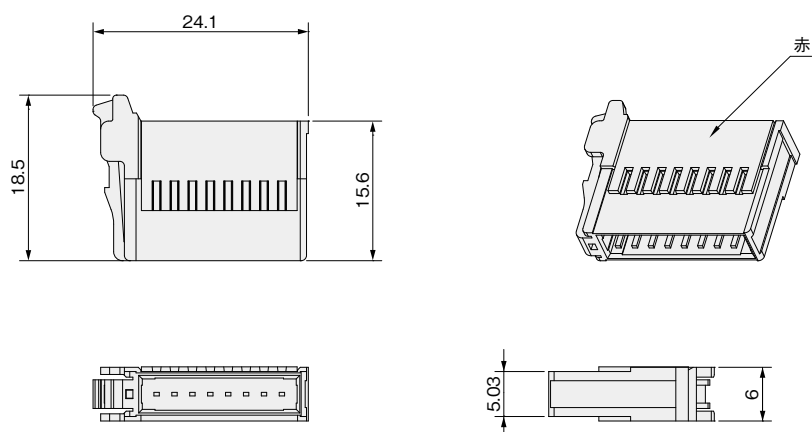


⚠ 注意

- 1. センサヘッド、電源・SWケーブルに誤配線がありますとコントローラ、センサヘッド共に破壊されますので電源投入前に必ずご確認ください。
- 2. 設定しました条件はフラッシュメモリに書き込まれ記憶保持されます。フラッシュメモリには寿命があり、書込み保証回数は1万回までですのでご注意ください。

■各部の名称と機能


リニア磁気センサコントローラ(ZL1)

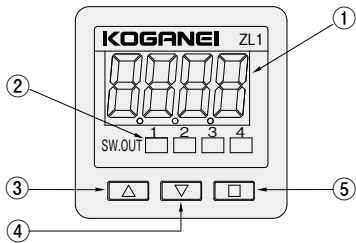

No.	名称	内容
①	表示部	有効測定範囲%表示、設定内容、エラー表示
②	スイッチ出力表示	スイッチ出力 ON 時点灯 (1ch ~ 4ch)
③	UP キー ()	設定値等 UP 時使用
④	DOWN キー ()	設定値等 DOWN 時使用
⑤	モードキー ()	各種設定時使用

※操作及び設定方法については、製品添付の取扱説明書 (M142981) 及びユーザーズマニュアルを参照ください。

リニア磁気センサコントローラ ロングタイプ (ZL2)

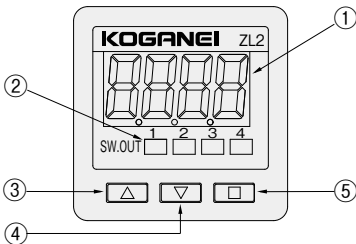

No.	名称	内容
①	表示部	有効測定範囲 1000 分割表示、設定内容、エラー表示
②	スイッチ出力表示	スイッチ出力 ON 時点灯 (1ch ~ 4ch)
③	UP キー ()	設定値等 UP 時使用
④	DOWN キー ()	設定値等 DOWN 時使用
⑤	モードキー ()	各種設定時使用

※操作及び設定方法については、製品添付の取扱説明書 (M020961) 及びユーザーズマニュアルを参照ください。